

思科 CVR100W Wireless-N 无线路由器软件 CVR100W-K9-1.0.1.5 发布说明书

发布日期：2012 年 6 月

软件版本：CVR100W-K9-1.0.1.5

本软件发布说明书主要介绍思科 CVR100W 无线路由器软件版本 CVR100W-K9-1.0.1.5 中的新增功能、解决的软件问题以及存在的软件问题。

内容

本文档包含以下内容：

- 新增功能或注意事项
- 已解决的问题
- 已知的问题
- 快速索引

新增功能或注意事项

软件版本 CVR100W-K9-1.0.1.5 中包含以下新增功能和改进：

1. 支持英文版本的基于 Web 的设备管理器。
2. 支持用户通过 Web 的设备管理器设置 Cisco Smart Connect 无线网络的参数。
3. 使用 PPPoE 建立 WAN 连接时 NAT 吞吐量提高。

已解决的问题

下表列出了 CVR100W-K9-1.0.1.5 软件版本中解决的问题：

序号	描述
CSCtx72393	无线客户端无法接收到从 WAN 端到 WLAN 端的组播数据流。
CSCtx72623	如果 WDS 链路和 VPN 连接隧道之间长时间负载大量的数据流，VPN 连接断开。

已知的问题

下表列出了 CVR100W-K9-1.0.1.5 软件版本中存在的问题：

序号	描述
CSCua38482	IGMP 协议数据包无法在无线客户端和 LAN 侧的有线客户端之间转发。 解决办法 通过以太网接口接收 LAN 侧的 IGMP 流量。
CSCtx96531	快速地启用然后禁用 Cisco Smart Connect 功能可能会造成 WLAN 工作异常。 解决办法 1) 当 WLAN 工作异常时重启设备，2) 启用然后禁用 Cisco Smart Connect 功能之间的时间间隔不少于 30 秒。
CSCua38478	多播流量不经过网络认证可直接从 WAN 侧传输到访客网络的无线客户端。 解决办法 无。

快速索引

产品支持	
CVR100W 产品主页	www.cisco.com/go/cn/cvr100w
客户支持中心	www.cisco.com/support
产品渠道合作伙伴中心 (需要登录)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
软件下载	www.cisco.com/web/CN/solutions/industry/segment_sol/small/index.html#small_down
产品保修信息	www.cisco.com/web/CN/solutions/industry/segment_sol/small/index.html#~service
产品服务热线	8008888168 (固定电话) 4006282616 (移动电话)

Cisco 和 Cisco 徽标是思科和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标。如要查看思科的商标列表, 请访问此 URL: www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标为其相应所有人的财产。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司之间存在合伙关系。(1110R)

© 2012 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。P/N: OL-27409-01