

SHARP

夏普复印机 SF-1116 SF-1020

发行日：98/12

发行号：980016

SOCC 技术情报书

标题： 复印品走纸方向平行细黑条故障

对象机种：SF-1116 SF-1020


现象： 复印品平行走纸方向会出现不规则的细黑条，细黑条会随复印数增加而增加，并有可能发出不正常的磨擦声音。

分析： 经过初步分析可能为废粉回收密封片与感光鼓的间隙太小，造成废粉回收密封片上的黑色塑料片磨擦感光鼓所至，特对此问题提出市场紧急对应。

市场对应：(有效时间段至1999年2月底止)

1. 在安装新机时，先行拆下光鼓组件，确认废粉回收密封片上的黑色塑料片是否与粘贴支架平行（如附图）。如发现不平行者请更换此密封片。
2. 在使用的机器当发现感光鼓上已磨擦出细痕条时(不正常细条)，在更换光鼓的同时请确认清洁刮板上纸粉的清洁，和废粉回收密封片上的黑色塑料片粘贴是否平行。如问题如上所述，请在更换光鼓的同时将废粉回收密封片一起交换。
3. 为了方便各认定店检查更换，SOCC先寄5根密封片给各认定店。各认定店发生更换后，速填写市场情报书并把更换后的旧部品一同寄回SOCC上海经营部，待确认后补发部品。

附图：部品编号（CSHEZ4602FC01）

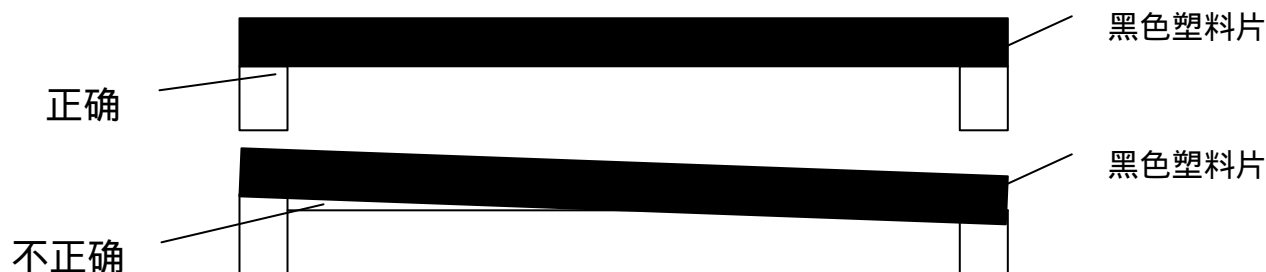

夏普办公设备（常熟）有限公司 经营部

问询：

TEL：021-58345070

FAX：021-58345270