

PT250

操作手冊

依據 CEE 指示之安全規範

(仔細閱讀，使用 PT 250 時，請務必遵守)

由於本工具之各種特殊應用，本公司無法提供本機器所有的預防意外發生之保護裝置。這些保護裝置有的是固定在此機器上，有的則可以卸下。

因此，本機器必須由熟練之技術人員使用、調整、及保持在完善的操作情況下。

各零件對操作員可能造成的危險

警告 --- 規定 --- 責任

使用由電氣或活動零件所構成之機器，都可能有危險發生。為了避免任何來自電源或機械能量的意外，在使用本機器之前，一定要仔細閱讀及遵守下列安全規範。

運送

- 基本機身，重 48 公斤，運送時，務必非常小心，應使用機械搬運裝備。
- 刨光機，重 16 公斤，附運送用的金屬鉤。運送時，務必非常小心，且必須使用把手。務必注意架設在機器內的刨刀。操作時應戴上適當的手套。
- 加熱盤，重 12 公斤，附運送用的把手。運送時，務必非常小心。操作時因加熱盤的溫度總是在 200 °C 以上，故應非常小心。操作時應戴上適當的手套。將刨光機及加熱盤從一個工作地點運送到另一個工作地點時，兩者必須放在特殊支撐架內，此支架重 53 公斤，故運送時，必須非常小心，
- 液壓機，重 24 公斤，附運送架。運送時，務必非常小心。必要時，應以兩人搬運。搬運時不得抓住電纜來負荷液壓機之重量。記得戴上手套。

電源連接

此機器使用 230 伏特(volt)之電力，故必須使用符合標準規格、具有安全裝置的電源插頭。

檢查電源，其供電量應至少高於此機器所需電力再加上 10% 的能力。

當刨光機連接到電源時但尚未使用時，應將其置於特殊支撐架內而不是放置在基本機身中。在此位置，即使不慎觸及啟動按鈕，刨光機也不會發動。

定期檢查電纜及電源插頭。必要時，應由合格的技術人員來更換。加熱盤之電纜必須為 HO7RN-F 型。

在維護或修理機器之前，必須拔掉所有的電源插頭。

工作環境

工作場所必須清潔並有適當的照明。

在雨天、潮濕情況、或靠近易燃液體下，使用此機器極易發生危險。

衣著

操作時因加熱盤之溫度總是在 200 °C 以上，故操作時務必非常小心，並應戴上適當的手套。

避免穿著寬鬆衣服、手鐲、項鍊等容易被捲入機器的服飾。

正確的使用方法

在使用本機器及其附帶設備之前，一定要仔細閱讀及遵守操作手冊。

經常保持高度警覺

拔掉加熱盤的電源插頭後，其溫度仍會停留在高溫一段時間。

使用刨光機時，務必非常小心。注意刨刀，以免受傷。操作時應戴上適當的手套。刨光機操作(刨光刀在轉動)時，絕對禁止(由刨光機中)取出被刨下之物料。

在飲酒或服用藥品後，不得使用本機器。

在機器四周的人員必須保持安全距離。

當發動機器時，不得將手臂置於活動或固定觸輪之間。

壓傷危險

當發動機器時，不得將手臂置於活動或固定觸輪之間。

所有人員必須遠離基本機身。

噪音

驅動引擎噪音的音量在 85 dB 以下(測量距離為距操作人員 1 公尺)。

在某些特殊情況下(如使用刨光機時需要增加壓力)，噪音的音量會升高。因此，本公司建議操作員使用耳罩。

注意！！！！

請務必仔細閱讀及遵守上述之「警告 --- 規定 --- 責任」。如未完全遵守以上指示，意大利貿易商業公司(I.T.S.)拒絕承擔任何因傷害引起的責任。

技術資料	
電氣規格(Electric Data)	
電壓(Voltage)	250 伏特 (Volt)
頻率(Frequency)	50 赫 (Hz)
全機功率(Total Power Installed)	3.3 仟瓦(KW) , 14 安培(A)
加熱盤功率(Heating Mirror)	IP 54 , 2.10 仟瓦(KW)
刨光機功率(Facing Tool)	IP 20 , 0.80 仟瓦(KW)
液壓機功率(Hydraulic Unit)	IP 44 , 0.37 仟瓦(KW)
液壓規格(Hydraulic Data)	
最大壓力(Maximum Working Pressure)	80 bar
圓柱體橫切面 面積(Cylinder Section)	5.88 平方公分(cm ²)
最大力量(Maximum Force)	4,600 牛頓(N)
壓力量測儀表指示範圍(Pressure Gauge)	0 – 100 bar
液壓唧筒工作能力及效率(Pump Capacity)	1.2 公升/分鐘(l/min) 1,000 轉/分鐘(rpm)
液壓油(Hydraulic Oil)	符合 ISO 68 規範
油箱容量(Oil Tank)	1.5 公升(l)
機構規格(Mechanical Data)	
刨光機(Facing Tool)	齒輪轉動式(Gear Drive)
觸輪最大移動距離(Trolley Maximum Stroke)	145 公釐(mm)
觸輪移動臂直徑(Trolley Slide Bar Diameter)	35 公釐(mm)
兩圓柱體中心距離(Cylinder Section)	360 公釐(mm)
尺寸大小(Dimension)	
基本機身(Basic Machine)	0.90 x 0.51 x 0.52 公尺
刨光機(Facing Tool)	0.53 x 0.42 x 0.09 公尺
加熱盤(Heating Mirror)	0.47 x 0.35 x 0.07 公尺
液壓機(Hydraulic Unit)	0.45 x 0.32 x 0.27 公尺
刨光機及加熱盤之殊支撐架 (Support for Facing Tool and Mirror)	0.42 x 0.55 x 0.27 公尺
重量(Weight)	
基本機身	48 公斤(Kg)
刨光機	16 公斤(Kg)
加熱盤	21 公斤(Kg)
液壓機	24 公斤(Kg)
刨光機及加熱盤之殊支撐架	8 公斤(Kg)
運送箱(Transport Box)	34 公斤(Kg)

I.T.S. Ital Trade Service

PT 250 操作手冊

短柱器材(Stub Devuces)	11 公斤(Kg)
整套縮徑環接頭 (Reducing Inserts , Complete Set)	54 公斤(Kg)

PT 250

以液壓操控之對焊機，適用於以電焊方式連接 PE、PP、PVDF、及其他熱塑型之塑膠管線和另件。

本機型具機架自動對準功能，且機身小巧，故適用於道路、溝渠、運水渠、排氣管、下水道、及灌溉水道等之興建。本機型包含下列四種裝置。

- a. 基本機身，直徑 250 公釐。
- b. 可卸下之電動刨光機，附安全開關。
- c. 可卸下、具 PTFE 保護膜之加熱盤，附特殊支撐架。
- d. 電動液壓機，附蓄電池及可快速連接的彈性軟管。

如有需要，本機型亦可附帶下列配件：

- 以輕合金製成之縮徑環接頭，可用於管線和另件。直徑含 63、75、90、110、125、140、160、180、200、及 225 公釐。
- 短柱器材
- 含自動斷路器之接電板

a. 基本機身(表一)

機身構造及操作

基本機身由下列部份組成：

- 兩個圓柱體，其前端裝置有兩個直徑為 250 公釐之完整夾具。
- 一個直徑為 250 公釐之活動夾具。此夾具可在圓柱體上滑動，並以連接柱和左邊的支撐夾具相連而固定於所需位置。
- 一個位於機身尾端，直徑為 250 公釐的支撐夾具。
- 裝置有液壓機電路之機架，並附平面、不會掉落、可快速連接的接頭。
- 卸下加熱盤的裝置。

基本機身通常以上述方式組裝，故裝置於圓柱體上之夾具被稱為「活動觸輪」，可在圓柱體上滑動之夾具及機身尾端的支撐夾具合稱「固定觸輪」，一旦將本機器放置在適當位置，完成焊接準備工作，則可依下列步驟開始焊接：

1. 連接彈性軟管與「活動觸輪」上之快速連接接頭。
2. 啟動電動液壓機的控制器來檢查兩者是否連接正確及「活動觸輪」是否運作正常。(請參閱電動液壓機之相關操作指示)。
3. 將位於「活動觸輪」上之電動液壓機控制器，開到完全開啟位置。
4. 鬆開四個夾具的螺絲帽以便將夾具上方的圓柱體移下。
5. 利用夾具上方的圓柱體，將兩個直徑為 250 公釐、待焊接之塑膠管線就定位。把其中一個放進「固定觸輪」，另一個放進「活動觸輪」。注意要在兩個管線端口中間留下適當的空隙，以便將加熱盤插入。
6. 將兩個管線慢慢靠近，檢查它們的端口是否對準。必要時，視情況調整中央夾具螺絲帽的鬆、緊度。必要時，將兩個管線的方向倒轉過來，再對準一次。
7. 調緊外端夾具的螺絲帽來固定兩個管線。
8. 開始刨光的動作。

注意！！

如果待焊接之兩個塑膠管線的直徑在 250 公釐以下，則在上述步驟 4 以後，執行下列動作：

- 選擇適合待焊接管線直徑之縮徑環接頭(共八個)，
- 以所附的螺絲釘將兩個較狹窄的縮徑環接頭，固定於機身尾端的支撐夾具。
- 以所附的螺絲釘將另外六個較寬的縮徑環接頭，固定於其他的夾具上。
- 依上述步驟 5 繼續操作。

特殊案例

本機型如以上述方式組裝，適用於所有的管線焊接工作，已說明如上。本機型亦可用於焊接其他方式的管線和另件組合(90° 彎臂、45° 彎臂、附長、短栓的丁字形另件等)。但這些管線和另件必須以適當方式安裝於機身上。以下圖示對此類安裝方式做一說明。

管線對管線

管線對附長栓的丁字形另件

管線對附短栓的丁字形另件

附短柱法蘭的另件

短柱端之裝置

管線附短柱法蘭

可能發生的故障及解決方法

- i. 無法連接快速連接接頭：
檢查彈性軟管上是否有壓力，如有，將其降低至零。(請參閱相關之操作指示)。
- ii. 機器不以直線方式移動：
上述情況發生的原因可能是機身曾受到撞擊，或管線安裝在機身中後，被強力拉扯。如果能發現受到損壞的部份，請加以更換。如果此情況持續發生請立即通知本公司的客戶服務部門。
- iii. 螺絲帽打滑
更換螺栓及螺絲帽。
- iv. 圓柱體漏油
請與本公司的客戶服務部門磋商，決定是否需要更換圓柱體，或只需要更換密封墊。

機器維護

本公司強力建議本機器必須保持清潔，尤其應特別注意螺栓及圓柱體的端口。在插入電動刨光機及具 PTFE 保護膜之加熱盤時，務必非常小心，以免損傷到機器的移動臂，

本公司強力建議使用管線滾輪來將待焊接之管線裝入機器。機器應置於木製的工作檯上。這些步驟可使機器避免不必要的負荷。

b. 刨光機 (表三)

機身構造及操作

刨光機由下列部份組成：

- 刨光機的機身。
- 兩個裝置有刨刀的圓盤。
- 一個具減速齒輪的驅動引擎，此驅動引擎備有安全釘，當兩者裝置在一起後，可使驅動引擎扣在刨光機的機身之上。
- 一個安全開關。此開關控制刨光機的驅動引擎，只有當刨光機與驅動引擎結合後，驅動引擎才能啟動。

1. 將刨光機連接到特殊支撐架上的電源連接盒。然後將刨光機插入兩個待刨光之塑膠管線端口中間。兩個塑膠管線的內、外都必須乾淨，不得有任何灰塵或砂粒。
2. 按一下按鈕開關來啟動刨光機。按兩下按鈕開關可釋出掣子。(此掣子為一擋住按鈕之安全裝置)。本公司建議每次操作都使用較低的速率。
3. 啟動刨光機後，在液壓控制器的慣性壓力之上略為加壓，使兩個塑膠管線端口逐漸向刨光機接近。(請參閱液壓控制器之相關操作指示)。
4. 當塑膠管線端口接觸到刨光機時。刨刀開始刮削管線表面。當刨刀的動作變得平穩均勻時，刨光動作即已完成。
當刨刀進行刮削時，要注意刨刀的表現。如果刨刀轉動過快，可減低加於控制器的壓力，如果刨刀轉動過慢，以致沒有刮削的動作，則應提高加於控制器的壓力。加於液壓控制器的壓力，通常為其慣性壓力再加上 3 – 5 bar 即可。
5. 將兩個塑膠管線從刨光機移開。關掉刨光機的驅動引擎。移開刨光機並將其放入特殊支撐架內。
6. 清除管線內及地面上由管線刨下的塑膠廢料，不要弄髒剛完成刨光的管線。

可能發生的故障及解決方法

- i. 無法啟動刨光機：
 1. 檢查電纜及電源插座的連接。檢查安全開關。
 2. 如果需要更換驅動引擎，執行下列步驟：
 - 2a. 鬆開連接驅動引擎及減速齒輪的螺絲釘。
 - 2b. 卸下連接安全開關的電線。
 - 2c. 向上將驅動引擎拉出。
 - 2d. 安裝新驅動引擎時，依上述步驟反向進行即可。但應注意勿過度拉扯鏈條。
 - 2e. 將安全開關的電線連接到新驅動引擎上。
- ii. 刨刀不能移除管線上的塑膠料：
 1. 刨刀一邊的刀刃已磨損。鬆開螺絲釘，將刨刀換個方向。
 2. 刨刀兩邊的刀刃已磨損。以原有的備用刨刀加以更換。

機器維護

本公司強力建議刨刀必須保持清潔，並以清潔劑清洗鏈條滑輪。

依下列步驟，定期以內部潤滑油將刨光機完全清洗：

- 鬆開螺絲釘，拆卸刨光機外蓋。
- 清除所有殘餘的，由管線刨下的塑膠廢料。
- 以特殊清潔劑及潤滑劑來清洗及潤滑鏈條。
- 鬆開螺絲釘，拆卸鏈條滑輪，清洗及潤滑軸承珠。

c. 加熱盤 (表二)

工具構造及操作

加熱盤由下列部份組成：

- 具綠色 PTFE 保護膜之加熱盤，附帶溫度計及電源連接盒。
- 放置刨光機及加熱盤之特殊支撐架。電源連接盒即裝置於此支撐架上。
- 裝置於電源連接盒上之恆溫器。

以按鈕選擇適當的焊接溫度。焊接溫度依物料類別及管壁厚度而定。一般的焊接溫度如下：

HDPE	210 °C +/- 10
PP	200 °C +/- 10
PVDF	230 °C +/- 10

焊接溫度也依管壁厚度而定，故需參考所附之「焊接溫度-管壁厚度對應曲線圖」來決定適當的溫度設定。溫度最高可設定為 299 °C。

1. 將電源電纜插入電源插座。檢查電源燈是否亮起。等待加熱盤到達所設定的溫度。在此期間，電源燈及溫度指示燈都會持續明亮。當加熱盤到達所設定的溫度時，溫度指示燈會熄滅。恆溫器在開始保持固定溫度前，會亮起/熄滅三次。
2. 開始焊接前，要等溫度指示燈亮起/熄滅三次，使加熱盤的表面溫度到達穩定狀態。
3. 當刨光動作完成後，小心的將加熱盤插入 PT 250 焊接機。加熱盤的下方有一個穩定裝置，可插入焊接機觸輪的移動臂。加熱盤的上方有一個支撐棒，用來保持加熱盤的中央位置。
加熱盤插入焊接機後，在它和待焊接的兩個塑膠管線端口接觸前，應將加熱盤保持在垂直位置。
4. 等加熱盤完成連續加熱之 t₂ 階段(請參考焊接週期曲線圖)。打開焊接機觸輪，加熱盤會從一個管線端口脫離。敲擊加熱盤上方的支撐棒，即可使其脫離另一個管線端口。將加熱盤放回支撐架。

注意！！！！

在操作期間，加熱盤的溫度總是在 200 °C 以上，故操作時應非常小心。操作員應戴上保護手套，以免灼傷。

可能發生的故障及解決方法

- i. 加熱盤的溫度無法升高：
 1. 檢查溫度指示燈是否熄滅，如熄滅，檢查電纜是否插入電源插座。
 2. 如溫度指示燈有亮，可能內部電線未接好，依下列步驟檢查電路的連接：
 - 將電纜插頭拔離電源插座。
 - 鬆開螺絲帽，卸下恆溫器。
 - 鬆開螺絲釘，卸下恆溫器的蓋子。
 - 檢查所有的電路連接頭，裝回恆溫器。
 - 鬆開螺絲釘，卸下電源連接盒的蓋子。
 - 檢查所有的電路連接頭，裝回電源連接盒。
 3. 用歐姆儀檢查所有的電阻，如果有任何電阻被燒壞，更換加熱盤。
 4. 用儀器檢查恆溫器，如果恆溫器已損壞，更換恆溫器。
 5. 如需電氣零件進一步的資料，請與本公司技術部門連絡。

焊接 HDPE 及 PP 之加熱盤溫度

加
熱
盤
溫
度
°C

管線之管壁厚度 (公釐)

注意！！！！

焊接 PVDF 管線時，在 230 °C + / - 10%範圍內，依每一個管壁厚度來調整加熱盤的溫度。

機器維護

在處理加熱盤時，務必非常小心，以免損壞 PTFE 保護膜。

必須保持 PTFE 保護膜表面的清潔。用柔軟的布或紙，在加熱盤仍有溫度時清理它。不得使用粗糙的布或紙，以免損壞 PTFE 保護膜。

本公司建議定期執行下列步驟：

- 以快速揮發的清潔劑(如酒精)清洗 PTFE 保護膜表面。
- 檢查螺絲釘是否扭緊。檢查電纜及插頭的狀況。
- 依下表驗證加熱盤兩邊表面間溫度的差異：

加熱盤表面溫度	ΔT_1	ΔT_2	ΔT_{TOT}
< 250 °C	5 °C	3 °C	8 °C
> 250 °C	7 °C	3 °C	10 °C

ΔT_1 ： 加熱盤兩邊表面間的最高溫差。

ΔT_2 ： 調節溫度時所產生的溫差。

ΔT_{TOT} ： 加熱盤兩邊表面間可接受的最高溫差。

d. 液壓機 (表四)

機身構造及操作

液壓機由下列部份組成：

- 電力啟動引擎
- 液壓唧筒
- 油箱
- 液壓控制器
- 壓力積蓄器
- 壓力量測儀表
- 金屬框架

注意！！！！

在開始操作前，請務必注意以下各點：

- 控制桿 A(見液壓控制器之圖示)須固定於其裝設部位。
- 以黑、紅二色的塑膠塞子替換金屬塞子(表四中的第 2 號位置)。此塑膠塞子置於塑膠袋中，隨 PT 250 機器運送至客戶。
- 檢查油面高度，如有必要，依維護操作指示加油。
- 檢查電源是否合於引擎標誌所標示的規格(誤差須在+ / - 10%以內)
如果需要使用發電機，此發電機必須具有一張力穩定器。
- 將位於引擎旁邊的開關推至「啟動」的位置來啟動引擎。

上述步驟完成後，液壓機已進入待命狀態，此時可依 d1 的指示，繼續操作。

可能發生的故障及解決方法

i. 更換引擎：

- 將電纜插頭拔離電源插座。
- 打開電源連接盒，解下安全開關的電線。
- 鬆開螺絲釘，取出引擎。
- 取下連接零件，裝到新引擎上。
- 重新組裝引擎，務必將各連接零件裝回到各自原先所在的位置。
- 檢查電動風扇是否朝逆時鐘方向轉動。

ii. 更換壓力積蓄器：

- 將壓力降至零，鬆開螺栓。
- 取出附件，更換損壞的壓力積蓄器。
- 扭緊螺栓。

iii. 更換壓力量測儀表：

- 將壓力降至零。
- 鬆開鎖住量測儀表的螺絲帽。
- 更換量測儀表，扭緊螺絲帽。

iv. 更換液壓控制器：

- 將電纜插頭拔離電源插座。
- 鬆開螺絲釘，取出安全開關。
- 鬆開螺栓，由液壓唧筒中取出液壓控制器。
- 重新組裝液壓控制器，務必將各個 O-形環裝回到各自原先所在的位置。

v. 更換彈性軟管：

- 將壓力降至零。
- 鬆開附件，更換彈性軟管。
- 扭緊附件。

vi. 如液壓控制器無法增加壓力，可能的原因有下列三個：

1. 控制桿 E(見液壓控制器之圖示)沒有關緊。
2. 壓力積蓄器 C 已釋放壓力，或已損壞。如已損壞，以原廠生產的備用積蓄器加以替換。
3. 檢查液壓機所有的連接點，看看有沒有漏氣或漏油的地方。

d1. 液壓控制器

控制器簡述

控制桿 A 的位置，控制 PT 250 焊接機上的觸輪是開放或關閉，請參考附圖。
把控制桿 A 放在 A2 位置(自動退回位置)將開放觸輪，液壓機中的壓力升至最高。

把控制桿 A 放在 A1 位置(釋放位置)會自動關閉引擎。

把控制桿 A 放在 A3 位置(接連位置)則關閉觸輪，此接連位置讓操作員可操作機器。

控制桿 E 的位置，控制壓力的高低。將控制桿 E 朝逆時鐘方向轉動，會減低壓力。如將控制桿 E 朝順時鐘方向轉到底，操縱旋鈕 F 可改變壓力大小。旋鈕 F 定位後，即設定壓力值。

旋鈕 F 的位置來選擇所需壓力的大小。朝逆時鐘方向轉動，會減低壓力，朝順時鐘方向轉動，則提高壓力。

操作指示

為了便於操作員學習，我們將在下面把整個焊接過程的步驟，一一列舉說明：

注意！！！！

在開始操作前，請務必注意以下兩點：

- 控制桿 A 已固定於其裝設部位。
- 以黑、紅二色的塑膠塞子替換金屬塞子。此塑膠塞子置於塑膠袋中，隨 PT 250 機器運送至客戶。

1. 將待焊接之兩個塑膠管線就定位。(見相關的操作指示)。
2. 將控制桿 E 朝逆時鐘方向轉動，直到壓力降至 0。檢查壓力量測儀表 D，加以確認。
3. 將控制桿 E 朝順時鐘方向轉動到底。轉動時請不要用太大的力量。
4. 把控制桿 A 放到 A3 位置。
5. 轉動旋鈕 F，使液壓機達到慣性壓力。(慣性壓力為觸輪可開始移動的壓力)。記下壓力量測儀表 D 所顯示的慣性壓力值。繼續轉動旋鈕 F，加上焊接之 teoric 壓力。(請參考所附之焊接 teoric 壓力表)。
6. 設定焊接真正所需之壓力(慣性壓力加上 teoric 壓力)。把控制桿 A 放到 A2 位置。
7. 將刨光機就定位。(見相關的操作指示)。
8. 將控制桿 E 朝逆時鐘方向轉動，直到壓力大約為步驟 5 中所記下的慣性壓力再加上 5 bar。開始刨光機的操作程序。請注意操作時不要讓引擎過熱。
9. 完成刨光的動作後，把控制桿 A 放到 A3 位置。移開刨光機。
10. 將加熱盤就定位。選擇適當的焊接溫度。(見相關的操作指示)。
11. 把控制桿 A 放到 A3 位置，等待焊接珠依所附表格數值，達到規定的大小。此操作必須使用焊接真正所需之壓力(見步驟 6)。
12. 焊接珠依規格成形後，將控制桿 E 朝逆時鐘方向轉動，直到壓力降至 0。在壓力為 0 的情況下，等待所附表格指定的加熱時間。
13. 當加熱時間到達後，把控制桿 A 放到 A2 位置，移開加熱盤。並立即把控制桿 A 放到 A3 位置，同時依順時鐘方向轉動控制桿 E，使兩個塑膠管線端口，在焊接真正所需之壓力下接合在一起。檢查壓力量測儀表 D 來確認壓力大小。以上步驟，必須在所附表格的規定時間內完成。
14. 把控制桿 A 放到 A1 位置，完成所附表格規定的冷卻時間。在這段期間，請注意不要讓壓力減低得太多。如有必要，可將控制桿 A 放到 A3 位置後，再放回 A1 位置。
15. 當冷卻時間到達後，將控制桿 E 朝逆時鐘方向轉動，直到壓力降至 0。
16. 移開焊接好之管線。

可能發生的故障及解決方法

i. 無法啟動引擎：

1. 檢查電纜及電源插座的連接。
2. 檢查引擎上的開關的確是在「啟動」位置。
3. 把控制桿 A 放到 A3 位置，鬆開螺絲釘 H，將安全開關 G 朝支點 B 的內部方向推動。如果引擎開始啟動，表示安全開關 G 沒有設定好。回顧前面提到，當控制桿 A 放在 A1 位置時，會關閉引擎。控制桿 A 放在 A2 及 A3 位置時，引擎才能啟動。請依下列步驟設定安全開關 G：
繼續把螺絲釘 H 鬆開，將控制桿 A 放到 A1 位置，將安全開關 G 向前方推動，直到引擎停止。扭緊螺絲釘 H。將控制桿 A 放到 A2 位置，引擎應該啟動。將控制桿 A 放到 A3 位置，引擎也應該啟動。

ii. 無法增加壓力：

1. 檢查油面高度，如有必要，依維護操作指示加油。
2. 檢查控制桿 E 是否關緊。
3. 檢查液壓機所有的連接點，看看有沒有漏氣或漏油的地方。

iii. 壓力無法保持一定的數值：

1. 控制桿 E 沒有關緊。
2. 壓力積蓄器 C 已釋放壓力，或已損壞。如已損壞，以原廠生產的備用積蓄器加以替換。
3. 檢查液壓機所有的連接點，看看有沒有漏氣或漏油的地方。

機器維護

液壓機不需特別的維護，但必須遵守下列步驟：

1. 定期檢查油面高度，如有必要，加入以下種類的機油：
ESSO Nuto H68，SHELL Tellus 68，MOBIL DTE 26，AGIP OSO 46
油面高度不得低於油箱最高平面 5 公分以下。
2. 本公司強力建議：每 15 個工作天檢查油面高度一次。每 6 個月或每 500 個工作小時，將所有機油全部更換。
3. 保持液壓機的清潔，尤其是油箱及快速連接的接頭部份。
4. 避免在雨天或溼度高的天候下使用焊接機。避免在低於 - 5 °C 或高於 + 40°C 的天候下使用焊接機。
5. 本公司建議客戶在運送液壓機時，以金屬塞子替換黑、紅二色的塑膠塞子。

e. 卸下加熱盤的工具

操作指示

卸下加熱盤的工具(1)，可依圖 A 使用於第二和第三個夾具之間。也可依圖 B 使用於第三和第四個夾具之間。在此兩種情況下，固定螺絲釘(3)必須以連接棒(2)的外孔來故固定工具(1)。但從各個外孔加裝螺絲釘，很容易損壞焊接機。在這種情況下，必須避免使用此卸下加熱盤的工具，如圖 C 或圖 D 所示。