徕卡 TPS1800/2003

简易操作手册

TPS1800/2003 全站仪简易操作手册

一、基本操作

1、 仪器基本性能、仪器保养

à性能:

TPS1000 系列全站仪的特点是精度高,主要应用于高精度的变形观测、大地控制测量等精密工程测量领域。

TC(A)2003 角度测量精度为 0.5 秒,距离测量精度为 1mm+1ppm

TC(A)1800 角度测量精度为 1.0 秒,距离测量精度为 1mm+2ppm

à仪器的保养和使用:

仪器必须装箱运输,防止受剧烈振动;仪器不宜受潮;避免在强磁场内作业,影响精度; 放置温度在-40℃~+70℃干燥环境中;保持目镜和物镜的清洁;充电器不能在潮湿环境 中使用;雷雨天气不能进行野外测量,可能遭受雷击;不能使用望远镜对准太阳,会损 坏眼睛;操作人员不能离开仪器,随时注意周围环境,防止意外事故发生;定期对仪器 进行调试和检校;激光不能直接照射眼睛;电磁干扰可能降低测量精度;

2、徕卡 GSI 数据格式简介:

徕卡 GSI 数据记录格式是徕卡仪器的专用记录格式,它是由字索引+测量数据构成一个测量数据块,一行记录由一个或多个数据块组成。

例子:

110001+00000005 21.324+00000004 22.324+08545254 31..06+00044207

 $110002 + 00000007\ 21.324 + 00020034\ 22.324 + 09019410\ 31..06 + 00033750$

 $110003 {+} 00000009 \ 21.324 {+} 18019579 \ 22.324 {+} 26942383 \ 31..06 {+} 00033751$

以上数据中,110001+00000005 中 11 表示测量点号的字索引,用于标识该数据块,"+" 之后为测量点号,21.324+00000004 中的 21 表示水平角的字索引,00000004 是水平角 0°00′ 00.4"; 22.324+08545254 中的 22 表示垂直角的字索引,08545254 是天顶距 85°45′25.4"; 31..06+00044207 中的 31 表示斜距的字索引,00044207 是斜距 4.4207m。

二、 aF...功能键

按 FNC 功能键进入,它提供快速调用一些仪器常用功能,当仪器处于其它功能状态下, 在不退出该功能,可以随时调用 FNC 功能,使得功能调用相当灵活。

- 1、ATR 自动目标识别开关
 - 操作:按 aF...功能键à再按 F1(ATR)
- 2、用户模板设置

操作:按aF...功能键à选择菜单1User template&files 进入用户模板设置

3、EDM 测距模式选择

操作:按 aF...功能键 a选择菜单 2 EDM measuring program 进入

4、补偿器开关及水平角改正

操作:按 aF...功能键à选择菜单 3 compensator/Hz-corrections 进入

- 5、垂直角显示方式操作:按aF...功能键波择菜単6 V-Angle display 进入
- 6、电源设置操作:按 aF...功能键>> 选择菜单 7 Power off, Sleep

7、锁定目标

操作: 按 aF...功能键 à 再按 F2(LOCK)

- 三、主菜单 MENU
 - 1、格式化 PC 卡

操作:按F1(EXTRA)键à选择2 Format memory card

2、 仪器检校

操作: 按 F2 (CAL) 键进入

补偿器纵横向误差(l,t);指标差(i);照准差/横轴倾斜误差(c/a);指标差/照准差/横轴倾斜误差(i/c/a);自动目标识别误差(ATR)

3、数据管理

操作: 按 F4 (DATA) 键进入

提供已知数据的输入、删除和搜索功能。

4、编码

操作:按 CODE 功能键

中有在测量状态下才能按该功能键输入编码,你可以在计算机上的"Leica ServeyOffice"中 TPS1000 工具中的"编码开发"来开发自己的编码,然后传到仪器中,提供测量时调用。

5、通讯参数设置

操作:按F3(CONF)键à选择3或4菜单项

GSI communication param. GSI 指令的通讯参数(数据输出到 RS232 用)

GeoCOM Communication param. GeoCOM 指令的通讯参数(与计算机联机使用)

6、单位设置

操作: 按 F3 (CONF) 键 a 选择 8 菜单项 (User template 用户模板) a 再按 F4 (SET) 进入单位设置

7、定制数据记录及显示格式

操作:按 F3(CONF)键 a 选择 8 菜单项(User template 用户模板) a 再按 F2(RMASK) 进行记录格式设置;按 F3(DMASK)进行显示格式设置

是确定记录或显示项目的先后次序。

8、偏移设置

操作:按 F6(MEAS)键 a 进入常规测量状态 a 再按 F4(TARGT)进入目标点设置 a 按 F4(OFFS)进入偏移设置

Shft+length 纵向偏移量; Shift trans 横向偏移量; Shft height 高程偏移量 9、棱镜类型选择

操作:按 F6(MEAS)键à进入常规测量状态à再按 F4(TARGT)进入目标点设置à按 F1(PRISM)进入棱镜类型选择

也可以自己定义,在棱镜类型选择状态下按 Shift+F4(DEF)自己定义三个棱镜以供使用。 11、PPM 大气改正设置

操作:按 F6(MEAS)键à进入常规测量状态à再按 F4(TARGT)进入目标点设置 àF2(PPM)进入大气改正设置

同样可以进行投影改正 F1 (GEOM)、折光改正 F2 (REFRA)。

12、测站设置

操作:按F5(SETUP)键à测站设置

可以在此选择用户模板、记录装置、记录文件,测站设置这里提供两种方式,一种是标准设置,即通过测站点坐标和后视方位角进行测站设置;另一种是通过测站点和后视点

的坐标来进行测站设置, 仪器自动反算方位角, 自动进行设置。

13、常规测量

操作:按F6(MEAS)键à进入常规测量状态

如果要求测量坐标,你必须先进行测站设置,才能进行常规测量;而如果你只需要测量 距离和角度,而不计算坐标,你可以不进行测站设置而直接进入常规测量。

四、按 • 〔〕 进入照明及加热选择界面

1、十字丝照明

然后按F2(RETIC)则打开或关闭十字丝照明,这时按F6调整亮度。

2、显示屏照明

然后按 F1(DISPL)则打开显示屏照明,这时按 F6 调整亮度。

3、打开激光对点

然后按 F3(L PLM)则打开或关闭激光对点器,这时按 F6 调整亮度。

TPS1000 全站仪菜单结构

ON/OFF 开机/关机

● 屏幕显示主菜单(应用程序)	
MAIN MENU: PROGRAMS	MAIN MENU: PROGRAMS
1 Free Station	1 自由设站
2 Orientation + Ht. Transfer	2 定向&高程传递
3 Resection	3 后方交会
4 Stakeout	4 放样
5 Tie Distance	5 联测距离
6 Monitoring	6 监测
EXTRA CAL CONF DATA SETUP MEAS	S 工具 检校 配置 数据 设站 测量
aF」功能键 快速调整常用功能 aF\ ADDIT. FUNCTIONS	
aF \ ADDIT FUNCTIONS	
1 User template & files	用户模板
2 EDM measuring program	距离测量程序
3 Compensator/Hz-corrections	补偿/水平角改正
4 EDM Test <signal frequency=""></signal>	测试回光信号/频率
5 Beep / Hz-sector	按键声音/水平角区域
6 V-Angle display	垂直角显示
7 Power off, Sleep	电源开关,休眠
8 Accessories	附件
ATR LOCK L.INT	

1. User template & files 选择用户模板和文件

aF\ USER TEMPLATE—FILES				
Select user template & files				
User templ. : USER4				
Rec. device : 1 Memory Card / 2 RS232				
Meas. file : 1 FILE01.GSI				
Data file : 1 FILE01.GSI				
ATR LOCK L.INT				

user templ.: 用户模板选择,有 Polar(standard)极坐标。 Cartesian 笛卡尔坐标。Polar+Cartesian 极坐标+笛卡 尔坐标。USER4/USER5 用户自定义 4/5 rec.device: 记录装置选择 memory card (PC 卡)和 RS232 接口 meas.file : 选择测量文件名,12 个可供选择。 data file : 选择数据文件名

F1(ATR) 打开或关闭 ATR 自动目标识别功能。

F2(LOCK) 锁定目标棱镜,用于跟踪测量。

2. EDM measuring program 距离测量方式设置(标准/精测/快速/跟踪/平均数)

aF\ EDM MEAS. PROGRAM Select measuring program EDM type : TCA2003 测距仪类型为 TCA2003	STAND 标准测距 1+1ppm 3 秒 PRECT 精测距离 1+1ppm 3 秒 FAST 快速测距 3+2ppm 1.5 秒 TRK 跟踪测距 5+2ppm 0.3 秒 AVERG 平均测距 3 秒
active : Standard meas. 当前为标准测距模式	按 Shift+F4 à 快速跟踪测量模式
STAND PRECI FAST TRK AVERG	标准 精确 快速 跟踪 平均

3. Compensator/Hz-corrections 补偿器开关/水平角改正(全设为 ON)

aF\ COMPENS。/HZ-CORR。	Instr.setup 选择 No check 补偿器在工作范 国内不作任何检查 选择 stability shoal 作趋
Compensator ON/OFF,	定性检查,检查补偿器是否工作,并且达到
Hz-corrections ON/OFF,	仪器规定的精度才允许记录测量值。
Instr.setup : Stability check	Compensator on/off 补偿器开关 ON 为开
Compensator: ON	Hz-corr 水平角改正开关 ON 为开
Hz-corr. : ON	
OFF	

4. EDM test <sigual/frequency> 测距回光信号及频率测试

F3(FREQ) 测量频率和回光信号强度显示状态的转换开关,80%以上时测距效果最好。

F5 (STOP) 结束并返回原对话框

F6 (à OFF) 回光信号音响开关

5. Beep/Hz-sector 按键声音和水平角响铃设置

---keystr. Beep 按键声响(on 关 low 小 loud 大)

---sector beep ON/OFF 角度音响开关

---angle 需要响铃的角度值

6. V-Angle display 垂直角显示方式(天顶距/高度角/坡度角)

---zenith angle 天顶距 水平方向为 90 度

---elev. Angle +/- 高度角 水平方向为 0 度(仰角为正)

---elev. Angle % 坡度角 水平方向为 0, 向上为正坡度(3%)

7. Power off, sleep 关机方式及休眠设置

---sleep after ... 休眠

---auto-off after 自动关机

---remains on 全站仪一直打开

 Accessories 使用附加目镜和物镜时设置目镜与物镜的起止角,因为马达驱动仪器的转动 将受到限制。如无附加则全选取 NO,F3---DEF 设置转动范围;F5—DEFLT 缺省设置; F6—改变设置中某一项 Yes/NO,没有附加目镜和物镜如果选 Yes,测量将受到很多限制, 切记!!!

F3 --- DEF 设置转动范围

Eye. Vbeg 目镜垂直角的开始值 Eye. Vend 目镜垂直角的结束值 Lens vbeg 物镜垂直角的开始值 Lens vend 物镜垂直角的结束值 Hz beg 水平角开始值 Hz end 水平角结束值 F5 --- DEFLT 缺省设置(全为 NO) F6 --- 将上面显示设为 Yes/No

₩

功能键 照明功能

ILLUMINATION				DISPL	屏幕照明开关 Display
Contrast :	50%			RETIC	十字丝照明开关 Reticule
Display :	70%□			L PLM DEFLT	激光对点器开关 Laser Plumm 缺省设置
Reticule :	80%□				四田宮安田敷(火若火左西
Laser plumm:	100%□			<-/->	照明壳度调整(当刖尤怀坝
DISPL	TIC L PLM	DEFLT	< _ / _ >	显示十	宁字丝 激光 缺省 调节

▶ F 功能键:

- F1 EXTRA 外部工具 1 GeoCOM On-Line mode 打开 GeoCOM 通信(PC-全站仪通讯模式) 2 Format memory card 格式化 PC 卡,完全清除 PC 卡上的数据 3 Remote control mode on/off 遥测控制开关,没有遥控装置设为 OFF - F2 CAL 仪器检校 F1 l t 补偿器纵横向误差检校 F2 i 指标差检校 F3 c,a 照准差,横轴倾斜误差检校 F4 i,c,a 指标差,照准差,横轴倾斜误差检校 F5 ATR ATR 自动目标识别检校 - F3 CONF 仪器配置 1 System date and time 设置系统日期和时间 2 define functionality 定义功能项(最好全部选择 YES) 3 GSI communication parm. GSI 通信参数(波特率,校验,数据位等) 4 GeoCOM communication parm. GeoCOM 通信参数(同 GSI 通信参数) 5 instrument identification 仪器名称 6 autoexec-application 开机自动启动的程序 7 system protection 系统密码设置 8 user template 用户模板(单位,显示和存贮格式,模板选择等) DATA 数据的输入和浏览 - F4 F1 INPUT 输入数据 F5 SEARC 搜索数据 Shift+F5 DEL 删除数据 - F5 SETUP 测站设置 F4 QSET 用后视已知点设置测站 F5 SIN 水平角 Hz0 (方位角) 设置测站 F6 LIST 列表选择 MEAS 测量 · F6

- F1 ALL 测量并记录
- F2 DIST 测量
- F3 REC 记录
- F4 TARGT 目标点信息(大气及曲率改正/偏心测量/棱镜选择)
- F5 Hz0 设置水平角

F2 CAL 仪器检校

	ENT ERRORS		仪器检校是一项相当重要的工作,徕卡全站仪均提供公器检校迅能,其你田县检查公器的和多识差
	current	当前值	并在测量中进行补偿改正,所以说仪器检校是提高
l Compens. longi:	0° $00'$ $03''$	补偿器纵向偏差	测量成果精度的一项重要工作。
t Compens. trans:	0° $00'$ $09''$	补偿器横向偏差	在精确整平仪器,保证仪器稳定后,才可以做这几 面工作 由子与洵在一个方向精确整平后 应该在
I V-index error :	0° $00'$ $04''$	竖盘指标差	其它任何方向均居 <u>中,</u> 如果不居中,只要对 , t 进
c Hz-coll :	0° $00'$ $02''$	照准差	行检校几次即可。 <u>,</u> 是电子气泡自身检查的功能。 左喜糖度测量中 应在每个测试物对电子气泡进行
a Tilting-axis e:	$0^\circ \ 00' \ 04''$	横轴倾斜误差	检查,以保证成果的高质量、高精度。
l,t I	c/a i/c	/a ATR	

1、进入F1(I.t) 补偿器纵横向误差检校,只要精确整平仪器即可进行该向检校。

Main\ Compens Index. error
1St tilt measurement in any face
L Compens : 0°00′03″ T Compens : 0°00′15″
MEAS
• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6

Main\ 补偿器纵横向误差						
首先在任意一面进行仪器水平检校						
纵向当	自前值					
横向当	当前值					
测量						
• F1	• F2	• F3	• F4	• F5	• F6	

按 F1(MEAS) 即自动进行该项误差的测量,测量完成后按(YES)则采用新值,按(RETRY)则重新测定按(NO)不采用新值

2、进入F2(i)指标差检校

Main\ V-Index. error	Main\ 指标差
Aim accurately at a target Positioned	精确瞄准一个目标距离>100m
At a dist >100m	
Hz : 70° 12′ 03″ V : 90° 22′ 15″	水平度盘读数 垂直度盘读数
MEAS	测量
• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6	• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6

人工精确瞄准大于 100 米处的目标点,按 F1 (MEAS)即进行该项误差的测量,仪器将自

动转动到另外一面,等待你精确的瞄准同一个目标,如下图:

Main\ V-Index. error	Main	指标
Aim accurately at the same target in	在另-	一面精确
Other face		
Hz : 250° 12′ 03″ V : 270° 22′ 15″	水平周垂直周	度盘读数 度盘读数
MEAS		
• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6	• F1	• F2

Main	指杨	示差			
在另-	一面精硕	角瞄准相	同的目标		
水平周	复盘读数	攵			
垂直度	复盘读数	女			
		测量			
• F1	• F2	• F3	• F4	• F5	• F6

按 F1(MEAS)进行另一面的测量,测量完成后即显示:

Main	V-In	dex. err	or			N
i vind	0° : 0°	01d 00′ 04″	_−0°	new 00' 08"		Ч
Accept	new	value(s)?			抟
			Yes	RETRY	NO	
• F1	• F2	• F3	• F4	• F5	• F6	•

Main	指杨	示差						
显示旧值和新值								
按文新值吗?								
			是	重测	否			
• F1	• F2	• F3	• F4	• F5	• F6			

注:测量时视准轴的俯角或抑角必须小于 9 度,否则测量会出错。另外测量时最好测量两次以上,以检验测量值是否正确,只有确定新值是正确的时才能按 F4 (YES)接受新值,在今后的测量中,仪器会自动用该值进行角度改正。

3、进入F3(C/a)同时进行照准差和横轴倾斜误差的检校

Main\ Hz collim. error	Main\ 照准差				
Aim accurately at a target Positioned	精确瞄准一个目标距离>100m				
at a dist >100 m					
Hz : 70° 12′ 03″ V : 90° 22′ 15″	水平度盘读数 垂直度盘读数				
MEAS	测量				
• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6	• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6				

人工精确瞄准大于 100 米处的目标点,按 F1 (MEAS)即进行该项误差的测量,仪器将自动转动到另外一面,等待你精确的瞄准同一个目标,如下图:

Main	Ì	z colli	m. e	rror				
Aim a	lccur	rately	v at	the	same	target	in	
Other face								
Hz	:	250°	12'	03″				

Main\ 照准差
在另一面精确瞄准相同的目标
上亚克内生业
水半度益读数

V	: 27	0°22′	15″			垂直	度盘读数	故			
		MEAS						测量			
• F1	• F2	• F3	• F4	• F5	• F6	• F1	• F2	• F3	• F4	• F5	• F6
按 F1 (MEAS) 进行另一面的测量,测量完成后即显示:											

Main\ Hz collim. error						Main\ 照准差						
i vind	01d new i vind : 0° 00′ 04″ -0° 00′ 08″						显示旧值和新值					
Accept	new	value(s)?				接受新	所值吗?				
			Yes	RETRY	NO					是	重测	否
• F1	• F2	• F3	• F4	• F5	• F6		• F1	• F2	• F3	• F4	• F5	• F6

注:测量照准差 C 时视准轴的俯角或抑角同样必须**小于 9 度**,否则测量会出错。另外 测量时最好测量两次以上,以检验测量值是否正确,只有确定新值是正确的时才能按 F4 (YES)接受新值,在今后的测量中,仪器会自动用该值进行角度改正。

如果你按 YES 接受新值,则提示你进入横轴倾斜误差的检校,如下图:

Main\ Hz collim. Error	Main\ 照准差
Contione to determine the Tilting-axis error?	决定进入横轴倾斜误差的检校吗?
Yes NO	是否
• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6	• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6

确认你是否真的要进入横轴倾斜误差的检校,如果是按 F4 (YES)。特别注意的是检校 横轴倾斜误差时视准轴的俯角或抑角必须**大于 27 度**,否则无法检校,检校方法与指标差和 照准差一样,此处从略。

4、F4(i/c/a)同时进行指标差/照准差/横轴倾斜误差的检校,一项一项的完成这三个 误差的检校,测量方法同上所述。

5、进入 F5 (ATR) 自动目标识别 ATR 功能检校,与前面的误差不同的是,该项检校必须 使用棱镜,而上述各项误差的检校是可以不用棱镜的,当然使用棱镜也可以,只要能精确地 瞄准一个目标点。

Main\ ATR collim. error	Main\ 自动目标识别误差
current	
ART Hz-coll.err : 0° 00′ 03″	ATR 水平方向误差

是否决定同时检校 c/i. (是 YES、否 NO)

ART V-coll.err : 0° 00′ 05″	ATR 垂直方向误差
COLL	确认
• F1 • F2 • F3 • F4 • F5 •	F6 • F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6
仪器显示当前 ATR 的水平向和垂直向误差	差,按F1(CONT)确认则:
Main\ ATR collim. error	Main\ 自动目标识别误差
Aim accurately at a target Positio	oned 精确瞄准一个目标距离>100m
At a dist >100m	
Hz : 70° 12′ 03″	水平度盘读数
V : 90° 22′ 15″	垂直度盘读数

 ● F1
 ● F2
 ● F3
 ● F4
 ● F5
 ● F6

 ● F1
 ● F2
 ● F3
 ● F4
 ● F5
 ● F6

 要求你精确地瞄准一个目标点,距离大于 100 米,如果你想同时检校照准差 C 和指标

 差 i 则选择 YES 选项,仪器在检校完 ATR 后,并接受 ATR 新值,仪器将提示进行照准差 C

和指标差 I 的检校, 检校方法前所述。

MEAS

F3 CONF 仪器配置

Determ.c/I : no▼yes

```
    3 Define functionality 定义功能项
    -----show all menus & key 显示所有测量菜单及功能键 (Yes/NO)
    -----show full ppm definition 显示所有 PPm 定义 (Yes/NO)
    -----enable user configurat 接受用户设置 (Yes/NO)
    -----Allow data editing 允许数据编辑 (Yes/NO)
```

注:最好将四项都设为 Yes,如设为 NO 则有许多功能设置不能用。

用户模板(单位,显示和存贮格式,模板选择等) F3—CONF---8 user template 显示: User templ: 选择用户模板,有五个选项 Polar<standard> 极坐标<标准方式> Cartesian 笛卡尔坐标 Polar+Cartesian 极坐标+笛卡尔坐标 User4 用户定义 User5 用户定义 Language: 语言 English REC format: 记录格式 GSI8 GSI16 两种格式 Distance: 距离单位 meter 5dec 表示以米为单位,5位小数位。 Angle:角度单位 360 °′″ 表示 360 度分秒 Temperature: 温度单位 ℃

Atm. Press : 气压单位 hpa 毫巴 Coord. Displ: 坐标显示顺序 northing/easting 北坐标/东坐标 Hz-system: 水平角系统 clockwise(+)顺时针为正, counter -cl.w.(-)反时针为正 Face I: 盘位 I, V-drive left 盘左 功能键: F2---RMASK 设置记录模板 REC mask 设置记录在 PC 卡上的数据项目及顺序 --- A-DEF:标准记录模板(含角度、距离、坐标) --- C-DEF:标准记录模板(含坐标) -----DEF标准记录模板(含角度、距离、PPm) F3---DMASK 设置显示模板 display mask 设置显示屏幕上的数据项目及顺序 F4---SET 设置当前模板单位及角度系统 F6---LIST 列表 显示及记录项目的含义: (empty) 空 测站点号 station-no easting stat. 测站东坐标 northing stat. 测站北坐标 测站高程 Height Instr.eight 仪器高 Point-no 目标点号 East 目标点东坐标 North 目标点北坐标 目标点高程 Height Refl-height 棱镜高 Code 代码块 Info1~7 信息 1~7 Remark1~9 注记字 1~9 Hz 水平角 V 垂直角 Slope dist 斜距 Horiz dist 平距 高差 Height diff Ppm/mm ppm 及棱镜常数改正 N/s 测距次数/标准差 Add.-const 棱镜加常数 Ppm total ppm 总和 Last ptno 最后一次记录的点号 Instr.-no. 仪器系列号 仪器型号 Dev.type yy年 ss.sss 秒 Yyss.sss Mm dd hh mm 月 日 时 分

注: TCA2003 全站仪显示项目与记录项目可以不一致,并不是所显示的项目必定记录在 PC 卡上,相反,记录的项目并不一定显示在屏幕上,所以,必须单独定义记录 RMASK 和显示 DMASK 模板。

测站设置

开机---在主菜单下,按F5(SETUP)功能键进入**a 测站设置**

设置测站的目的是使得全站仪的水平度盘处于坐标系中,即水平度盘的零刻度方向 正好是坐标系统的零方向,所以设置测站实际上是配置全站仪的水平度盘和确定测站 点坐标。

SETUP\START-UP DISPLAY

		OSET	SIN	LIS
Data file	:	数据文件名	3	
Meas. file	:	测量文件名	Ż	
Rec. device	:	记录装置		
user templ.	:	用户模板		
Select user to	emplate & files	选择用户植	莫板和文件	

选择用户模板,记录装置选择内存卡或RS232,选择 测量和数据文件名后,按F4(QSET)快速设置,用两 已知点进行设置(测站点和后视方向点)F5(SIN)标 准设置,用一个已知点和一个已知方位角进行设置 (测站点和一个方位角)

TPS1000 仪器中进行选择均使用"LIST"功能键

	快速	标准	列表

User templ: 用户模板,有五个选项

Polar<standard> 极坐标<标准方式> Cartesian 笛卡尔坐标 Polar+Cartesian 极坐标+笛卡尔坐标 User4 用户定义 User5 用户定义

标准设置:

SETUP	STATION DATA			测站数据
Station no	:	测站点号		输入测站点号和仪器高,并输入该点的坐标数据, 哄游后测点,再按 F4 (U=0) 检入后测方位色,再扩
Inst .Height	:	仪器高		CONT确认即可。
Stn. Easting	:	测站点东坐标		如果输入的点号已经在数据文件中,可以按 F5
Stn.Northng	5 :	测站点北坐标		(IMPOR)从文件中调出并显示。
Stn.Elev.	:	测站点高程		
Hz	:	水平角		
	REC	Hz0 IMPOR	EDIT	记录 归零 输入 编辑
快速设置	:			
SETUP\	1-PT 。 ORIEN	TATION		测站数据

Station no : Backsight :	测站点号 后视点号	要求输入的点均为已知点并在数据文件中,如果数 据文件中没有该点的坐标,请按 F5(INPUT)进行 手工输入坐标。
Inst .Height :	仪器高	距离差值只有测量后才会显示。
Refl. Height :	棱镜高	第2功能键 Shift+F4(I<>II)变换度盘
\triangle Hz-Dist	距离差值	第2功能键 Shift+F5(VIEW)显示该点坐标
ALL DIS	T REC INPUT aNUM	测存 测距 记录 输入 字符

测站点、后视点及仪器、棱镜高均输入后,按 CONT 或 F3 (REC)两次即完成测站设置。

常规测量

开机---按 F6(MEAS)功能**à**进入常规测量,常规测量是仪器最基本、最重要的功能,TPS1000 仪器中的常规测量是属于系统的一部分,许多测量方面的设置均包含在其中,在常规测量状 态下还可以方便进入其它应用程序。进入常规测量之前,应先进行测站设置。

MEAS	MEASURE	MODE (GSI)	
Station no	:	测站点号	
Remark	1 :	后视点号	
Refl. Heig	sht :	棱镜高	
Hz	:	水平角	
V	:	垂直角	
Horiz.Dist	t. :	水平距离	
ALL	DIST	REC TARGT Hz0	

目标点设置: MEAS\ TARGET DATA

Increment	:	点号增量							
Indiv. PtNo	:	独立点号							
Refl.Height	:	棱镜高							
Remark 1	:	注记1							
Remark 2	:	注记2							
Remark 3	temark 3 : 注记 3								
PRISM	PPM D INP	OFFS	INDIV	EDIT					
棱镜类型选	〕择 :								
MEAS\ PF	RISM SELECTION	1							

测量模式
输入欲测量的点号和棱镜高后,瞄准目标即可进行 测量,ALL 是测量并记录,DIST 是只测量不记录, REC 只记录,界面显示是根据仪器默认显示格式或 你所定义的显示格式显示的,不同的定义界面显示 是不一样的。F4 (TARGT)对目标点设置,F5 (Hz0) 对水平度盘进行设置。
Shift+F4(I~II)变换度盘, Shift+F6(PROG)进入其它应用程序, Shift+F3(L Pt.)独立点号。
测存 测距 记录 目标 归零

	目标点数	据			
PRISM 设置; D 偏移量, 号。偏移	选择或定 INP 输入 进行偏移 移设置有じ	义棱镜类型 、距离,可 多测量; ↓下三个偏	型; PPM 计算坐林 NDIV 独 秘量:	1 进行 pp 示值; <mark>OFF</mark> 立点号与	m 改正 S 设置 连续点
Shft+leng	gth 纵向偏	扇移量			
Shift tran	ıs 横向偏	移量			
Shft heig	ht 高程偏	移量			
棱镜		输入距离	偏置	独立点	编辑

Select prism Leica circ.prism: 0.0 r	nm 棱镜加常数	DEFLT 徕卡圆棱镜; TAPE 为徕卡反射片; 360°为 徕卡 360 度棱镜; 第 2 功能键 Shift+F4(DEF)用户自 定义棱镜类型,共可定义三种棱镜,直接输入棱镜 名称和加常数即可。
DEFLT TAPE 360°		圆棱镜 反射片 全反射
PPM 设置:		
MEAS\ ATMOSPHERIC C	ORR。	
Temperature : 干温		输入干温、气压、相对温度,将自动计算大气改正
Atm. Press. : 气压		致。按 GEOM 进入几何改止设直;按 REFRA 设直 折光改正:按按 Door 气压与海拔高度显示转换:
Rel. humid. : 相对注	显度	按%≪T 相对湿度与湿温转换;按 ATM=0 设置大
ppm atmospheric: 大气改正	数	气改正为零。
ppm annesprint . 几何改正	数	
ppm geometric . ppm total 总的改正结	汝	
GEOM REERA P	%~T ATM=0 EDIT	
折光改正	scale C.M.: 比例因子(高 offset C.M.: 测区离中央子 Height aRef: 离参考水平面 Indiv.ppm: 独立比例改 correction:on/off 折光改 refr.coeff <k> 折光系数 definition of <k> 改正方式</k></k>	 馬斯投影 1.0;墨卡脱投影 0.9996) 午线的距离 面(平均海平面)的高度 正 故正开关 氧(method1; method2)

TPS1000 系列全站仪程序使用

开机主菜单:

MAIN MENU: PROGRAMS	MAIN MENU: PROGRAMS
Free Station	自由设站
Orientation + Ht. Transfer	定向&高程传递
Resection	后方交会
Stakeout	放样
Tie Distance	联测距离
Monitoring	监测
EXTRA CAL CONF DATA SETUP MEAS	工具 检校 配置 数据 设站 测量

一、定向&高程传递(Orientation +Hz. Transfer)

在进入"定向&高程传递"软件之前,必须先在主菜单中按 F5 (SETUP)进行测站设置。

OriHt\ TARGET	POINT			
Point No. : Refl.Height :	点号 棱镜高			该点必须是已知的。输入点号和棱镜高后,按 F5 (IMPOR),如果在仪器中有该点的坐标数据,则自 动调入,如果没有,仪器提示要求手工输入,要注 意你输入的点名不能与 PC 卡上的点重名,否则搜索 会失败。完成后进入 测量界面 。
				按 F2(LIST)则输入该点其它信息。
				按 Shift+F2(CONF)进入 配置界面
LIST		IMPOR	UM	

配置界面:

OriHt\ CONFIGURATION								
Hz Ori Acc. : 方位角定向偏差限差	设置定向精度与高程传递测量精度。							
Ht Acc TP : 目标点高程精度								
Posn Acc TP : 目标点位测量精度								
Two Faces: 是否双面观测								
User Disp: yes 则测量值显示以"测量与记录"模式为准。								
Log File : yes 则以 Log-File 形式记录观测值								
Log FiName: log 文件名								
INFO DFLT NUM	信息 缺省 数字							
测量模式:								
OriHt\ MEASURE MODE (GSI)								

Point No.	:	点号			瞄准目标	示进行测	量并记录			
Hz	· 水	、平角			按 F4(1	TARGT)	可以对目	标点进行	「设置,	如棱镜选
v	:	垂直角			择、PPM	A 定义等	0			
Refl.Heigh	t: ;	棱镜高								
Slope Dist	: 斜距									
ΔHz	: 方位	角定向差值								
ALL	DIST	REC	TARGT	NUM	测存	测距	记录	目标		

二、后方交会(Resection)

测站点:

RESEC\ STATION DATA	
Station no. : A0 Inst.Height : 0.235 m	测站点是未知点,需要通过后方交会来求出测站点 的坐标及高程。输入测站点号和仪器高后按 CONT 进入目标点输入 在此按 Shift+F2(CONF)可进行配置,见后面的配置 界面。
NUM	数字

目标点:

RESEC\ TARGE	ET POINT									
Point no. : Refl. Height :	A0 0.235 n	n			目标点 ⁺ CONT 中找不 (INPU 态。	号和棱镜 庸进入测量 到,则仪: T)输入该	高输入完 _后 量状态。如 器自动提 逐点坐标并	戊后,按 □果该点∂ 示要求轴 →保存,自	F5(IMP 在 PC 卡柞 俞入坐标, 司动返回到	OR) 或 回应文件 按 F1]测量状
			IMPOR	NUM					输入	数字

测量状态:

RESEC\ MEASURE MODE	
Point No. : 点号	瞄准目标点,按 ALL 或(DIST+REC)对目标点进行测量。可以按 Sbift+F4((
Hz : 水平角	行测量。测量完成后,自动返回到目标点界面,如
V : 垂直角	上图所示,输入第2个目标点,按同样的方法对其
Refl.Height : 棱镜高	元出 观重,无成 后有67异例如点的主体及同程开业 示出来。
Slope Dist : 斜距	在该界面,可以对目标点进行设置,如棱镜选择、 PPM 设置等

ALL DISI REG LARGI NUM	11111111111111111111111111111111111111
后方交会结果:	
RESEC\ RESULTS	
Station no.: 测站点号	还显示各项偏差:
No. of Pts : 交会总点数	δ Easting 东坐标标准偏差
Inst. Height : 仪器高	δ Northing 北坐标标准偏差
Easting : 东坐标	δ Elevation 高程标标准偏差
Northing : 北坐标	δ Orient 定向标标准偏差
Elevation : 高程	
Orientation: 定向方向值	
NUM	输入
Hz Ori Aco , 支位免空向信差阻差	
HZ OHAC.: 万世用た門隅左附左 Ht A ap TD 日長占言親整府	
nu Accir: 日你只向任何没	
Posn Acc IP: 日标点位测重精度	
Two Faces: 是否双面观测	
User Disp : yes 则测量值显示以"测量与记录"模式为准。	
Log File : yes 则以 Log-File 形式记录观测值	
Log FiName: log 文件名	
INFO DFLT NUM	信息 缺省

三、放样(Stakeout)

在进入放样软件之前,必须先在主菜单中按 F5 (SETUP)进行测站设置,完成测站设置后进入放样:

STAKE \ SEARCH POINT	点搜索
Define Stakeout point 定义放样点	按第2功能键:
Rec. device : Memory Card 记录装置: 内存卡	Shift+F2(CONF)进入 配置
Search in : 1 FILE01.GSI ▼从 FILE01.GSI 文件搜索	Shift+F5(VIEW)显示该点的数据
point / code : A2 点号 A2	
INPUT SEARC NUM	输入 搜索 数字
如果文件中有 A2 这个放样点,按 F5(SEARC)搜索	。

F1 (INPUT) 进行手工输入。

STAKE \ LINE OFFSET

Target no : 目标点号	这是直线支距法放样的显示,第2功能键:		
Azimuth : 测站点到放样点的方位角	Shift+F2(METHD) 方法选择		
Hz : 全站仪当前水平角	Shift+F4(PLOT) 显示放样数据图形		
Line : 沿最后两个点连线方向的距离	按 F5(STAKE)或 CONT 将进入放样界面,马达驱		
Offset : 垂直放样点连线方向的偏移量	动型全站仪将自动转到放样点的方向上去。		
△Height : 相对于最后放样点的高差			
STAKE			
放样界面: 不同的放样方法,界面显示不一样。			
STAKE \ POLAR STAKEOUT	极坐标放样		
Target no : 目标点号	测站人员根据这些差值指导持镜员跑棱镜,直到这		
△Hz : 当前水平角与真实方位角差值	些差值满足要求为止,这样就完成了该点的放样作 业。		
△Dist : 距离测量值与计算值的差值	按 F4(TARGT)可以对目标点进行设置,如棱镜洗		
△Height : 测量点与放样点的高差	择、PPM 定义等		
Elevation : 测量点高程			
ALL DIST REC TARGI POSIT ANUM	测存 测距 记录 目标 定位 字符		
放样方法选择:			
STAKE \ SELECT METHOD	选择放样方法		
Coarse Meth : 选择概略定位方法	测		
Stake Meth :选择放样方法			
3D Stakeout : 3 维放样 (ON 开/OFF 关)			
Position : 定位方法			
Ht. Shift : 高程偏移			
Graphics : 图解方法			
POLAR ORTHO AUX GRID LIST	极坐标 正交法 辅助法 增量法 列表		

àCoarseMode: 选择概略定位方法

NONE 无

LINE OFFSET 直线支距法: 该方法是每一点的放样值都是根据最后两点连线 计算的, 若放样点位的高程已知时, 则其相对于最后点的高差将显示出来, 这种方法对于较 长的目标放样是非常方便的, 只有在前两个放样点完成后, 数据才显示出来。

ORTHOGONAL 正交法: 该方法是将放样数据转换成以测站到棱镜为基线的 正交坐标,当高程已知时, △H 是相对于最后所测棱镜位置的高差,这个△H 只有已经测量 一个点才显示。

AZIMUTH&DISTAN 方位距离法: 该方法用测站到放样点的方位角和距离来 放样 Stake Mode: 放样方法,不同的放样方法,界面显示内容也不同。

POLAR STAKEOUT 极坐标法:当一个距离测定后,距离的观测值与计算值之差 以及方位的观测值与计算值之差都可显示出来。如果放样点高程已知,则棱镜点和放样点之 间的高差及棱镜点高程一并显示出来。横向是相对于测站到放样点连线而言的。

ORTHOGONAL STAKE 正交法:是以测站到最后测量点所构成的基线为基 准来计算的,当第一个距离观测后,其纵、横向差值就显示出来。如果放样点高程已知,则 棱镜点和放样点之间的高差及棱镜点高程一并显示出来。纵横向是相对于测站到放样点连线 而言的。

AUXILIARY POINTS 辅助点法:这种方法的计算值不能直接用于瞄准。它是测定一个辅助点 Pt1,程序自动计算 Pt1 到放样点的距离 Dist1 和 Pt1 从测站点到放样点的夹角 Hz1,通过 Dist1 和 Hz1 指导放样作业。程序在测量一个新点后,会自动更新距离和角度,会将 Pt2 变为 Pt1。

GRID COORDINATES 坐标增量法:在第一个距离测定后,沿坐标轴方向的位移量就可显示出来,如果放样点高程已知,则棱镜点和放样点之间的高差及棱镜点高程一并显示出来。

àPosition 选择自动定位方式

NONE 无,当选择下一个点时,仪器不自动转动

2D 水平驱动定位,只水平方向转动。

3D 水平和垂直驱动定位,水平和垂直均转动。

àGraphics图解方法(在放样界面显示图形)

NONE 无显示

TO STATION 到测站(测量点 ●, 上方测站点 △, 中间放样点 十)

FROM STATION 从测站(测量点 ●,下方测站点 △,中间放样点 十)

TO NORTH 到北方向(测量点 ●, 上方为北方向 N, 中间放样点 十)

- H	四日	
- 146	自	•
HL		٠

STAKE \ CONFIGURATION	配置
3D Stake : ON	打开或关闭三维放样
Log File : OFF/SHORT/LONG	Log 文件: OFF 无/SHORT 短文件/LONG 长文件
Log FIName: 放样文件名	Log 文件文件名
INFO DFLT →OFF	信息 缺省 关闭

四、联测距离(Tie Distance)

是测量两个点之间的相互关系的机载测量软件。

第一个点
输入点号和棱镜高后,瞄准目标测量并记录,第一 会点测导完成,要求给)(MEXT PODIT) 天一会点
号和棱镜高,瞄准目标点并测量记录,仪器就会显
示这两个点的相对位置关系。如果是已知点,也可 以无进行测量
调用该点坐标进行计算,在调用中如果找不到该点
数据,将提示手工输入。
第2功能键中的内容:
Shift+F2(CONF) 配置
Shift+F4(I<>II) 转换盘位
Shift+F5(VIEW) 显示该点数据
测存 测距 记录 目标 输入
配置
信息
折线模式
按F3(STORE)保存测量结果,按F1(NEXT)则
测量下一个点,这时自动将上述测量的第2个测量
── 受 刀 弗一 个 点, 当 达 点 测 重 元 成 后, 就 会 显 示 计 算 结 果。F5 (RAD) 是 折 线 对 边 和 射 线 对 边 的 转 换 键,
在射线对边状态下,显示中心点(Center Pt)和端点
(Radial Pt)之间的关系,F2(RESET)则是重新设置 置中心点,这时,F1(NEXT)表示下一个端点。

五、监测(Monitoring)

△Height : 1~2 号点的高差 Slope Dist. : 1~2 号点的斜距

: 1~2 号点的东坐标差

STORE

: 北坐标

 \triangle Easting

 \triangle Northing

NEXT

在进入监测软件之前,必须先在主菜单中按 F5 (SETUP)进行测站设置,然后才能进入监测软件。Monitoring 监测软件是一个极坐标的监测软件。

RAD

下一点

记录

MONIT\ MONITORING MENU

射线

1	Point Selection		1	点选择	
2	Timer Selection		2	时间选择	
3	Point Measurement		3	点测量	
4	End Monitoring		4	结束监测	
IN	NFO				
		-	•		

1、点选择 Point Selection

MONIT\ Poin	t Selectio	on		
Control Total pts. Select Pts. MeasMethod Repetition	:	LEARNED 总点数 选择点数 ◆ ▼ 重复次数	▼ 测量方法	如果 Control 中选择 FILE01.GSI 则从文件中选择点 进行监测,如果 Control 中选择 LEARNED 则采用学 习方式确定测量点,这时按 F3 (MEAS)进入学习 测量。测量方法:方法令方法是每一个方向盘左观 测完后立即进行盘右观测,><方法是进行完所有方 向的盘左观测后,且按盘左的相反次序进行盘右的 观测,>>>方法是所有方向均要进行盘右观测,且按 盘左的次序进行,>方法只进行盘左的方向观测,不 进行盘右观测。
		MEAS		测量

学习点:

MONIT\ LE.	ARN I	POINT	
Point no	:	点号 输入点号和棱镜 网络下原母子	意高后, 瞄准目标按 ALL 或
Remark 1	:	注记 DIST+REC 对日传	F.E.近行测重开记录,每个日标点 FF5(DONE)返回。
Refl.Height	:	棱镜高 按 F4(TARGT)	是对目标点进行设置,如棱镜选择
Hz	:	水平角 PRISM、PPM 设置	置、偏移设置 OFFS 等。
V	:	垂直角	
Horiz.Dist	:	水平距离	
Height diff	:	高差	
Easting	:	东坐标	
Northing	:	北坐标	
Elevation	:	高程	
ALL	DIST	REC TARGT DONE 测存 测距	保存 目标 返回
测量完成质	后, 追	返回到点选择界面	

MONIT\ Point Selection

Control	:	LEARNED	•		Control 中选择 FILE01.GSI,将自动统计文件中的总 占数和选择占数 按 FS (SEI CT)选择更收测的点
Total pts.	:	总点数			点数种选择点数,按F9(3ECT)选计安置预时点
Select Pts.	:	选择点数			
MeasMethod	1 :	\diamond \bullet	测量方法		
Repetition	:	重复次数			
			SELCT	LIST	选择列表

选择点:

MONIT\ Po	int Selec	etion				
D		2		1/60		Control 中选择 FILE01.GSI,将自动统计文件中的总 点数和选择点数,按 F5(SELCT)选择要监测的点
Point no	:	2				按→ 浏览点,按 →OFF 或→ON 来标记是否选择该
Selected	:	ON				点 ON 为选择, OFF 为不选择。
Hz	:					直到所有的点均选择完后,按F5(DONE)返回。
V	:					
Slope Dist	:					
		+	→	DONE	→OFF	选择列表

2、时间选择 Timer Selection

MONIT\ TIME	ER SELECTION	
Beg Date	: 开始日期	
Beg Time	: 开始时间	
End Date	: 结束日期	
End Time	: 结束时间	
Delay	: 两次测量周期最小时间间歇 小时 h 分 m	

3、点测量 Point Measurement

MONIT\ POINT MEASUREMENT												
Control	:	控制文件	て件					犬态下, ^则	只要日期	和时间满足要求,		则自动
Select Pts.	:	选择点数					近1〕 血 侧。					
Repetition	:	重复测量次										
Meas. Date	:	测量日期										
Meas. Time : 测量时间												
_								•				•

机载程序操作培训

下面所写的三个徕卡 TCA 机载软件的操作培训主要为旭普林轨道系统测量培训而准备,以让不熟悉这些软件的人员迅速上手而写,具体每个软件更详尽的说明请参照徕卡 TPS1000/2000 应用程序说明书。

各个文件的 Log 文件,都应该设为 On。

- 一、放样 Stakeout
- 1、选择方法
- 放样方法选择 第54页

粗略放样: None

- 放样: Orthogonal stake 正交法
- 定位 Position: 3D
- 2、操作过程
- 进入放样-->
- 选择放样的数据所在的文件
- F1"输入",将输入要放样的点号和坐标
- F5"搜索",在放样的数据文件中寻找点号
- CONT"确认并继续"
- -->仪器转动到放样的点方向
- -->F2"测量" 屏幕显示与设计要求的距离
- -->指挥拿镜放样人员到制定位置
- -->REC 纪录
- -->继续下一个点的放样

二、多测回测量 Sets of angles

程序功能:用方向观测法,测量测站到周围要观测的各个点之间的水平角、垂直角和距离。 1、设置 shift F2 选择"><",正镜到最后一点,然后倒镜从最后一点返回到第一点 Log file 选择 on 表示打开 log 文件 2、操作 步骤 进入多测回测量--> 输入第一个点点名--> 如果要自动测量(TCA全站仪),将用向下箭头移动光标到 auto mesa,按F6 按 CONT--> 瞄准目标棱镜--> 按 F2 测量后按 F3 纪录 或者直接按 F1 测量并纪录--> 输入点号--> 按 F2 测量后按 F3 纪录 或者直接按 F1 测量并纪录--> 依次按照顺时针测量到最后一个点--> 按 F5 "Done" --> 按 F5 "Yes" 确认--> 按 2 "Measure further sets" -->仪器自动完成测量-->

按 3, 计算水平角观测结果--> 按 F3 纪录结果--> 按 4, 计算垂直角观测结果--> 按 F3 纪录结果--> 按 3, 计算距离观测结果--> 按 F3 纪录结果--> 按 F3 纪录结果--> 按 6 退出程序

三、自由测站 Free Station

1、程序功能说明:将仪器架设在未知位置上,通过测量周围通视的已知点来计算测站的坐标。这是仪器设站的一种方法。

2、操作步骤

(以下步骤是默认已知点数据已经存在了 pc 卡文件中,如果没有在数据,可键盘输入) 输入测站点的点号和仪器高度(旭普林测量时候,仪器高设为零)--> 按"CONT"继续--> 输入第一个点号和反射棱镜高-->如果输入点号的点的数据在数据文件中

按 "CONT" 继续-->

按 F2 测量后按 F3 纪录 或者直接按 F1 测量并纪录-->

继续输入下一个已知点号和棱镜高-->

按"CONT"继续-->

按 F2 测量后按 F3 纪录 或者直接按 F1 测量并纪录-->

按照顺时针方向依次测量到最后一个点-->

按 F1 "CALC 计算" -->

如果满意测量结果,按F1"SET"设站,测量结果设为测站坐标并完成定向。

徕卡北京 郭爱明 13910587279