

# 称重显示控制器

# 使用说明书

# 上海香川电子衡器有限公司

地址:上海市松江区九亭镇玖富经济开发区 邮编: 201615 总机: 021-51876971 57635693 传真: 021-51693792 51699693 尼国地ゴリカ的专家24小时服务热线: 13764705930 网址: www.tzh-scales.com 英文站: http://xcscales.en.alibaba.com/



第一章	技术参数	1
第二章	安装联接	2
第三章	计量操作	5
第四章	菜单操作	8
第五章	输入法	37
第六章	标定	39
第七章	通讯	43
第八章	打印与记录处理	47
第九章	信息提示	64
第十章	维修保养及主要事项	50
附录		51

目

录

亲爱的用户:

在使用仪表前,敬请阅读使用说明书。 在仪表使用中,为保证安全,请做好良 好的电源接地!



## 第一章 技术参数

1、型号:

XK3190-D18 称重显示器

- 2、准确度:
- 3级, n=5000
- 3、模拟部分:

	AD 转换方式:	Σ-Δ转换方式
	最大转换码:	24 位
	转换速度:	50 次/秒~200 次/秒
	输入信号范围:	-20 ~ 20mV
	非线性:	≤0.0015%FS
	零点温度漂移:	<b>≤0.05uV</b> /°C
	供桥电源:	AC 5V, 250mA, 可连接 12 个 350 Ω 传感器或 24 个 700
		Ω传感器
	最高灵敏度:	0.5uV/d
	传感器连接方式	采用 6 线式,长线自动补偿
4、	显示	
	D18M1 单窗仪表	高对比度的 FSTN 240×64 点阵液晶显示屏
	D18M2 双窗仪表	6位 LED 数码管+128×96 点阵液晶显示屏
5、	键盘	
	数字键	0 ~ 9
	功能键	23个(10个与数字键复合)
6,	时钟	可显示年、月、日、时、分、秒,自动闰年、闰月
	精度	±5s/24h,不受断电影响。
7、	大屏幕显示接口	
	传输方式	串行输出方式,20mA 电流环信号(恒流源输出)
		(可选 RS232 接口方式)
	传输格式	11 位二进制数
	传输波特率	600
	传输距离	≤2000m
8,	串行通讯接口	
	传输方式	RS232, RS422/RS485(选配)
	波特率	600/1200/2400/4800/9600 可选
	传输数据格式	10 位二进制数,1 位起始位,8 位数据位(ASCII 码),1
		位停止位
	传输距离	$RS232 \leq 15m \qquad RS422/RS485 \leq 1000m$
9,	打印接口	
	1) 面板式热敏打	印机 打印用纸:热敏打印纸,纸宽 57mm,纸卷外径<40mm.
	2) 标配并行打印	接口 可配接 ESPON LQ-300K、KX-P1131、KX-P1121 等
		宽行打印机。

10、数据贮存

电源

可贮存 1000 组车号皮重,1000 组货物名称,1000 组称重记录,50 组超载记录。 11、使用环境

AC 110V~220V 50~60Hz 电流: ≤0.3A

## XK3190-D18 技术参数

DC 6V-8V(选配) 电流: 不打印时 ≤0.6A, 打印时 ≤3A

使用温度 0℃~40℃

储运温度	-25℃ ~+55℃
相对湿度	≪85%RH
预热时间	10~30min

12、仪表特色

- 采用高速、高性能 32 位 ARM 处理器和嵌入式操作系统,实时准确的进行重量数据 的采集、计算、贮存、查询及打印;
- 人性化操作界面,二维滚动菜单条式管理,可通过方向键快速定位所需参数菜单, 丰富的操作提示信息;
- 拼音/英文/数字/符号四位一体输入法,输入方式类似手机 T9 拼音输入法;
- 优化型数字滤波特性和良好的温度特性,有效确保称重数据的稳定性和高精度;
- 完备的通用汽车衡仪表计量参数设置功能;
- 可贮存 1000 组车号皮重, 1000 组货物名称, 1000 组称重记录, 50 组超载记录;
- 称重记录的存储、快速智能查询及删除功能;
- 具有静态轴重计量功能。
- 选配 10M/100M 自适应以太网接口,可通过局域网和 Internet 网络进行称重数据的 传输和管理;
- 选配 USB 数据接口,可直接使用 USB 数据线与电脑通讯;
- 选配 PS/2 键盘接口,可直接使用电脑通用 PS2 键盘进行仪表操作;

13、XK3190-D18 系列仪表型号区别

	m型铸铝机壳,单窗口显示,
XK3190-D18m1	采用高对比度的 FSTN 240×64 点阵液晶显示屏,
	无 PS/2 接口、无以太网接口、无 USB 接口
	m型铸铝机壳,单窗口显示,
XK3190-D18m1+	采用高对比度的 FSTN 240×64 点阵液晶显示屏,
	配置 PS/2 接口、以太网接口及 USB 接口
	s型防水不锈钢机壳,单窗口显示,
XK3190-D18s1	采用高对比度的 FSTN 240×64 点阵液晶显示屏,
	无 PS/2 接口、无以太网接口、无 USB 接口
	s型防水不锈钢机壳,单窗口显示,
XK3190-D18s1+	采用高对比度的 FSTN 240×64 点阵液晶显示屏,
	配置 PS/2 接口、以太网接口及 USB 接口
	m型铸铝机壳,双窗口显示,
XK3190-D18m2	采用 6 位 0.8 英寸 LED 数码管显示窗+128×96 点阵液晶显示屏,
	无 PS/2 接口、无以太网接口、无 USB 接口
	m型铸铝机壳,双窗口显示,
XK3190-D18m2+	采用 6 位 0.8 英寸 LED 数码管显示窗+128×96 点阵液晶显示屏,
	配置 PS/2 接口、以太网接口及 USB 接口



## 第二章 安装联接

## 一. 仪表示意图



#### (图 2-1) 单窗仪表前面板示意图



#### (图 2-2)双窗仪表显示窗示意图



(图 2-3) 后面板功能示意图



注: 双窗显示仪表主界面与单窗仪表类似,只是各显示信息的排列位置不同。

## 三. 传感器与仪表的连接

- 1、传感器的连接采用9芯插头座。 图 2-1 标注了各引脚的意义。
- 2、如果使用四芯屏蔽电缆必须将+E与+S、-E与-S短接。

▲ 传感器与仪表的联接必须可靠,传感器的屏蔽线必须可靠接地。联接线不允许在仪表 通电的状态下进行插拔,防止静电损坏仪表或传感器。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备,在使用中必须切实采取防静电措施,严禁在秤台上 进行电焊操作或其他强电操作,在雷雨季节,必须落实可靠的避雷措施,防止因雷击造 成传感器和仪表的损坏,确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。



(图 2-3) 传感器连接图

# XK3190-D18 计量操作

## 第三章 计量操作

#### 一. 键盘图

1/ABC 货号	2/DEF 车号	3/GHI 设置	检查		存	皮重	开/关
4/JKL 补充打印	5/MNO 报表打印	6/PQR 预置皮重			ł		置專
7/STU 累计打印	8/VWX 贮存打印	9/YZ 标定	ł	输	λ	+	除皮
输入法	0 背光	清除			ł		选择
F1	F2	轴重	收厚	CHAIL	走	纸	称重

二. 键盘说明

在本说明书中,【××】【××】表示按键顺序,例如:【设置】【↓】【输入】表示顺序 按下【设置】键、【↓】键、【输入】键。(其中【↑】【↓】和【**↓】**和【**↓】】例外,它们专门** 表示按方向键来执行选择操作,每个箭头键可能不止按一次,在此只起示意作用),在主页 面操作状态下,频繁使用的功能通过单键操作实现,使用频率较低的功能通过按键操作序 列实现。

键名	说 明
【1/ABC 货号】	称重状态下进入货号设置;
	设置状态下输入数字1或字母 ABC
【2/DEF 车号】	称重状态下进入车号设置;
	设置状态下输入数字2或字母 DEF
【3/GHI 设置】	称重状态下进入功能设置菜单;
	设置状态下输入数字 3 或字母 GHI
【4/JKL 补充打印】	称重状态下执行补充打印;
	设置状态下输入数字4或字母 JKL
【5/ MNO 报表打印】	称重状态下执行报表打印;
	设置状态下输入数字5或字母 MNO
【6/PQR 预置皮重】	称重状态下进入预置皮重设置;
	设置状态下输入数字 6 或字母 PQR
【7/STU 累计打印】	称重状态下执行累计打印;
	设置状态下输入数字7或字母STU

## XK3190-D18 计量操作

键名	说 明
【8/VWX 贮存打印】	称重状态下执行贮存打印;
	设置状态下输入数字8或字母VWX
【9/YZ 标定】	称重状态下进入仪表标定设置;
	设置状态下输入数字9或字母YZ
【0 背光】	非设置状态打开/关闭背光
	设置状态下输入数字0
【除皮】	称重状态除皮操作
【置零】	称重状态置零操作
【输入法】	设置状态下切换输入法
【检查】	进入记录检查界面
【输入】	参数输入保存
【称重】	按此键可直接返回称重主界面!
【清除】	清除记录或逐位删除输入值
【开/关】	使用交流电源时实现复位功能,采用直流电源时可开/关机。
【存皮重】	进入皮重存储界面
【↑】	方向键,菜单或记录向上翻页
【↓】	方向键,菜单或记录向下翻页
【←】	方向键,返回上一级菜单或进入左方的菜单条
	在拼音或符号输入法中向左选择符号
【→】	方向键,进入下一级菜单或进入右方的菜单条
	在拼音或符号输入法中向右选择符号
【轴重】	轴重计量确认
【收尾】	轴重计量结束,显示总重量
【选择】	毛重/净重切换显示
【走纸】	打印走纸用
【F1】	当 PS2 键盘使能时,可实现键盘间的切换,切换成功时仪表发长声
	提示。
<b>F2</b>	功能扩展键,暂定

#### 三. 计量操作

#### 1. 开机及开机自动置零

- (1) 接通电源后, 仪表显示开机画面, 几秒钟后自动进入称重状态。
- (2) 开机时,如果秤上的重量偏离零点,但仍在开机置零参数范围内,仪表将自动 置零。开机置零范围的参数选择、设置方法详见菜单操作一章。

#### 2. 手动置零(半自动置零)

- (1) 按【置零】键,可以使仪表回零,此时零位标志符亮。
- (2)显示值偏离零点,但在置零范围以内时,【置零】键起作用。否则【置零】键不起作用,置零范围的参数选择、设置方法详见菜单操作一章。
- (3) 只有稳定标志符亮时,可以进行置零操作。
- (4) 如果仪表皮重不为零,先按【预置皮重】键将预置皮重值设为0,返回称重界面 后方可置零。

## XK3190-D18 计量操作

#### 3. 去皮功能操作

本仪表提供三种去皮方式:

(1) 一般去皮:

在称重界面下,显示重量为正且称量稳定时,按【除皮】键,可将显示的重量 值作为皮重扣除,此时仪表显示净重为0,净重标志符亮。

(2) 预置皮重:

在称重界面下毛重状态,按【预置皮重】键,仪表进入预置皮重设置界面,此时显示的皮重值为原皮重值。若需设置新的皮重值,则可用数字键重新输入,按【输入】确认,按【←】返回称重界面。具体设置方法可参见菜单操作一章。

(3) 按车号调用皮重:

在称重界面下,按【车号】键,仪表进入车号/皮重设置界面,输入正确的车号 后,按【输入】键即可从内存中调出该车号对应的皮重值,如无需修改该皮重,按 【除皮】键可将该皮重值作为当前皮重使用,同时返回称重界面。

#### 4. 轴重计量操作

D18 具有轴重计量功能。

首先按"菜单操作"一章的方法将『轴重计量使能』参数项设定为"使用轴重计量",将『轴重解锁门限』设定为需要的值,按【称重】键返回称重状态后,仪表即进入轴重计量,"轴重"标志亮。操作步骤如下:

- 第一组车轴上秤称量,停稳后,等待仪表稳定指示亮,再按【轴重】键锁定并记录 该轴重;
- (2) 第一组车轴下秤后,轴重锁定解除,仪表显示归零,让第二组车轴上秤,重复(1)的操作;
- (3) 当全部车轴均上秤称量后,按【收尾】键,仪表显示【车重】标志并显示整车重量, 按【贮存打印】键可以保存并打印车重。按【称重】键重新进入新的轴重称量状态。

## 第四章 菜单操作

XK3190-D18 系列双窗仪表与单窗仪表菜单项相同,操作方法也一样,只是显示屏上的排列顺序不同,在此主要详述单窗仪表菜单项操作。

## 一. 菜单总列表

按键操作	菜单项	子菜单	参数出厂默认值
【货号】		『货物名称』	-
【车号】		『车号/皮重』	-
【贮存打印】		『贮存打印设置』	-
【预置皮重】		『预置皮重』	0
【存皮重】		『车号/皮重』	-
【报表打印】	『时间段报表』	『时间段打印』	-
	『总报表1』		-
	『总报表 2』		-
	『总报表3』		-
	『总报表 4』		-
	『总报表 5』		-
	『总报表 6』		-
【标定】	『标定密码』		888888
	『仪表标定』	『分度值』	1
		『小数点位数』	3
		『满量程』	3000
		『零位』	
		『加载重量』	3000
	『零点跟踪速度』		0
	『零点跟踪范围』		0.5
	『置零范围』		4%
	『开机置零范围』		20%
	『数字滤波强度』		2
	『重量单位』		kg
	『A/D 转换速率』		50Hz
	『信号范围』		10mV
	『仪表使用场合』		非贸易场合
	『仪表标定参数』	『零位』	99545
		『标率』	0.02094
		『非线性修正值』	1.00000
【检查】	『记录检索』	『记录检索』	-
	『车号检索』		-
	『货号检索』		-
	『超载记录』		-
	『记录浏览』		-

	XK3190—1	D18 菜单	操作
	『删除全部记录』		-
	『删除超载记录』		-
【设置】	『打印设置』	『功能密码』	888888
		『打印方式』	手动打印
		『打印机种类』	热敏打印机
		『打印回零限制』	50
		『打印格式选择』	3 联单格式
		『最小打印重量』	0.010
		『填充打印选择』	不使用填充式打印
	『串口通讯设置』	『通讯方式』	连续方式
		『通讯地址』	1
		『波特率』	1200
	『USB 功能设置』		禁用 USB 功能
	『网络功能设置』	『网络使能』	禁用网络功能
		『IP 地址』	192.168.002.175
		『子网掩码』	255.255.255.000
		『MAC 地址』	3190
		『缺省网关』	192.168.002.001
	『日期/时间设置』	『标定密码』	888888
		『日期/时间设置』	08/01/01 1:30:30
	『日期/时间显示』		显示时间
	『货号使能』		使用货号
	『车号使能』		使用车号
	『轴重计量使能』		不使用轴重计量
	『轴重解锁门限』		1%
	『显示屏对比度』		5
	『显示屏亮度』		4
	『修改标定密码』		888888
	『修改定时关机』		99/99/99
	『公司名称』		上海耀华称重系统公司
	『仪表内码』		-
	『系统测试』	『测试微打』	-
		『软件信息』	-

注: 表格中【\*\*\*】表示按 "\*\*\*" 对应的按键; 【\*\*\*】表示屏幕显示的菜单条名称, 属于 一级菜单; 【\*\*\*】表示参数值设置菜单, 属于二级菜单。

注意:由于仪表参数值设置错误或内存故障导致仪表工作异常,可以通过以下操作将参数 值恢复出厂默认值:

称重状态下按【标定】,在密码输入栏输入"100000",按【输入】键后仪表显示"初始 化",开始初始化过程,此时不要再按键,等待约2分钟,仪表参数即可自动恢复默认值。

### 二. 仪表操作模式说明

本仪表根据汽车衡现场操作情况提供了 3 种操作模式,能够更快、更智能、更方便的

完成各项操作。

#### 1. 单键功能模式:

直接按1个功能键便可执行相应操作。

相应功能键有:【补充打印】,【置零】,【除皮】,【背光】,【轴重】,【收尾】, 【选择】,【走纸】,【称重】,【输入法】

举例:称重界面下按【置零】键执行置零操作。

2. 单键菜单模式:

对于需要输入参数的操作,按1个功能键便可进入相应参数设置界面。 相应功能键有:【货号】,【车号】,【存皮重】,【预置皮重】,【贮存打印】 举例:称重界面下按【货号】,直接进入如下『货物名称』设置界面,输入区反 白显示,屏幕右上角显示输入法状态,用户可按【输入法】键切换输入法,依照显

货物名称	[123]
设置值:优质的钢材	代码: 0
(输入货物的名称)	
【←】返回	【输入】确认

示的输入法状态可输入数字/英文/汉字/符号。输入完毕按【输入】保存输入内容, 按【返回】则退回主界面。

#### 3. 菜单条管理模式

对于不常用并且复杂的参数设置,通过菜单条统一管理,方便用户按照参数类型进行查找。按照功能的不同,共设置了 5 个功能键进行菜单管理,菜单结构见上 节菜单总列表。

相应功能键有:【设置】,【检查】,【报表打印】,【标定】,【清除】

举例:称重界面下按【设置】,输入密码后,进入如下菜单结构,同手机界面类 似,反白显示条表示当前选择的菜单项,按照屏幕下方操作提示,按方向箭头键移 动选择条直到选取欲设置的菜单项,

打印设置	日期/时间设置
串口通讯设置	日期/时间显示
USB 功能设置	货号使能
网络功能设置	【↑】选择 【输入】确认

然后按【输入】进入菜单设置界面或进入下一级菜单选择条,假如欲设置『货号使能』,可移动显示条到相应菜单项,如下图,

打印设置	日期/时间设置
串口通讯设置	日期/时间显示
USB 功能设置	货号使能
网络功能设置	【↑】选择 【输入】确认

然后按【输入】键进入,按【↑】【↓】选择欲设置值,

使用货号 不使用货号	
【←】返回 【↑】选择	【输入】确认

按【输入】保存,再按【←】返回上级菜单或按【称重】直接返回称重界面。

#### 三. 菜单操作说明

#### 1. 【货物名称】 设置

称重界面下, 按【货号】, 仪表显示

货物名称	【123】
设置值:优质的钢材	代码:1
(输入货物的名称)	
【←】返回	【输入】确认

按【输入】键,

货物名称	【123】
设置值:优质的钢材	代码:1
(输入货物名称的快捷调	周用码)
【←】返回	【输入】确认

当输入区出现反白显示时,表示可以在此处输入数值。

若在设置区输入数值,按【输入】后,仪表自动检索内存中是否存在相应代码号,若存在,则显示相应代码;若不存在,则自动生成并显示新的代码号。若用户知道设置值对应的代码号,可以直接在代码区输入代码,仪表自动检索出对应的设置值并显示,这样可以避开相对复杂的输入法操作。

若在输入代码时,经仪表检索不存在相应的货号时,仪表报错"非法"。

输入完毕按【输入】键确认后,再按【←】返回称重界面。

输入区域	输入法	说 明
设置值	数字/英文/拼音/符号	最多可输入10个字符(1个汉字占2个字符)
代码	数字	最多可输入3位数字

#### 2. 【车号/ 皮重】设置

称重界面下,按【车号】或【存皮重】,仪表显示

车号/皮重	【123】
车号:鄂A12345	代码: 0
皮重: 1000 kg	
【←】返回	【输入】确认

按【输入】键,

车号/皮重	[123]
车号:鄂A12345	代码: 0
皮重: 1000 kg	
【←】返回	【输入】确认

按【输入】键,

车号/皮重	【123】
车号:鄂A12345	代码: 0
皮重: 1000 kg	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
车 号	数字/英文/拼音/符号	最多可输入10个字符(1个汉字占2个字符)
代 码	数字	最多可输入3位数字
皮 重	数字	最多可输入6位数字

当输入区出现反白显示时,表示可以在此输入数值。车号和代码区可任选一项输入。

若在车号区输入数值,按【输入】后,仪表自动检索内存中是否存在相应代码号,若存在,则显示相应代码;若不存在,则自动生成并显示新的代码号。若用户知道车号对应的代码,可以直接在代码区输入代码,仪表自动检索出对应的车号并显示,这样可以避开相对复杂的输入法操作。

若在输入代码时,经仪表检索不存在相应的车号时,仪表报错"非法"。

车号可实现中英文数字混合输入,按【输入法】可切换输入法。

车号和代码输入完毕后,自动切换到皮重设置,皮重栏显示仪表所存储的上面车号对 应的皮重值,若无存储,则默认为皮重为 0,若需要更改存储皮重值,可直接输入新皮重, 按【输入】保存设置值,再按【←】返回称重界面。

车号代码为0表示单独货物称量,不能输入皮重值。

#### 3. 贮存打印设置

打印信息	【123】
车号: 鄂A12345	代码: 1
货号:	代码: 1
【←】返回	【输入】确认
按【输入】键,	
打印信息	【123】
车号:鄂A12345	代码: 1
货号:	代码: 1
【←】返回	【输入】确认
按【输入】键,	
打印信息	【123】
车号:鄂A12345	代码:1
货号:	代码:1
【←】返回	【输入】确认

按【输入】键,

打印信息	[123]
车号:鄂A12345	代码:1
货号:	代码: 1
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
车号	数字/英文/拼音/符号	最多可输入10个字符(1个汉字占2个字符)
代码 (上)	数字	最多可输入3位数字
货号	数字/英文/拼音/符号	最多可输入10个字符(1个汉字占2个字符)
代码 (下)	数字	最多可输入3位数字

当输入区出现反白显示时,表示可以在此输入数值。车号/货号和代码区可任选一项输入。 若在车号/货号区输入数值,按【输入】后,仪表自动检索内存中是否存在相应代码号, 若存在,则显示相应代码;若不存在,则自动生成并显示新的代码号。若用户知道车号/货 号对应的代码,可以直接在代码区输入代码,仪表自动检索出对应的车号/货号并显示,这 样可以避开相对复杂的输入法操作。

若在输入代码时,经仪表检索不存在相应的车号/货号时,仪表报错"非法"。

车号/货号可实现中英文数字混合输入,按【输入法】可切换输入法。

四个输入区切换完毕后,按【输入】保存设置值并执行贮存打印操作;若按【←】则取消 打印返回称重界面。关于贮存打印的详细操作规则见打印与记录处理一章。

#### 4. 【预置皮重】设置

称重状态下, 按【预置皮重】进入以下界面,

预置皮重	【123】
设置值: 0.000 kg	
(输入预置皮重值)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明	
设置值	数字	最多可输入6位数字	

数字键输入预置皮重值后按【输入】保存设置值,按【←】返回称重界面。若预置皮 重非零时,称重界面显示净重值,净重标志符亮。若预置皮重为0,仍然显示毛重值。当 输入的预置皮重值非分度值的整数倍时,仪表自动四舍五入到分度值的整数倍。

#### 5. 报表打印设置

称重状态下按【报表打印】进入以下界面

时间段报表	总报表 4
总报表1	总报表 5
总报表 2	总报表 6
总报表 3	【↑】选择 【输入】确认

设置值	说 明
时间段报表	按时间段打印称重记录,共打印3份不同格式报表
总报表1	按记录存储时间排列打印
总报表 2	按车号排列打印
总报表 3	按货号排列打印
总报表 4	打印车号和快捷码对应表
总报表 5	打印货号和快捷码对应表
总报表 6	打印全部超载记录

按【↑】【↓】键移动反白显示条选择报表类型。

(1) 当选择『时间段报表』并按【输入】后,屏幕显示

时间段打印	【123】
起始: 07/12/04	
终止: 07/12/04	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说 明
设置值	数字	输入6位日期值,向左移位显示。年、月、日均占2位数字。
		例如:日期为 2007 年 12 月 4 日,需输入 "071204"。

输入打印记录的日期段,按【输入】后打印该日期段对应的全部记录,打印完毕返回称 重界面;若按【←】则取消打印操作,直接返回称重界面。

(2) 当选择其他报表类型时,按【输入】打印相应格式报表,打印完毕自动返回称重界面,若按【←】则取消打印操作,直接返回称重界面。报表类型打印格式见附录。

#### 6. 标定设置

首先拨动标定开关使其允许标定,在称重界面下,按【标定】,仪表显示

标定密码	[123]
设置值: ******	
(数字键输入正确的标	示定密码)
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	输入6位密码值,每个"*"代表1位数字。
		输入超过6位时仅默认前6位。初始密码为"8888888"

输入正确密码后,按【输入】进入标定设置界面。若密码错误,报错后重新要求输入, 若3次均输入错误则返回称重界面。按【←】可直接返回称重界面。

标定设置界面如下:

仪表标定	开机置零范围
零点跟踪速度	数字滤波强度
零点跟踪范围	重量单位
置零范围 【↑	】选择 【输入】确认

#### (1) 仪表标定

具体标定方法详见【标定】一章。

(2) 零点跟踪速度

按【↑】【↓】使选择条选择到『零点跟踪速度』,按【输入】显示如下界面。

零点跟踪速度	[123]
设置值: 0	
(输入范围: 0~4)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入1位数字,
		仅可输入 0, 1, 2, 3,4; 输入其他数字仪表报错。

数字键输入后按【输入】保存,按【←】不保存直接返回功能菜单。

#### (3) 零点跟踪范围

按【↑】【↓】使选择条选择到『零点跟踪范围』,按【输入】显示如下界面。

零点跟踪范围	【123】
设置值: 0.5 e	
(可输入 0.0~4.5,每	0.5 一档)
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入2位数字,
		仅可输入 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5;
		输入其他数字仪表报错。

数字键输入后按【输入】保存,按【←】不保存直接返回功能菜单。

#### (4) 置零范围

按【↑】【↓】使选择条选择到『置零范围』,按【输入】显示如下界面。

置零范围	[123]
设置值: 20%	
(可输入 0,2,4,10,20,40,10	)0)
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说 明
设置值	数字	最多可输入3位数字,
		仅可输入0,2,4,10,20,40,100;
		输入其他数字仪表报错。

数字键输入后按【输入】保存;按【←】不保存直接返回功能菜单。

#### (5) 开机置零范围

按【↑】【↓】使选择条选择到『开机置零范围』,按【输入】显示如下界面。

开机置零范围	【123】
设置值: 2%	
(可输入 0,2,4,10,20,40,100	))
【←】返回	输入】确认

输入区域	输入法	说 明
设置值	数字	最多可输入3位数字,
		仅可输入0,2,4,10,20,40,100;
		输入其他数字仪表报错。

数字键输入后按【输入】保存;按【←】不保存直接返回功能菜单。

#### (6) 数字滤波强度

按【↑】【↓】使选择条选择到『数字滤波强度』,按【输入】显示如下界面。

数字滤波强度	【123】
设置值: 2	
(输入范围: 0~4)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说 明
设置值	数字	最多可输入1位数字,数字滤波强度限定在0~4,
		数值越大,重量值越稳定,但反应速度较慢;数值越小,反应速度越
		快,但稳定度较差;设置该值时需依据稳定度和反应速度综合考虑。

数字键输入后按【输入】保存;按【←】不保存直接返回功能菜单。

#### (7) 重量单位

按【↑】【↓】使选择条选择到『重量单位』,按【输入】显示如下界面。

kg		
t		
lb		
【←】返回	【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明
kg	仪表显示及称重记录均以"kg"为单位
t	仪表显示及称重记录均以"t"为单位
1b	仪表显示及称重记录均以"1b"为单位

按【↑】【↓】键选择重量单位,按【输入】保存。按【←】返回上级菜单。

(8) A/D 转换速率

按【↑】【↓】使选择条选择到『A/D 转换速率』,按【输入】显示如下界面。

设置值	说 明
50Hz	A/D 转换速率为 50Hz
100Hz	A/D 转换速率为 100Hz
150Hz	A/D 转换速率为 150Hz
200Hz	A/D 转换速率为 200Hz

数字键输入后按【输入】保存;按【←】不保存直接返回功能菜单。

#### (9) 信号范围

按【↑】【↓】使选择条选择到『信号范围』,按【输入】显示如下界面。

10mV		
20mV		
【←】返回	【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明
10mV	传感器信号源范围为-10mV~10mV
20mV	传感器信号源范围为-20mV~20mV

数字键输入后按【输入】保存;按【←】不保存直接返回功能菜单。

#### (10) 仪表使用场合

按【↑】【↓】使选择条选择到『仪表使用场合』,按【输入】显示如下界面。

非贸易场合 贸易场合	r	
【←】返回	【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明	
非贸易场合	非贸易场合允许非法制相关操作	
贸易场合	贸易场合禁止非法制相关操作	

数字键输入后按【输入】保存;按【←】不保存直接返回功能菜单。

(11) 仪表标定参数

该菜单可查看或修改仪表标定后的参数状态。按【↑】【↓】使选择条选择到『仪表 标定参数』,按【输入】显示如下界面。

零位	【123】
设置值: 2145	
(输入零位 AD 码)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入 6 位数字,只有在仪表替代而不重新标定时才修改此
		值,零位数值必须按照被替代仪表的参数值来设定。
		为保证仪表计量精度,在替换仪表后最好重新标定!

按【输入】键,

标率	【123】
设置值: 0.44336	
(输入仪表标率)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入 6 位数字, 只有在仪表替代而不重新标定时才修改此
		值,标率值必须按照被替代仪表的参数值来设定。
		为保证仪表计量精度,在替换仪表后最好重新标定!

按【输入】键,

非线性修正值	【123】
设置值: 1.00000	
(输入非线性修正值)	
【←】返回	【输入】确认

** *		
输入区域	输入法	说 明
设置值	数字	最多可输入6位数字,范围: 0.99500~1.00500
		非线性修正值的定义:
		修正值=1+半满量程重量偏差/满量程值
		例如:
		满量程为 3000,实际半满量程测得值为 1505,则
		非线性修正值=1+5/3000=1.00167;
		满量程为 3000,实际半满量程测得值为 1495,则
		非线性修正值=1-5/3000=0.99833;

#### 7. 功能参数设置

称重状态下按【设置】,正确输入功能密码(888888)后,进入功能参数菜单条状态,

打印设置	日期/时间设置
串口通讯设置	日期/时间显示
USB 功能设置	货号使能
网络功能设置	【↑】选择 【输入】确认

按【↑】【↓】翻页后,

车号使能	显示屏亮度
轴重计量使能	修改标定密码
轴重解锁门限	修改定时关机
显示屏对比度	【↑】选择 【输入】确

按【↑】【↓】翻页后,

公司名称		
仪表内码		
系统测试		
PS2 键盘使能	【↑】选择	【输入】确认

(1) 打印设置

按【↑】【↓】键选择『打印设置』后按【输入】,进入打印功能菜单。若按【←】 返回上级菜单。

打印方式	最小打印重量
打印机种类	填充打印选择
打印回零限制	
打印格式选择	【↑】选择 【输入】确认

1) 打印方式

按【↑】【↓】使选择条选择到『打印方式』,按【输入】显示如下界面

自动打印 手动打印		
【←】返回	【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明
自动打印	称重过程中自动打印并保存当前称重数据
手动打印	称重过程中按【贮存打印】或【补充打印】方可打印并保存当前
	称重数据

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】,仪表自动保存参数。之后若按

【←】返回上级菜单,若按【称重】则返回称重界面。本说明书中凡选择型参数 设置方法均同上所述。

2) 打印机种类

按【↑】【↓】使选择条选择到『打印机种类』,按【输入】显示如下界面。

禁止打印	EPSON L	Q-1600K
热敏打印机		
松下 KX-PI	131	
EPSON LQ-3	OOK【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明	
禁止打印	仪表禁止打印功能	
热敏打印机	采用内置热敏微打打印	
松下 KX-P1131	外接打印机采用松下 KX-P1131 型打印机(内置汉字库)	
EPSON LQ-300K	外接打印机采用 EPSON LQ-300K 型打印机(内置汉字库)	
EPSON LQ-1600K	外接打印机采用 EPSON LQ-1600K 型打印机(内置汉字库)	

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】, 仪表自动保存参数。

#### 3) 打印回零限制

按【↑】【↓】使选择条选择到『打印回零限制』,按【输入】显示如下界面。

打印回零限制	【123】
设置值: 0%	
(输入回零判断范围:	0~100)
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入3位数字,输入范围限定在0~100,超出范围仪表报错。
		其中0表示必须回到零点方能打印,100表示无限制。

数字键输入后,按【输入】保存参数。

- 4) 打印格式选择
  - 按【↑】【↓】使选择条选择到『打印格式选择』,按【输入】显示如下界面。

记录格式	
1 联单格式	
2 联单格式	
3联单格式	【↑】选择 【输入】确认

设置值	说 明
记录格式	打印机按照记录格式打印称重记录,相应格式说明见附录
1 联单格式	打印机按照1联单格式打印称重记录,相应格式说明见附录
2 联单格式	打印机按照2联单格式打印称重记录,相应格式说明见附录
3 联单格式	打印机按照3联单格式打印称重记录,相应格式说明见附录
15	

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】,仪表自动保存参数。

- 5) 最小打印重量
  - 按【↑】【↓】使选择条选择到『最小打印重量』,按【输入】显示如下界面。

最小打印重量	【123】
设置值: 0.010 kg	
(设置值>=10e)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明	
设置值	数字	最多输入6位数字,最小打印重量必须大于等于10个分度。	
		每次标定完后仪表自动根据所设定的分度值修正最小打印重量的	
		最小设定值。	

数字键输入后,按【输入】保存参数。

6) 填充打印选择

按【↑】【↓】使选择条选择到『填充打印选择』,按【输入】显示如下界面。

不使用填充式打印 使用填充式打印	]
【←】返回 【↑】i	选择 【输入】确认

设置值	说 明	
不使用填充式打印	打印机不采用填充式打印模式,相应打印模式见附录	
使用填充式打印	打印机采用填充式打印模式,相应打印模式见附录	

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】,仪表自动保存参数。

#### (2) 串口通讯设置

按【↑】【↓】选择『串口通讯设置』后按【输入】,

通讯方式		
通讯地址		
波特率		
【←】返回	【↑】选择	【输入】确认

1) 通讯方式

按【↑】【↓】使选择条选择到『通讯方式』,按【输入】显示如下界面。

### 指令方式 连续方式

【←】返回 【↑】选择 【输入】确认

设置值	说 明
指令方式	仪表与上位机的通讯模式采用指令方式,相应通讯模式说明见通讯章节
连续方式	仪表与上位机的通讯模式采用连续方式,相应通讯模式说明见通讯章节

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】,仪表自动保存参数。

- 2) 通讯地址
  - 按【↑】【↓】使选择条选择到『通讯地址』,按【输入】显示如下界面。

通讯地址	【123】
设置值: 1	
(输入范围: 1~26)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入2个数字,通讯地址范围限制在1~26
2	数字键输入	、后,按【输入】保存参数。

- 3) 波特率
  - 按【↑】【↓】使选择条选择到『波特率』,按【输入】显示如下界面。

波特率	[123]		
设置值: 12	200 b/s		
(输入 600,1200,2400,4800,9600)			
【←】返回	【输入】确认		

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入4个数字,
		仅可输入 600, 1200, 2400, 4800, 9600
		输入其他数字仪表报错
Ż	数字键输)	<b>\</b> 后,按【输入】保存参数。

(3) USB 功能设置

按【↑】【↓】使选择条选择到『USB 功能设置』,按【输入】显示如下界面。

禁用 USB 功能	
使能 USB 功能	
【←】返回 【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明
使能 USB 功能	仪表允许使用 USB 与上位机通讯
禁用 USB 功能	仪表禁止使用 USB 与上位机通讯

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】,仪表自动保存参数。

(4) 网络功能设置

按【↑】【↓】使选择条选择到『网络功能设置』,按【输入】显示如下界面。

网络使能	缺省网关
<b>IP</b> 地址	
子网掩码	
MAC 地址	【↑】选择 【输入】确认

1) 按【↑】【↓】选择『网络使能』后按【输入】,

禁用网络功能 使能网络功能

【←】返回 【↑】选择 【输入】确认

设置值	说 明
禁用网络功能	禁止仪表通过以太网通讯
使能网络功能	允许仪表通过以太网通讯

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】, 仪表自动保存参数。

2) 按【↑】【↓】选择『IP 地址』后按【输入】,

<b>IP</b> 地址	【123】		
设置值:	192.168.002.175		
(输入 IP 地址,每节范围:000~255)			
【←】返	回 【输入】确认		

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	数字键输入仪表的 IP 地址,共输入 12 位数字
按数量	字键输入局	5按【输入】,仪表自动保存参数。

3) 按【↑】【↓】选择『子网掩码』后按【输入】,

子网掩码			【123】
设置值:	255.25	55.255.000	
(输入子网	列掩码,	每节范围:	000~255)
【←】返	口	【输	入】确认

输入区域	输入法	说明	
设置值	数字	数字键输入仪表的子网掩码, 共输入 12 位数字	
按数字键输入后按【输入】,仪表自动保存参数。			

4) 按【↑】【↓】选择『MAC 地址』后按【输入】,

MAC 地址		【123】
设置值:	3190	
(输入本机	L MAC 地均	<b>≿:</b> 0∼99999999)
【←】返	П	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	数字键输入仪表的 MAC 地址。

按数字键输入后按【输入】, 仪表自动保存参数。

5) 按【↑】【↓】选择『缺省网关』后按【输入】,

缺省网关		【123】
设置值:	192.168.002.00	1
(输缺省网	<b>N</b> 关,每节范围:	000~255)
【←】返		俞入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	数字键输入仪表的缺省网关, 共输入 12 位数字

按数字键输入后按【输入】, 仪表自动保存参数。

#### (5) 日期/时间设置

按【↑】【↓】选择『日期/时间设置』后按【输入】,进入密码保护状态,需输入标定 密码

功能密码	【123】
设置值:	
(数字键输入正确的	]功能密码)
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	输入6位密码值 "888888",每个 "*" 代表1位数字。
		输入超过6位时仅默认前6位。

输入正确的功能密码后按【输入】,

	日期/时	间设置		ľ	123
	日期:	06 / 08 /	31		
	时间:	20:16:	53		
	【←】返	<u>え</u> 回	Γ	输入】	确认
输入日期后,	按【输入	、】保存日期	1后显示		
日期	]/时间设	<b>置</b>	ſ	123	
日期	9: 06 /	/ 08 / 31			
时间	]: 20:	16:53			
【←	】返回		【输入】	确认	

输入区域	输入法	说明		
日期	数字	输入6位日期值,向左移位显示。年、月、日均占2位数字。		
		例如:日期为 2006 年 11 月 17 日, 需输入 "061117"。		
时间	数字	输入6位时间值,向左移位显示。时、分、秒均占2位数字。		
		例如:时间为13:08:30,需输入"130830"。		

输入时间后,按【输入】保存时间后循环显示日期,按【←】返回上级菜单。

#### (6) 日期/时间显示

按【↑】【↓】选择『日期/时间显示』后按【输入】,

显示时间		
显示日期		
都不显示		
【←】返回	【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明
显示时间	在称重界面显示当前时间
显示日期	在称重界面显示当前日期
都不显示	在称重界面中不显示时间和日期

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】, 仪表自动保存参数。

#### (7) 货号使能

按【↑】【↓】选择『货号使能』后按【输入】,

不使用货号 使用货号		
【←】返回	【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明
使用货号	仪表可设置货号名称,打印中显示货号
不使用货号	仪表禁止设置货号名称,打印中不显示货号;
	称重状态下【货号】键无设置货号功能

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】,仪表自动保存参数。

(8) 车号使能

按【↑】【↓】选择『车号使能』后按【输入】,

不使用车号 使用车号	
【←】返回 【↑】选择	【输入】确认

# 设置值 说 明 使用车号 仪表可设置车号名称,打印中显示车号 不使用车号 仪表禁止设置车号名称,打印中不显示车号; 称重状态下【车号】键无设置车号功能

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】, 仪表自动保存参数。

#### (9) 轴重计量使能

按【↑】【↓】选择『轴重计量使能』后按【输入】,

不使用轴重计量 使用轴重计量	
【←】返回 【↑】选择	【输入】确认

设置值	说 明	
不使用轴重计量	仪表进入常规计量模式	
使用轴重计量	仪表进入静态轴重秤模式	

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】, 仪表自动保存参数。

#### (10) 轴重解锁门限

按【↑】【↓】选择『轴重解锁门限』后按【输入】,

轴重解锁门限		[123]	
设置值:	0 %		
(输入门阻	剥断范围:	0~100)	
【←】返	口	【输入】确认	

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入3个数字,轴重解锁门限限制在0~100%,
		百分数表示占锁定轴重值的比例。

按【↑】【↓】键选择相应设置后按【输入】,仪表自动保存参数。

#### (11) 显示屏对比度

按【↑】【↓】选择『显示屏对比度』后按【输入】,

显示屏对比度	【123】
设置值: 4	
(输入范围: 0~9)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入1个数字,显示屏对比度限制在0~9;
		数字0表示LCD显示屏对比度最低;
		数字9表示 LCD 显示屏对比度最高

数字键输入后,按【输入】保存参数。

- (12) 显示屏亮度
  - 按【↑】【↓】选择『显示屏亮度』后按【输入】,

显示屏亮度	[123]
设置值: 4	
(输入显示屏亮度,	范围: 0~7)
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	最多可输入1个数字,显示屏亮度限制在0~7;
		数字0表示LED显示屏对比度最低;
		数字7表示 LED 显示屏对比度最高
		此项设置只适用于 D18 双显示仪表!

数字键输入后, 按【输入】保存参数

#### (13) 修改标定密码

按【↑】【↓】选择『修改标定密码』后按【输入】,

标定密码	[123]
设置值:	
(数字键输入正确的	标定密码)
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	输入6位密码值,每个"*"代表1位数字。
		输入超过 6 位时仅默认前 6 位。

输入标定密码后按【输入】,若密码正确,则进入下一步,否则,报错后要求重新输入。若3次输入均错误,仪表返回上级菜单。按【←】键仪表直接返回上级菜单。

修改标定密码	【123】
设置值:	
(输入新标定密码)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	输入6位密码值,每个"*"代表1位数字。
		输入超过6位时仅默认前6位。

#### 输入新标定密码后按【输入】,

修改标定密码	【123】
设置值: (更次检入) 新后它家田、	
(冉伏制八新怀疋省吗)	
【←】返回	【输入】确认

# XK3190—D18 菜单操作 输入区域 输入法 说明 设置值 数字 输入6位密码值,每个 "\*" 代表1位数字。 输入超过6位时仅默认前6位。

再次输入新密码,若两次新密码一致,则仪表更新标定密码后返回上级菜单,否则不 予修改标定密码,直接返回上级菜单。按【←】键仪表直接返回上级菜单。

#### (14) 修改定时关机

按【↑】【↓】选择『修改定时关机』后按【输入】,

标完密码	[123]
沿罢估,	125
以且旧· (粉字键龄)正确f	边长空家和
(数于谜揤八正畑)	的你走留吗) 【捡)】 來)
【←】返凹	【铜八】佣认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	输入6位密码值,每个"*"代表1位数字。
		输入超过6位时仅默认前6位。

输入标定密码后按【输入】,若密码正确,则进入下一步,否则,报错后要求重新输入。若3次输入均错误,仪表返回上级菜单。按【←】键仪表直接返回上级菜单。

修改定时关机	<b>[</b> 123 <b>]</b>
设置值: 99/99/99	
(输入定时关机日期)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	输入6位日期值,向左移位显示。年、月、日均占2位数字。
		例如:日期为 2006 年 11 月 17 日,需输入 "061117"。
		当输入值为"9999999"时,定时关机功能自动取消。

数字键输入定时关机时间后,按【输入】保存,按【←】键返回上级菜单。

#### (15) 公司名称

按【↑】【↓】使选择条选择到『公司名称』,按【输入】显示如下界面。

公司名称	[123]
设置值:上海耀华称	重公司
(输入公司名称)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说 明
设置值	数字/英文/拼音/符号	最多可输入23个字符(1个汉字占2个字符)

输入公司名称,可在称重单上打印。输入时可中英文数字符号混合输入,最多可输入 23个字符(1个汉字占2个字符)。输入完毕按【输入】保存。

#### (16) 仪表内码

																															ų								Ŵ				Ŵ
				Í.		1	9	1	ł			ļ			l				0					2						ŝ	ģ	ų		000			l				1		

按【↑】【↓】选择『仪表内码』后按【输入】,仪表显示当前内码。

车号	货号	12: 42: 56
	2	50000
	内码	稳定

按【称重】后, 仪表返回称重界面。

#### (17) 系统测试

按【↑】【↓】选择『系统测试』后按【输入】,仪表显示

测试微打		
软件信息		
	【↑】选择	【输入】确认

1) 测试微打

按【↑】【↓】选择『测试微打』后按【输入】,仪表打印微打测试页。若微打有故障,仪表显示故障提示。

2) 软件信息

按【↑】【↓】选择『软件信息』后按【输入】,仪表显示

软件信息

Ver 1.00 2008.01.01 【←】返回

#### 8. 检查记录设置

称重界面下按【检查】,进入检查记录界面,

记录检索	记录浏览
车号检索	删除全部记录
货号检索	删除超载记录
超载记录	【↑】选择 【输入】确认

具体操作见《打印与记录处理》一章。



## 第五章 输入法

#### 一. 输入法简介

本仪表采用数字/英文/拼音/符号混合输入法,其操作方式类同于时下手机流行的 T9 输入法。其中拼音输入法具有多音字检索功能,有效提高汉字输入效率。

#### 二. 输入法操作

当输入『车号』,『货号』,『公司名称』参数时,可以使用数字/英文/拼音/符号混合输入法,其他参数只可以输入数字。当允许使用混合输入法时,按【输入法】键可以切换输入法状态。按【清除】键可以逐字符删除已输入内容。

屏幕右上角显示	输入法状态
【123】	数字输入状态
(ABC)	英文大写输入状态
(abc)	英文小写输入状态
【拼音】	汉字拼音输入状态
【.?!】	符号输入状态

#### (1) 数字输入状态

按键盘上对应数字键即可输入数字。

(2) 英文大写输入状态 / 英文小写输入状态

先按【输入法】调整到英文大写/小写输入状态,然后按字母对应的按键,(例如需输入C,按【数字1/ABC】键)

- 1) 在1秒钟间隔内连续按同一字符键,则输入字符在该按键对应的字符组中切换 举例:在1秒间隔内连续按【1/ABC】键,则输入字符在A、B、C中切换,最终输入1个字符。
- 2) 以大于1秒钟间隔按字符键,则每按一次键,输入该按键对应的首个字符,若想 输入其他字符,则重复1)操作,即在1秒钟间隔内连续按字母对应字符键输入字 母。

举例: 欲输入 "hai",则连续按【3/GHI】两次输入 "h"(间隔小于 1 秒),等 1 秒钟后按【1/ABC】一次输入"a",再等 1 秒钟后连续按【3/GHI】三次输入"i"(间 隔小于 1 秒),即可完成输入。

(3) 汉字拼音输入状态

先按【输入法】调整到汉字拼音输入状态,

- 直接根据欲输入汉字对应的汉语拼音顺序来按键,此时屏幕下方将显示符合输 入要求的一个或多个汉语拼音和对应的汉字串。
- 2) 按【↑】【↓】键选择需要的汉语拼音,被选取的汉语拼音反白显示(屏幕下方显示的汉字将随着选取的汉语拼音而改变),
- 3) 按【←】【→】键选择需要的汉字,被选取的汉字反白显示(屏幕每行显示 15 个汉字,若符合要求的汉字超过 15 个时,仪表将根据当前选择的汉字位置自动 显示下一行或上一行汉字,拼音和汉字均可循环显示);若长按【←】或【→】, 仪表进入快速选字模式,将待选汉字逐行显示。若出现所需汉字,可短按【←】 或【→】键逐字选择。
- 4) 当已选取需要的汉字时,按【输入】键,仪表将所选取汉字列入输入区,等待

## XK3190-D18 输入法

**输入下一个汉字。当全部输入完毕后,按【输入】键保存输入区汉字。** 举例:如欲输入"海",拼音为"hai",则依次按键【3/GHI】、【1/ABC】、【3/GHI】, 按键时不必考虑时间间隔。屏幕下方显示符合输入的两个拼音"gai","hai", 按【↓】选择拼音"hai",屏幕下方同时显示"hai"对应的汉字串,再按【→】 键选择汉字"海",最后按【输入】将"海"列入到输入区。

(4) 符号输入状态

先按【输入法】调整到符号输入状态,

- F幕下方显示全部待选符号,按【←】【→】选取需要的符号后,被选取的符号 反白显示,按【输入】键,仪表将所选取符号列入输入区,并自动切换到拼音 输入状态,等待输入下一个汉字。
- 2) 若欲继续输入符号,可按【输入法】键切换到符号输入状态,然后选取输入符号。当输入完毕时,按【输入】键保存输入区内容。 举例:欲输入"?",按【输入法】调整到符号输入状态,屏幕下方显示一串符号,按【→】5次选取"?",按【输入】键将"?"列入输入区,同时输入法返回到拼音输入状态。



## 第六章 标定

## 一. 标定设置

首先打开铅封,拨动里面的标定开关使其允许标定,在称重界面下,按【标定】,仪表显示

标定密码	【123】
设置值: ******	
(数字键输入正确的	标定密码)
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	输入6位密码值,每个"*"代表1位数字。
		输入超过6位时仅默认前6位。初始密码为"8888888"

输入正确密码后,按【输入】进入标定设置界面。若密码错误,报错后重新要求输入, 若3次均输入错误则返回称重界面。按【←】可直接返回称重界面。

标定设置界面如下:

仪表标定	开机置零范围
零点跟踪速度	数字滤波强度
零点跟踪范围	重量单位
置零范围 【↑】	┃选择 【输入】确认

在标定设置界面,按【↑】【↓】使反白选择条选择到『仪表标定』,按【输入】进入 仪表标定流程界面。

首先显示分度值设置,

分度值	<b>[</b> 123 <b>]</b>
设置值: 1	
(可选 1,2,5,10,20,50)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明						
设置值	数字	分度值仅可输入1,	2, 5	5, 1	10,	20,	50;	输入其他数字将报错。

输入分度值后按【输入】进入小数点位数设置,

小数点位置	【123】
设置值: 3	
(可输入 0,1,2,3,4)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说明
设置值	数字	小数点位置仅可输入0,1,2,3,4;输入其他数字将报错。

## 标定

输入小数点位数后按【输入】进入满量程设置,

满量程	【123】
设置值: 3.000 kg	
(输入满量程重量)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法		说 明
设置值	数字	最多可输入	.6位数字
输入满	量程后按【	输入】进入零	豪位确认设置,
	车号	货号	14: 31: 48
			1569

零位

在空载状态等待 AD 码稳定后按【输入】,仪表进入加载重量确认状态,

稳定

车号	货号	14:	31: 48
		298	568
标定	AD 码	稳定	加载

AD 码

标定

加载标准重量,等待 AD 码稳定后,按【输入】键进入加载重量值设置界面(若 A D 码跳动不大,可认为 A D 码稳定)。

加载重量	【123】
设置值: 3.000 kg	
(输入加载重量值)	
【←】返回	【输入】确认

输入区域	输入法	说	明	
设置值	数字	最多可输入6位数字		
输入加载重量值后按【输入】键完成标定,仪表提示"已标定"后返回称重界面。				

## 一般来说,仪表标定只需完成上述步骤即可!! 其他计量参数可以采用仪表出 厂默认值。若需要实现特殊要求,可以针对相关参数按照仪表菜单设置一章 的操作完成相应设置。

## XK3190-D18 通讯

## 第七章 通讯

#### 一. 串行通讯接口

#### 注意:

- 通讯接口输出引线与计算机联接必须准确无误,倘若联接错误,将损坏仪表输出端口或计算机通讯输入端口,甚至严重损坏仪表和计算机及相应的外部设备。
- 2. 进行计算机通讯须具备必要的计算机技术和程序编制能力,须由专业技术人员参与 或指导。非专业人员请不要随意联接。

XK3190-D18 型称重仪表可通过串行通讯口与上位机(主机) 进行数据通讯。通讯方式 有两种可选:连续方式和指令方式。在指令方式下,一台上位机可与多台仪表进行应答通 讯(RS422/RS485)。

1. 连接方式

(1) 本仪表的通讯接口采用 15 芯 RS232 插座,其各引脚的信号见图(7-1)中6、7、8 脚 (RS232),或1、2、3、4、8 脚 (RS422/RS485),串行通讯与大屏幕显示接口共用 一个插头座。

本连接方式只适用于耀华通讯接口协议,若用户有特殊要求,可自行按照引 线定义来连线!



大屏幕显示输出

图(7-1) 串行通讯和大屏幕显示输出接口信号

- (2) 连接线推荐使用 4 芯屏蔽线, 屏蔽层最好在主机端接地。
- 2. 接口信号参数
  - (1) 信号: RS232/RS422/RS485 信号
  - (2) 波特率: 600/1200/2400/4800/9600 可设置
  - (3) 地址范围: 26个地址 (A~Z)
- 3. 串行通讯的连续发送方式

所传送的数据为仪表显示的当前称量(毛重或净重),每帧数据由 12 组数据组成。格式如下:

第 X 字节	内	容 及 注 解
1	02 (XON)	开始
2	+或-	符号位
3	称量数据	高位



第Ⅹ字节		内 容 及 注 解
:	称量数据	:
:	称量数据	:
8	称量数据	低位
9	小数点位数	从右到左(0~4)
10	异或校验	高四位
11	异或校验	低四位
12	03(X0FF)	结束

异或=2⊕3⊕ ……8⊕9

#### 4. 串行通讯的指令方式

仪表按上位机所发送指令,输出相应数据,上位机每发一次指令,仪表相应输出一帧 数据。

第n组		内 容 及 注 解	
1	02 (XON)	开始	
2	A~Z	地址编号	
3	A~I	命令 A: 握手	
		命令 B: 读毛重	
		命令 C: 读皮重	
		命令 D: 读净重	
		命令 E: 取车号	
		命令F: 取货号	
		命令 G: 清除全部记录	
		命令H: 置零	
		命令 I: 去皮	
4	异或校验	高4位	
5	异或校验	低4位	
6	03 (XOFF)	结束	

仪表输出内容:

第X组	内 容 及 注 解
1	02 (XON) 开始
2	A~Z 地址编号
3	A~I 命令 A: 握手
	命令 B: 送毛重
	命令 C: 送皮重
	命令 D:送净重
	命令 E: 送车号
	命令 F:送货号
	命令 G: 无数据
	命令 H: 无数据
	命令 I: 无数据
4	按命令内容输出相应数据

第X组	内 容 及 注 解
5	按命令内容输出相应数据
6	按命令内容输出相应数据
7	按命令内容输出相应数据
8	按命令内容输出相应数据
:	按命令内容输出相应数据
:	按命令内容输出相应数据
n-1	按命令内容输出相应数据
n	按命令内容输出相应数据
N+1	异或校验 高4位
N+2	异或校验 低4位
N+3	03 (XOFF) 结束

仪表输出时 4~n 的内容如下:

命令A	无数据	每帧由6组数据组成
命令B	为毛重, 格式:	每帧由 14 组数据组成
	4: 符号(+或-)	
	5~11: 毛重值(6位数字和1位小数点)	
命令C	为皮重,格式:	每帧由 14 组数据组成
	4: 符号(+或-)	
	5~11: 皮重值(6位数字和1位小数点)	
命令 D	为净重, 格式:	每帧由 14 组数据组成
	4: 符号(+或-)	
	5~11: 净重值(6位数字和1位小数点)	
命令E	送车号,格式:	共传输16个字符,
	4~13: 10个字符	可包含汉字(1个汉字占2字
		符),车号长度不足10字符,
		用空格补足。
命令F	送货号,格式:	共传输16个字符,
	4~13: 10个字符	可包含汉字(1个汉字占2字
		符),货号长度不足10字符,
		用空格补足。

异或=2⊕3⊕……10⊕11

注: 异或校验高、低4位的确定:

- 1. 异或和高、低 4 位如果小于、等于 9, 则加上 30h, 成为 ASCII 码数字发送, 例如: 异或校验高 4 位为 6, 加 30h 后,为 36h 即 ASCII 码的 6 发送;
- 2. 异或和高、低 4 位如果大于 9,则加上 37h,成为 ASCII 码字母发送,例如:异或校验高 4 位为 B,加 37h 后,为 42h 即 ASCII 码的 B 发送。

二. 大屏幕与仪表的连接使用

仪表大屏幕输出引线与大屏幕显示器联接必须准确无误,倘若联接错误,将损坏仪表 输出端或损坏大屏幕显示器输入端口,甚至可能严重损坏仪表和大屏幕显示器,要求 使用配套的专用联线。

## 通讯

 大屏幕显示接口采用 15 芯 D 型插头座(与串行通讯口共用一只插座),其引脚意义 见图(7-1)中9、10脚。(此方式为电流环输出方式,产品出厂时联接线的标准接法)
 2.大屏幕信号为电流环,以二进制码串行输出,波特率为600。每一帧数据有11个位, 1个起始位(0)、8个数据位(低位在前)、1个标志位、1个停止位(1)。
 3. 100ms 发送一组数据,每组数据包含3帧数据,其意义见图(7-2)。

第一帧:



第二帧:



第三帧:



图 (7-2) 数据格式波形图 第一帧数据:标志位为0 X:D0、D1、D2 -- 为小数点位置(0~4) Y:D3 -- 为重量符号(1-负、0-正) D4 -- 备用 G 18~G16:为重量数据 第二帧数据:标志位为0 G15~G8:为重量数据 第三帧数据:标志位为1 G7~G0:为重量数据 60~G18: 由低到高构成重量(净重)的19位二进制码



## 第八章 打印与记录处理

#### 一. 打印机与仪表的连接

打印机接口采用标准的并行输出,接插件采用25芯RS232插头座,其各引脚的定义见图 (8-1)。



(图 8-1) 打印机接口信号

#### 打印须知:

1. 打印功能必须在设置后,方可投入正常使用。

2. 仪表打印端口输出引线与打印机联接必须准确无误,须使用专用的打印联接 线。倘若联接错误,将损坏仪表输出端口或打印机输入端口,甚至损坏仪表和 打印机。

3. 使用打印机时,必须先将联接线准确联接,再接通仪表电源,最后开启打印 机电源;结束使时,必须先关闭打印机电源,再切断仪表电源,最后取下联接 线。倘若顺序颠倒,可能损坏仪表和印机。敬请注意!

4. 由于打印机品种繁多,性能不完全相同,与仪表兼容性不一,敬请选用推荐 型号的打印机。

5. 打印机的信号地严禁与电源地联接! 否则将损坏仪表和打印机。

#### 二. 称重记录的贮存打印

1. 仪表规定车号和货号均为10个字符(1个汉字占2个字符)。最多可贮存1000个车号、1000个货号。

- 2. 每贮存一组完整的记录,便同时打印出该组记录(如果打印设置为有效时)。
- 3. 数据贮存有以下三种方式:
  - (1)先空车贮存再满车贮存;或者先满车贮存后空车贮存。也就是说要经过两次贮存才构成一组完整记录。
  - (2)满车前来称量且皮重已知时,一次贮存便构成一组完整记录。
  - (3)称量的不是装载货物的车辆而仅仅是一个货物,此时总是一次贮存便构成一组完整记录。

XK3190-D18 为了能自动识别区分以上三种贮存的情况,特作以下协定: 1. 车号代码 0 表示称量的是货物,不能设置皮重,皮重固定为 0,该车号也不能被删除, 仪表显示或打印时都为 "-----"。

2. 如果仪表的去皮标志符亮,则皮重已知,因此一次贮存便构成一则完整的记录。

3. 如果车号代码非 0,且当前皮重非 0,必须经过两次贮存操作才能构成一个完整的记录。

4. 贮存打印操作的方法

称重状态下,按【贮存打印】,仪表进入以下界面,

打印信息	[123]
车号:鄂A12345	代码:1
货号:	代码:1
【←】返回	【输入】确认

输入车号后,按【输入】键,

打印信息	[123]
车号:鄂A12345	代码:1
货号:	代码:1
【←】返回	【输入】确认

代码值根据车号自动生成,若前面未输入车号,在此可输入代码值,再按【输入】键,

打印信息	[123]
车号:鄂A12345	代码:1
货号:	代码:1
【←】返回	【输入】确认

输入货号后,按【输入】键,

打印信息	<b>[</b> 123 <b>]</b>
车号:鄂A12345	代码:1
货号:	代码:1
【←】返回	【输入】确认

代码值根据货号自动生成,若前面未输入货号,在此可输入代码值,再按【输入】键, 仪表执行贮存打印操作。

输入区域	输入法	说明
车号	数字/英文/拼音/符号	最多可输入10个字符(1个汉字占2个字符)
代码(上)	数字	最多可输入3位数字
货号	数字/英文/拼音/符号	最多可输入10个字符(1个汉字占2个字符)
代码(下)	数字	最多可输入3位数字

注意事项:

(1)当输入区出现反白显示时,表示可以在此输入数值。车号/货号和代码区可任选一项输入。
(2)若在车号/货号区输入数值,按【输入】后,仪表自动检索内存中是否存在相应代码号,若存在,则显示相应代码;若不存在,则自动生成并显示新的代码号。若用户知道车号/货号对应的代码,可以直接在代码区输入代码,仪表自动检索出对应的车号/货号并显示,这样可以避开相对复杂的输入法操作。车号/货号可实现中英文数字混合输入,按【输入法】可切换输入法。四个输入区切换完毕后,按【输入】保存设置值并执行贮存打印操作;若按【←】则取消打印返回称重界面。

(3) 仪表的数据贮存可设置为使用车号方式或不使用车号方式(详细设置见菜单操作一章)。 若设置为不使用车号方式时,车号代码固定为0且不能更改。

(4) 仪表的数据贮存可设置为使用货号方式或不使用货号方式(详细设置见菜单操作一章)。 若设置为不使用货号方式时,货号代码固定为0且不能更改。

- (5)数据不稳定时或毛重≤0或净重≤0时,都不能进行记录贮存。
- 5. 关于自动贮存和打印
- (1)自动贮存打印的设置见菜单操作一章。
- (2)自动贮存打印时,不存在两次贮存方式。
- (3)自动贮存时,贮存的车号、货号为贮存前已设置好的车号和货号。
- (4) 自动贮存的皮重值分以下三种情况:
  - ① 仪表的净重标志符亮时,便以当前称重的皮重值存入该组记录。
  - ② 仪表的净重标志符不亮时,便自动在内存中查找该车号的皮重,以该皮重值存入该 组记录。
  - ③ 仪表净重标志符不亮时,且内存中该车号的皮重没有时,便以0作为皮重值存入该 组记录。

6. 若车号多于 1000 个时,需通过下节介绍的方法清除某个车号,或全部记录。若称重记录多于 1000 组时,仪表自动保存当前记录时将最早的一组记录删除。

#### 三. 打印操作举例

#### 1. 一次手动预置皮重打印称重单

步骤	情况	操作	显示	说明
1	货物上磅	按【预置皮重】	预置皮重设置界面	
2	输入预置皮重	如: 1000	设置值: 1.000 kg	
3		按【输入】		保存设置值,预置皮重生效
4		按【←】		返回到称重界面
5		按【贮存打印】	输入车号/货号界面	
6	输入车号	如:沪A1245,	车号:沪A1245	若要原来车号,直接按【输入】,
		按【输入】保存		不必改变车号
7		按【输入】		进入代码区;
8	输入车号代码	1. 若未输入车	代码:1	1. 若已输入车号, 代码将自动
		号,此处应输入		生成,直接按【输入】跳过;
		代码,		2. 若未输入车号, 可在此处输
		2. 若前面已输		入代码。
		入车号,此处可		
		不输入		
9		按【输入】		进入货号设置
10	输入货号	如:钢材,	货号:钢材	若要原来货号,直接按【输入】,
		按【输入】保存		不必改变货号
11		按【输入】		进入代码区
12	输入货号代码	1. 若未输入货	代码: 0	1. 若已输入货号, 代码将自动
		号,此处应输入		生成,直接按【输入】跳过;
		代码;		2. 若未输入货号, 可在此处输
		2. 若前面已输		入代码。
		入货号,此处可		
		不输入		
13		按【输入】		保存代码,开始打印称重单

2. 一次手动直接打印货物的称重单

步骤	情况	操作	显示	说 明
1		按【贮存打印】	输入车号/货号	在称重界面下按键
			界面	
2		按【输入】		无需输入车号,直接按【输入】,
				进入代码区;
3	输入车号代	输入"0"	代码: 0	车号代码"0"固定表示货物称量,
	码"0"			该车号不能删除
4		按【输入】		保存代码,进入货号设置
5	输入货号	如:钢材,	货号:钢材	若要原来货号,直接按【输入】,
		按【输入】保存		不必改变货号
6		按【输入】		进入代码区;
7	输入货号代	1. 若未输入货	代码: 0	1. 若已输入货号,代码将自动生
	码	号,此处应输入		成,直接按【输入】跳过;
		代码;		2. 若未输入货号,可在此处输入
		2. 若前面已输入		代码。
		货号,此处可不		
		输入		
8		按【输入】		保存代码,开始打印称重单

#### 3. 打印称重单(两次贮存方式,即先空车后重车,或先重车后空车)

步骤	情况	操作	显示	说明
1	空车上来(等稳	按【贮存打印】	输入车号/货	在称重界面下按键
	定指示符亮)		号界面	
2	输入新车号	如:沪A1245,	车号:沪A1245	若要原来车号,直接按【输入】,
		按【输入】保存		不必改变车号
3		按【输入】		进入代码区;
4	输入车号代码	1. 若未输入车	代码: 1	1. 若已输入车号,代码将自动生
		号,此处应输入		成,直接按【输入】跳过;
		代码,		2. 若未输入车号,可在此处输入
		2. 若前面已输		代码。
		入车号,此处可		
		不输入		
5		按【输入】		保存代码,进入货号设置
6	输入货号	如:钢材,	货号:钢材	若要原来货号,直接按【输入】,
		按【输入】保存		不必改变货号
7		按【输入】		进入代码区;
8	输入货号代码	1. 若未输入货	代码: 1	1. 若已输入货号,代码将自动生
		号,此处应输入		成,直接按【输入】跳过;
		代码;		2. 若未输入货号,可在此处输入
		2. 若前面已输		代码。
		入货号,此处可		
		不输入		

步骤	情况	操作	显示	说 明
9		按【输入】	记录不完整,	保存代码,返回称重界面
			暂不打印!	
10	重车上来(等稳	按【贮存打印】	输入车号/货	显示上次输入的车号,货号
	定指示灯亮)		号界面	
11	车号输入状态	按【输入】		无需输入
12	车号代码输入	按【输入】		无需输入
	状态			
13	货号输入状态	按【输入】		无需输入
14	货号代码输入	按【输入】	正在打印!请	无需输入, 按【输入】键后打印称
	状态		等待	重单

注: 如果第一次称量的是重车,则第二次应该是空车,其它操作雷同。

#### 4. 预置皮重自动打印称重单:

步骤	情况	操作	显示	说明
1				首先按照菜单操作一章的要求,设
				置『打印方式』为"自动打印",
				按【称重】返回称重界面
2	输入预置皮重	如: 100	设置值: 100 kg	
3		按【输入】		保存设置值,预置皮重生效
4		按【←】		返回到称重界面
5	重车上来(等稳		重量显示 400 kg	重车 500, 减去皮重 100
	定指示符亮)			
6			正在打印!请等	重量稳定后自动打印称重单
			待	

#### 5. 按车号调用皮重打印称重单:

步骤	情况	操作	显示	说明
1	车号皮重已预			仪表内已贮存
	设			
2	重车上来(等	按【车号】	车号/皮重设置界面	显示原来车号和皮重
	稳定指示符			
	亮)			
3	输入需要的车	如:沪A00123,	车号:沪A00123	若原来车号相符,直接按【除
	号	按【输入】保		皮】, 不必再输入车号
		存		
4		按【输入】		进入车号代码设置
5	输入需要的车	按【输入】		1. 若前面已输入车号, 此处无需
	号代码			输入,直接按【输入】
				2. 若前面未输车号,此处需输入
				车号,按【输入】保存
6		按【除皮】	返回称重界面显示净	减去贮存皮重的量
			重值,净重指示符亮	
7		按【贮存打印】	输入车号/货号界面	在称重界面下按键

步骤	情况	操作	显示	
8	输入新车号	如:沪A1245,	车号:沪A1245	若要原来车号,直接按【输入】,
		按【输入】保		不必改变车号
		存		
9		按【输入】		进入代码区;
10	输入车号代码	1. 若未输入车	代码: **	1. 若已输入车号,代码将自动
		号,此处应输		生成,直接按【输入】跳过;
		入代码,		2. 若未输入车号, 可在此处输
		2. 若前面已输		入代码。
		入车号,此处		
		可不输入		
11		按【输入】		保存代码,进入货号设置
12	输入货号	如:钢材,	货号:钢材	若要原来货号,直接按【输入】,
		按【输入】保		不必改变货号
		存		
13		按【输入】		进入代码区;
14	输入货号代码	1. 若未输入货	代码: 0	1. 若已输入货号,代码将自动
		号,此处应输		生成,直接按【输入】跳过;
		入代码;		2. 若未输入货号,可在此处输
		2. 若前面已输		入代码。
		入货号,此处		
		可不输入		
15		按【输入】		打印称重单
16				返回称重状态

### 6. 设多种车辆预置皮重手动打印称重单:

步骤	情况	操作	显示	说明
1		按【车号】	车号/皮重	称重界面下按键
			设置界面	
2	输入新车号	如:沪A00123,		若要原来车号,直接按【输入】,
		按【输入】保存		不必送新车号
3		按【输入】		进入代码区
4		按【输入】		代码根据前面输入的车号自动
				生成,此处不必设置,按【输入】,
				进入皮重输入区
5	送预置皮重	如: 100,	皮重:	
		按【输入】保存	100 kg	
6	贮存多种车辆	1. 按【输入】循环		
	的预置皮重	输入新车号,进入下		
		一车辆的设置;		
		2. 若车号皮重都已		
		输入完毕,按【←】		
		返回称重界面		

步骤	情	况	操	作	郖	示	说	明
7			按照上	表中"按车				
			号调用	皮重打印				
			称重甲	"的步骤继				
			续操作					

#### 7. 时间段报表打印(三份)

步骤	情况	操作	显示	说明
1		按【报表打印】		在称重界面下
2		按【输入】		选择时间段报表
3		按数字键输入 起始日期		输入需要打印记录的起始日期
		按数字键输入 终止日期		输入需要打印记录的终止日期
4		按【输入】		打印相关的3份报表

#### 8. 总报表打印

步骤	情况	操作	显示	说明
1		按【报表打印】	报表类型	称重状态下
2		按【↓】		选择总报表1
3		按【输入】		打印总报表1
4	总报表 2~6	在第2步按【↓】 选择其他类型	52步按【↓】 打印出相应总报表 其他类型	

注: 日报表和总报表格式见附录。

#### 四. 称重记录的查询

称重界面下按【检查】,进入检查记录界面

记录检索	记录浏览
车号检索	删除全部记录
货号检索	删除超载记录
超载记录	【↑】选择 【输入】确认

按【↑】【↓】键选择检查的方式,按【←】键返回称重界面。

设置值	说 明
记录检索	按照记录时间段查看称重记录
车号检索	按照记录车号查看称重记录
货号检索	按照记录货号查看称重记录
超载记录	查看仪表以往的超载记录
记录浏览	查看仪表所有称重记录
删除全部记录	查看仪表保存的有效货号
删除超载记录	查看仪表以往的超载记录

#### (1) 记录检索

按【↑】【↓】键选择『记录检索』的方式,按【输入】

记录检	索		[123]
起始:	06/04/12	终止:	06/04/12
车号:	555	代码:	0
货号:	1111	代码	: 1

输入区域	输入法	说明
起始	数字	输入6位日期值,向左移位显示。年、月、日均占2位数字。
终止		例如:日期为2006年11月17日,需输入"061117"。
车号	中英文	输入10个字符(每个汉字相当于2个字符)
	符号	
货号	中英文	输入10个字符(每个汉字相当于2个字符)
	符号	

输入日期后按【输入】,

0001/0020 06/04/	12 12	: 32 : 30
车号:鄂 A12345	货号:	优质钢材
毛重: 2000 kg	皮重:	50 kg
净重: 1950 kg		【↓】翻页

按【↑】【↓】键向上或向下翻查记录,

0002/0020 06/04/	12 12: 40 : 30
车号: 鄂 A12345	货号:优质钢材
毛重: 2050 kg	皮重: 50 kg
净重: 2000 kg	【↓】翻页

记录查看状态,按【清除】可删除该项记录。

(2) 车号检索

按【↑】【↓】键选择『车号检索』,按【输入】

0001/0009	
车号:沪A13355	代码: 001
皮重: 0.000 kg	
	【←】返回 【↓】翻页

按【↑】【↓】键向上或向下翻查记录,按【←】返回上级菜单。

(3) 货号检索

按【↑】【↓】键选择『货号检索』,按【输入】

0001/0004 货号:钢材	代码: 001
	【←】返回 【↓】翻页

按【↑】【↓】键向上或向下翻查记录,按【←】返回上级菜单。

(4) 超载记录

按【↑】【↓】键选择『超载记录』,按【输入】

0001/0002
日期: 06/11/13 时间: 15: 26: 48
毛重: 223.394 kg
【←】返回 【↓】翻页

按【↑】【↓】键向上或向下翻查记录,按【←】返回上级菜单。

#### (5) 记录浏览

按【↑】【↓】键选择『记录浏览』的方式,按【输入】

0001/002	20 06/04/2	12 12:	40 : 30
车号: 咢	邓 A12345	货号:	优质钢材
毛重: 2	050 kg	皮重:	50 kg
净重:20	000 kg		【↓】翻页

按【↑】【↓】键向上或向下翻查记录,

0002/0020 06/04	/12 12: 45 : 30
车号: 鄂 A12345	5 货号:优质钢材
毛重: 2050 kg	皮重: 50 kg
净重: 2000 kg	【↓】翻页

记录查看状态,按【清除】可删除该项记录。

#### (6) 删除全部记录

按【↑】【↓】键选择『删除全部记录』,按【输入】进入删除确认提示,按【输入】即可删除全部称重记录;按【←】返回上级菜单。



(7) 删除超载记录

按【↑】【↓】键选择『删除超载记录』,按【输入】进入删除确认提示,按【输入】即可删除全部超载记录;按【←】返回上级菜单。删除超载记录必须正确输入标定密码。

# XK3190-D18 信息提示

第九章 信息提示

序号	仪表提示	说明	处理方法
1	是否删除该时间全部记录?	记录删除前的确认操	根据操作提示选择是否执
		作,防止记录误删除	行该操作
2	是否删除该车号全部记录?	记录删除前的确认操	根据操作提示选择是否执
		作,防止记录误删除	行该操作
3	是否删除该货号全部记录?	记录删除前的确认操	根据操作提示选择是否执
		作,防止记录误删除	行该操作
4	没有找到任何货号的记录!	无相应记录的提示	
5	没有找到任何车号的记录!	无相应记录的提示	
6	没有找到符合要求的记录!	无相应记录的提示	
7	没有找到任何超载记录!	无相应记录的提示	
8	正在删除	仪表删除记录过程的提	等待删除过程完成
		示	
9	关机时间到!	定时关机时间到, 仪表	根据标定密码重新输入定
		被锁定	时关机时间
10	超载!	仪表超载	卸下全部或部分负载
11	正在打印!		
12	不符合贮存打印条件!		按贮存打印规范操作
			● 不稳定时不打印
			● 前次打印后未回零,
			需仪表回零
			● 重量小于零时不打印
13	记录不完整! 暂不打印!		需二次称重
14	EEPROM 错误!默认值代替!	EEPROM 保存的参数	对于已出厂仪表,可能是
		值出错,可能是首次使	EEPROM 损坏, 需更换芯
		用该仪表,也可能是	片
		EEPROM 损坏	
15	打印机故障!	打印机未连接或者打印	检查打印机与仪表的连接
		损坏或者打印机的型号	情况或者更换兼容的打印
		与仪表不兼容	机
16	已更新	数据已保存提示	
17	非法	数据输入超出范围	根据仪表参数输入范围的
			提示正确输入数据
18	记录满	内存称重记录已满	1. 需删除部分或全部称
			重记录,以便继续存
			储以后的记录;
			2. 内存需要初始化
19	无记录	内存无称重记录	
20	已删除	记录删除提示	



## 第十章 维修保养及主要事项

- 一. 为保证仪表清晰和使用寿命,本仪表不宜放在阳光直射下使用,放置地点应较平整。
- 二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用,避免在潮湿的环境中使用。
- 三. 传感器和仪表须可靠连接,系统应有良好的接地,远离强电场、强磁场,传感器和仪 表应远离强腐蚀性物体,远离易燃易爆物品。
  - ▲ !不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用,不得使用在有压力容器罐装系统。
  - ▲ ! 在雷电频繁发生的地区,必须安装可靠的避雷器,以确保操作人员人身安全, 防止雷击损坏仪表及相应设备。
  - ▲ ! 传感器和仪表都是静电敏感设备,在使用中必须切实采取防静电措施,严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作;在雷雨季节,必须落实可靠的避雷措施,防止因雷击造成传感器和仪表的损坏,确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。
- 四. 严禁使用强溶剂(如: 苯、硝基类油)清洗机壳。
- 五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内,以防仪表损坏和触电。
- 六. 在插拔仪表与外部设备联接线前,必须先切断仪表及相应设备电源!
  - ▲! 在插拔传感器联接线前,必须先切断仪表电源!
  - ▲! 在插打印机联接线前, 必须先切断打印机和仪表电源!
  - ▲! 在插拔大屏幕联接线前, 必须先切断仪表和大屏幕电源!
  - ▲! 在插拔通讯联接线前,必须先切断仪表和上位机电源!

# 七. 公司忠告用户:本公司仅对所生产的仪表自身质量负责,对仪表所处的系统问题不承担责任,请用户在选配仪表时注意。

八. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用,不得擅自更改联接。本仪表 在使用过程中若出现故障,应立即拔下插头,送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不 要自行修理以免造成更大的损坏。本仪表不允许用户随意打开,否则不予保修。

九.本仪表自销售之日起一年内,在正常使用条件下,出现非人为故障属保修范围,请用 户将产品及保修卡(编号相符),一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维 修。

## XK3190-D18 附录

## 附 录

## 1、报表打印格式

时间段报表1 日期: 07/12/20 - 07/12/21

序号	日期	时间	车号	货号	毛重 (kg)	皮重(kg)	净重(kg)
1	07/12/20	11:26:16	沪 A000001	钢材	1000	100	900
2	07/12/20	11:29:16	沪 A000001	钢材	1200	100	1100
3	07/12/20	11:32:16	沪 A000001	钢材	1400	100	1300
累计:	毛重: 3600 kg						3300 kg

注: 日报表1中记录按称重时间列举。

时间段报表2 日期: 07/12/20 - 07/12/21

序号	车号	车重(kg)	次数	总毛重(kg)	总净重(kg)
1		0	5	5000	5000
2	沪 A000001	0	3	3600	3300
3	沪 B000001	0	4	4000	3600

注: 日报表 2 中记录按车号列举。

时间段报表3 日期: 07/12/20 - 07/12/21

序号 货号		次数	总净重(kg)	
1		5	4500	
2	钢材	3	3300	
3	石头	10	5600	

注: 日报表 3 中记录按货号列举。

总报表1

序号	日期	时间	车号	货号	毛重(kg)	皮重(kg)	净重(kg)	
1	06-11-22	11:26:16			1200	0	1200	
2	06-11-22	12:20:17	沪 A0001	油	1500	200	1300	
3	06-11-25	10:20:15	沪 B0001	钢材	5600	600	5000	
累计:	毛重: 8300 kg 净重: 7500 kg							

注: 总报表1中记录按时间列举。

总报表2

序号	车号	车重(kg)	次数	总毛重(kg)	总净重(kg)			
1		0	5	2600	2600			
2	沪 A000001	100	4	5600	5000			
3	沪 B000001	100	4	6600	6100			

注: 总报表 2 中记录按车号列举。

总报表3

序号	货号	次数	总净重(kg)				
1		5	2600				
2	钢材	4	5000				
3	油	4	6100				

注: 总报表 3 中记录按货号列举。

## XK3190-D18 附录

	总报利	長 4	
序号	快捷码	车号	车重(kg)
1	0		0
2	1	沪 A000001	100
3	2	沪 B000001	100

注: 总报表4显示车号对应的快捷码和车重值。

	总报表5	
序号	快捷码	货号
1	0	
2	1	钢材
3	2	油

注: 总报表 5 显示货号与快捷码的对应关系。

总报表6							
序号	日期	时间	毛重(kg)				
1	06-11-21	10:14:20	2000				
2	06-11-22	10:15:00	5600				
3	06-11-23	12:17:30	4000				

注: 总报表6显示超载记录。

#### 2、扩展功能说明

## PS/2 键盘

概述

XK3190-D18 仪表可扩充 PS/2 键盘接口。为了方便用户连接流行的键盘, PS/2 接口采用 USB-A(主机)插座,但仅具备 PS/2 接口的功能。将键盘的 USB 插头插入仪表后面板的 PS/2 键盘插座,即可实现用 PS/2 键盘控制 XK3190-D18 仪表的工作,输入各种参数的功能。

使用方法

PS/2 键盘的功能键 F1~F12、退格键、光标方向键等对应于 D18 的功能键,其对应关系 见下表:

XK3190-D18	F1	F2	货号	车号	设置	检查	存皮	补充打印
							重	
PS/2	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
XK3190-D18	报表	预置	置零	累计	贮存打	标定	输入	清除
	打印	皮重		打印	印			
PS/2	F9	F10	F11	F12	PrtScr	ScrollLock	Enter	Backspace
XK3190-D18	输入	背光	轴重	收尾	走纸	称重	选择	除皮
	法							
PS/2	Insert	Break	Home	End	PgUp	PgDn	Tab	Del
XK3190-D18	←	1	$\rightarrow$	Ļ				
PS/2	←	1	→	Ļ				

表 PS/2 键盘与 XK3190-D18 功能键的对应关系

在输入字符状态,大小写的输入同键盘在计算机上的用法。汉字输入时,字符出现在 汉字输入法的拼音输入区。键盘上的符号可直接输入。

#### USB 接口

XK3190-D18 的 USB 接口为设备端接口,采用 USB-B 插座,可用随机配备的 USB 电 缆与上位机连接,向上位机传输称重数据和称重记录。数据传输的格式同 RS-232C 接口。

#### 以太网接口

XK3190-D18 可扩充以太网接口,规格为 10Base-T/100Base-TX,可通过局域网与上位 机连接,并可通过网关与因特网连接,向上位机传输称重数据和称重记录。

#### DC 6V 电源接口

XK3190-D18 可扩充 DC 6V 直流电源接口,可外接 6V 蓄电池工作。输入电压范围 5.5~8V。有电池电压指示。电池电压不足时停止热敏打印机的工作,电池电压过低时自动 关机。

#### 扩展接口

XK3190-D18 主板上留有扩展接口,可通过扩展接口扩充 4-20mA 电流环、CAN 接口等功能。