

UT70D 使用说明书

一、概述

本操作说明书包括有关的安全信息和警告提示等,请仔细阅读有关内容并严格遵守所有的警告和注意事项。

 **警告:在使用仪表之前,请仔细阅读有关“安全操作准则”**

您的仪表是一台精密仪器,是最新推出的 8,000/80,000 位解析度、计算机自动校准的智能型数字万用表。仪表采用高解析度的 A/D 转换器及微控制器数据处理技术,具有智能化、高精度、高性能、多功能之特点,它除了具有能测试交直流电压,电流,及电阻功能外,还具有电容、电导、频率、占空比、二极管测试功能。而最为突出的是,它带有 RS232C 标准串行接口及采用大屏幕,双重驱动 LCD 带背景光显示。通过 RS232C 标准串行接口,可方便地与电脑连接,实行宏观记录,观察及瞬间数据动态捕捉,并能显示测量过程的波形变化。为工程技术人员研究提供数据及依据。模拟条图能以 10 倍于数据显示的速度快速反应,能有效地应用在峰值测量及观察快速变化的输入信号。广泛应用于工业生产、实验室、野外维修、家用或其它应用场合等,所有的功能和量程都具备过载保护。

二、开箱检查

打开包装箱取出仪表时,请您务必仔细检查下列项目是否缺少或损坏:

1.说明书	一本
2.表笔	一付
3.带夹短测试线	一付
4. RS-232C()传输线	一根
5.光盘	一张
6.保护套	一个
7.保护套支架	一个

如果发现任何一个项目缺少或损坏,请立即与您的供应商进行联系。

三、安全操作准则

请注意“警告标识  及警告字句”。警告表示对使用者构成危险、对仪表或被测设备可能造成损坏的情况或行动。

仪表严格遵循 GB4793 电子测量仪器安全要求以及安全标准 IEC1010-1 和 IEC1010-2-032 进行设计和生产,符合双重绝缘、过电压标准 CAT 1000V 和污染等级 2 的安全标准。如果未能按照有关的操作说明使用仪表,则可能会削弱或失去仪表为您提供的保护能力。

- 1.如发现本仪表测试导线或壳体绝缘已明显损坏,或者您认为本仪表已无法正常工作,请勿再使用本仪表。
- 2.在使用表笔时,您的手指必须放在表笔手指保护环

之后。

- 3.不要在仪表终端及接地之间施加 1000V 以上电压，以防电击和损坏仪表。
- 4.当仪表在 60V 直流电压或是 30V 交流有效值电压下工作时，应小心操作，此时会有电击的危险存在。
- 5.后盖没有盖好时严禁使用，否则有电击危险。
- 6.更换保险丝或电池时，在打开后盖前应将表笔与被测电路断开，并将旋钮处于“OFF”位置。
- 7.必须使用同类标称规格的快速反应保险丝更换坏保险丝。
- 8.测量时功能开关必须置于正确位置，严禁在测量进行中转换档位，以防损坏仪表。
- 9.请勿随意改变仪表内部接线，以免损坏仪表和危及安全。
- 10.当 LCD 显示“”标志时，应及时更换电池，以确保测量精度。
- 11.维护保养请使用软布及中性清洁剂清洁仪表外壳，切勿使用研磨剂及溶剂，以防外壳被腐蚀，损坏仪表、危及安全。
- 12.不要在高温、高湿的环境中使用，尤其不要在潮湿的环境中存放，受潮后仪表的性能可能会变劣。
- 13.不允许使用电流测试端子或使用电流档位去测试电压！

四、电气符号

- | | | |
|---|--|--|
|  双重绝缘 |  接地 |  警告提示 |
|  AC(交流) |  DC(直流) |  蜂鸣通断 |
|  二极管 |  保险丝 |  机内电池不足 |
|  AC 或 DC(交流或直流) | | |
|  中国技术监督局《制造计量器具许可证》 | | |
|  符合欧洲共同体(European Union)标准 | | |

五、综合指标

1. “ \overline{V} Hz”端子和接地之间的最高电压: 1000Vrms
2.  mA 输入端子: 1A/250V 快熔式保险丝
3.  A 输入端子: 10A/250V 快熔式保险丝
4. 最大显示: 8,0000 格; 每秒更新 5 次
5. 工作温度: 0 40 (32 104)
6. 储存温度: -10 50 (14 122)
7. 相对湿度: 0 31 以下 75% ,31 40 以上
50%
8. 海拔高度: (工作)2000 米,(储存)10000 米
9. 机内电池: 9V 电池, NEDA1604 或 6F22 或 006P
10. 电池不足: LCD 显示 “” 符号
11. 外形尺寸: 195mm × 90mm × 39mm
12. 重量: 约 550 克(包括电池)
13. 鉴定:  和 。CSA, TÜV 及 UL 在申请中

六、外型结构图(见图 1)

- (1)面盖
- (2) LCD 显示窗
- (3)按键功能开关
- (4)旋钮量程开关
- (5)输入端口

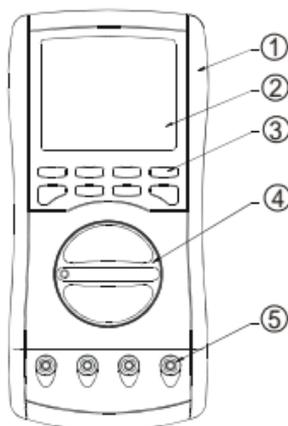


图1


七、旋钮开关

开关位置	功能说明
OFF	仪表电源被关闭，仪表不工作
V \sim	交流电压测量
V \equiv	直流电压测量
mV \equiv	直流毫伏电压测量
\bullet) \dashv	\bullet)通断测试，电阻测量， \dashv 电容测量
\blacktriangleright	二极管测量
A \sim	0.1mA 至 10.000A 直流或交流电流测量
mA \sim	0.001mA 至 800.00mA 直流或交流电流测量

八、按键功能

按键	功能	操作后执行功能	LCD 相关显示符号
•••)	通断测试	在电阻测量功能下开启或关闭通断测试功能	“•••)”
	开机通电选项	关闭按键动作时的蜂鸣功能	
	Peak Min Max 测试	在 REC 模式下切换 100ms Record 和 1ms Record 状态 (电阻及电容档除外)	100ms REC MAX MIN
MAX/ MIN	REC 模式	在 (除电导量程外) 的任一量程下进入 REC 模式, 依次为目前值、MAX、MIN 和 AVG, 在 1ms Record 状态下, 按 MAX / MIN 键依序为 MAX、MIN 没有 AVG 及目前值	100ms REC MAX MIN AVG
	开机通电选项	为 MAX MIN 记录启动高精度的 1S 响应时间	
RANGE	手动、自动量程选择	在任何功能状态下按该键进入手动量程状态	Auto
	次功能	正常开机, 仪表按 8,000 位解析度进行测量, 开机的同时按下 RANGE 键, 仪表则按 80,000 位解析度进行测量 (电容量程测量除外)	
HOLD	数据保持功能	在任何功能状态下按该键进入 AUTO HOLD 状态	DATA HOLD
	次功能	在电导测量状态下按该键可进行电导值之倒数运算, 即显示电阻值	nS M
⌚	电容或交流选择	在 •••) 档位下选择电容测量, 在 mA 或 A 功能下选择直流或交流电流方式测量	NF μF DC AC
	开机通电选项	开机的同时按下 ⌚ 键, 仪表将关闭 “AuTo-Power-Off” 功能	
REL Δ	相对值测量功能	在任何功能状态下按该键一次进入相对测量功能	Δ
	相对百分比测量功能	在任何功能状态下按该键两次进入相对百分比测量功能	Δ%
Hz	频率测量	在交直流电压和电流量程下按该键一次进入频率测量功能	Hz %
	占空比测量	在交直流电压和电流量程下按该键两次进入占空比测量功能	
☀	背光功能	按该键一次启动背光功能, 约 60s 自动关闭	

九、显示器

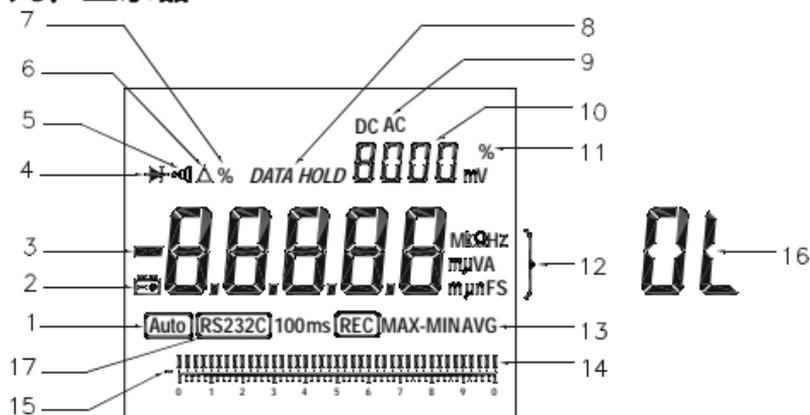

号码	符号	说明
1		仪表在自动量程模式下,会自动选择具有最佳分辨率的量程
2		电池电压低。警告:仪表在低电压下工作,读数可能出错,为避免错误的读数而导致电击或人身伤害,显示低电压符号时应及时更换电池。
3		显示负的读数
4		二极管测量
5		通断测试
6		打开相对值测量模式,显示值为测量值减去相对参考值
7		打开相对百分比测量模式,显示值为相对值与相对参考值之百分比
8	DATA HOLD	数据保持模式打开,该数据保持为AUTO HOLD模式
9	DC AC	交直流电压或电流测试
10	8000mV	显示目前所选择的量程
11	%	百分数,占比比测量时使用
12	Mk	电阻的单位: (欧姆); k (千欧); M (兆欧)
	MkHz	频率的单位: Hz (赫); kHz (千赫); MHz (兆赫)
	mV	电压的单位: V (伏特); mV (毫伏)
	mA	电流的单位: A (安培); mA (毫安)
	μF	电容的单位: μF (微法); nF (纳法)
	nS	电导的单位: nS (纳西)

13	REC	打开最大值、最小值、平均值记录模，显示目前值的读数
	100mS	100mS响应时间
	MAX	显示最大的读数
	MIN	显示最小的读数
	AVG	显示平均的读数
14	模拟指针显示器	提供目前输入值的模拟指针显示，快速响应
15	—	模拟指针显示器的极性显示，正极性不显示
16	OL	对所选择的量程来说，输入值太高
17	RS232C	仪表与计算机连接

十、测量操作说明

1、交流电压的测量(见图 3)

⚠警告：为避免电击对您的伤害或损坏仪表，请不要尝试测量高于 1000V 的电压。

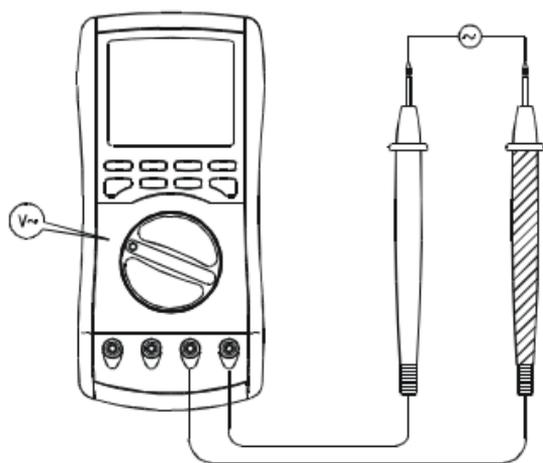


图3

将旋转开关旋至 $V\sim$ 档位，被测信号由 $V\sim$ Hz (红表笔) 端子，及 COM(黑表笔)端子输入。该档位具备的量程有：800.00mV, 8.0000V, 80.000V, 800.00V 和 1000.0V。如果不能估计被测电压的大小时，应设

置自动量程功能或从高的量程开始测试。不要测量高于 1000V 的交流电压，虽然可能得到读数，但可能会损坏仪表或伤害到你。在每一个量程档，仪表的输入阻抗为 $10\text{M}\Omega$ ，这种负载效应在测量高阻电路时会引起测量上的误差。如果被测电路阻抗 $10\text{k}\Omega$ ，则测量误差可以忽略（0.1%或更低）。测量显示值为真有效值。

在交流电压测量操作完成后，要断开测试导线与被测电路的连接，并从仪表输入端移开测试导线。

2、直流电压的测量（见图 4）

⚠警告：为避免电击对您的伤害或损坏仪表，请不要尝试测量高于 1000V 的电压。

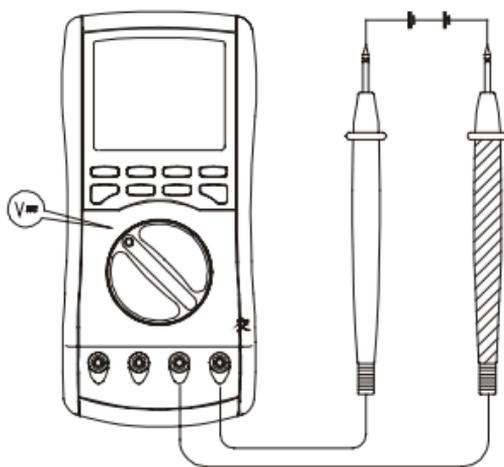


图4

将旋转开关旋至 $V_{=}$ 档位，被测信号由 $V_{=}$ Hz（红表笔）端子，及 COM（黑表笔）端子输入。该档位具备的量程有：8.0000V，80.000V，800.00V 和 1000.0V。如果不能估计被测电压的大小时，应设置自动量程功能或从高的量程开始测试。不要测量高于 1000V 的直流电压，虽然可能得到读数，但可能会损

坏仪表或伤害到你自己。在每一个量程档，仪表的输入阻抗为 $10M$ ，这种负载效应在测量高阻电路时会引起测量上的误差。如果被测电路阻抗 $10k$ ，则测量误差可以忽略（ 0.1% 或更低）。

在直流电压测量操作完成后，要断开测试导线与被测电路的连接，并从仪表输入端移开测试导线。

3、直流电压毫伏档的测量（见图5）

⚠警告：为避免电击对您的伤害或损坏仪表，请不要尝试测量高于 $1000V$ 的电压。

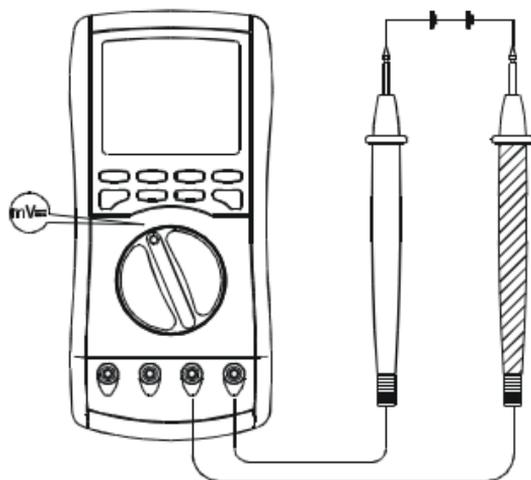


图5

将旋转开关旋至 mV_{DC} 档位，被测信号由 μV Hz（红表笔）端子，及 COM（黑表笔）端子输入。该档位具备的量程有： $80.000mV$ ， $800.00mV$ 。该档提供大于 $4000M$ 的输入阻抗。不要测量超出量程的输入电压，否则测量将无法得到正确的读数，并且可能会损坏仪表或伤害到你自己。

在直流电压毫伏档测量操作完成后，要断开测试导线与被测电路的连接，并从仪表输入端移开测试导线。

4、电阻、电容、通断的测量

警告：为避免仪表或被测设备的损坏，测量前，应先切断电路的电源，并将所有高压电容器放电。

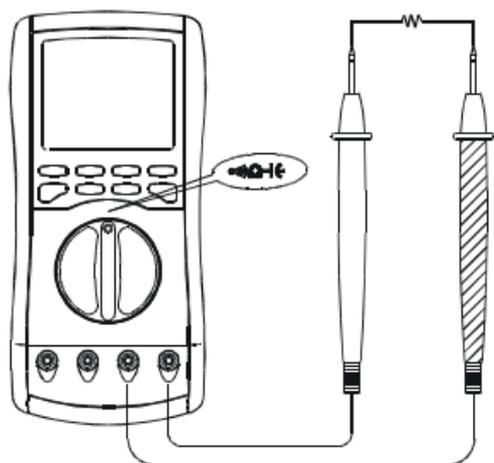


图6

*电阻、电导的测量 (见图6)

将旋转开关旋至 Ω 档，被测信号由 Ω -V Hz (红表笔) 端子，及 COM (黑表笔) 端子输入。该档位具备的量程有： 800.00 ， $8.0000k$ ， $80.000k$ ， $800.00k$ ， $8.0000M$ ， $80.000M$ 及电导测量。在测试电阻时，测试导线会带来 0.1 到 0.2 的电阻测量误差。在进行低阻测量时 (800.00 档)，为获得精确读数，首先短路输入端利用相对测量功能 REL Δ 键将读数值自动减去测试导线短路时数值后再进行低阻测量。

当进行高阻(大于 $1M$)测量时，读数可能要数秒钟的时间才稳定，属于正常现象。

当测试大于 $12.5M$ 的阻值时，可以进行电导的测量。电导测量时，可以通过 HOLD 按键进行电导值与电阻值的转换，使读数更加一目了然。

注意：在本档测量中，频率及占空比显示选项虽

有可能，实际测量功能已经取消。

*通断的测量 (见图 7)

将旋转开关旋至 蜂鸣器 档位，按 蜂鸣器 键打开通断测试蜂鸣器功能，被测信号由 V Hz (红表笔) 端子，及 COM (黑表笔) 端子输入。当测试电路阻值小于 100Ω ，蜂鸣器发声。如果按 蜂鸣器 键开机，则关闭所有按键动作时的蜂鸣声。

注意：在本档测量中，频率及占空比显示选项虽有可能，实际测量功能已经取消。

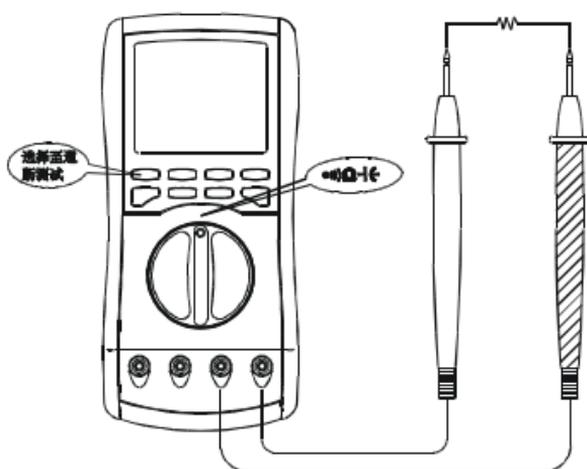


图 7

*电容的测量 (见图 8)

将旋转开关旋至 蜂鸣器 档位，按 蜂鸣器 键打开电容测试功能，被测电容由 V Hz (红表笔) 端子，及 COM (黑表笔) 端子用带夹短测试线或表笔输入。该档位具备的量程有：1.000nF, 10.00nF, 100.0nF, 1.000 μ F, 10.00 μ F, 100.0 μ F。测量前，应先切断电路的电源，并将所有高压电容器放电，用直流电压功能档确定电容器均已被放电。如果被测试的电容为有极性电容，应将 V Hz (红表笔) 端子接正极，COM

(黑表笔) 端子接负极。 -

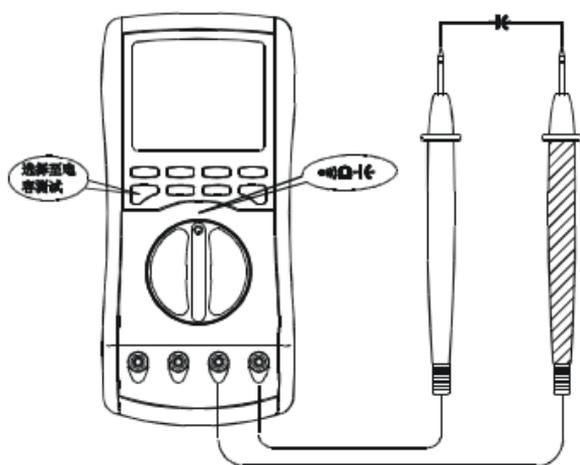


图8

在所有的测量操作完成后,要断开测试导线与被测电路的连接,并从仪表输入端移开测试导线。

5、二极管的测试 (见图 9)

⚠警告：为避免仪表或被测设备的损坏，测量前，应先切断电路的电源，并将所有高压电容器放电

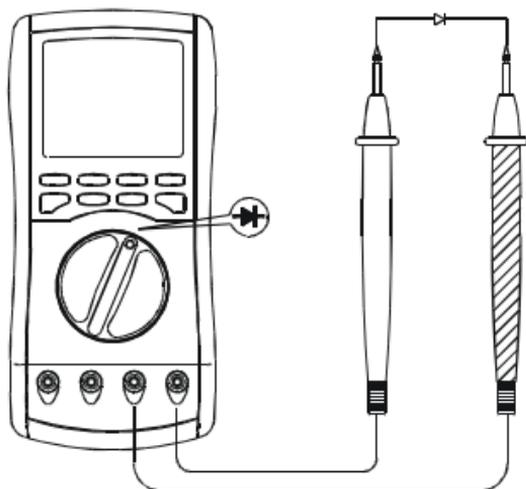


图9

将旋转开关旋至 \rightarrow 档位，被测二极管由 $\overline{10}$ V Hz (红表笔) 端子，及 COM (黑表笔) 端子输入。二极管档可以测试二极管、晶体管以及其它半导体组件的 PN 结的电压降。一个好的硅半导体 PN 结的正向电压降应该为 0.5V 到 0.8V 之间。测试时应注意半导体 PN 结的极性，应将正极接 $\overline{10}$ V Hz (红表笔) 端子，负极接 COM (黑表笔) 端子，如果反向连接，LCD 将显示“OL”符号，表示开路。该量程的单位为 V，显示正向电压降值。

在二极管测量操作完成后，要断开测试导线与被测电路的连接，并从仪表输入端移开测试导线。

注意：在本档测量中，频率及占空比显示选项虽有可能，实际测量功能已经取消。

6、直流或交流电流的测量 (见图 10)

警告：当开路电压至地之间的电压超过 600V 时，切勿尝试在电路上进行电流的测量。

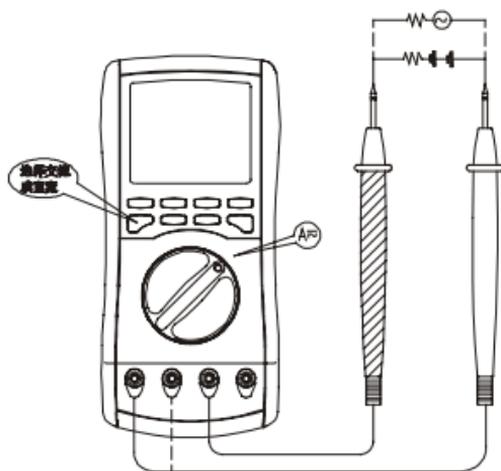


图10

如果测量时保险丝被烧断，可能会损坏仪表或伤害到你自己。测量时应使用正确的端子、功能档和量

程。当测试导线被插在电流端子上时，切勿把测试导线并联跨接至任何电路上。将旋转开关旋至 A \sim 或 mA \sim 档位，被测信号由 A 端子或 mA 端子(红表笔)，COM (黑表笔)端子输入。电流测量分两个档位，A 档及 mA 档。A 档量程具备：8.0000A 及 10.000A；mA 档量程具备：80.000 mA 及 800.00 mA。测量前应选择合适的档位，如果不能估计被测值的大小，应从高的量程开始测试。大电流测试时，为了安全使用每次测量时间应小于 10 秒、间隔时间大于 15 分钟。本仪表初始设置为直流电流测试，如果进行交流电流测试，需按 Hz 键进行交直流的转换，测试显示值为真有效值。

在电流测量操作完成后，要断开测试导线与被测电路的连接，并从仪表输入端移开测试导线。

7、频率及占空比的测量 (见图 11)

在交直流电压和交直流电流测量档位测量时，按 Hz 键可选择显示被测信号的频率及占空比。按 Hz 键一次进入频率测量，再按一次 Hz 键进入占空比测量，按第三次则退出返回最先的测量状态。在 MAX/MIN、HOLD 模式下按 Hz 键，则退出 MAX/MIN、HOLD 模式。

在电阻、通断、二极管测量档位测量时，频率及占空比显示选项虽有可能，实际测量功能已经取消。

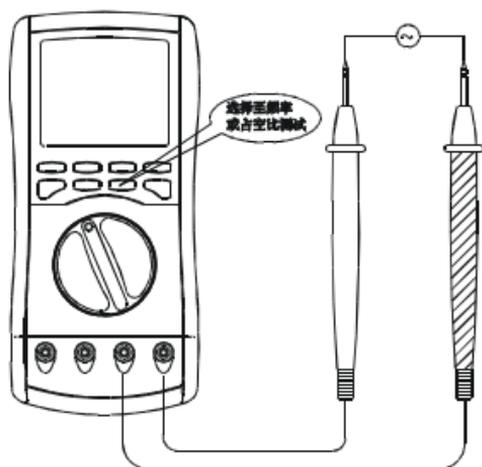


图 11

注意 :因不同档位及不同量程对信号的衰减度不一样 ,因此不同档位及不同量程中测量的频率及占空比 ,其要求输入信号的幅度及范围都可能不一样。

*频率的测量

交直流电压档、交直流电流档和直流毫伏档均可用于频率的测量。仪表具备的频率量程：1kHz，10kHz，100 kHz，1MHz。频率最大测量范围为 1MHz。在测量交流电压或电流时，按一下 Hz 键可显示当前信号的频率。

测量频率时，建议使用 mV \sim 档，具有较高的灵敏度；若测量输入幅度高于 30V_{rms} 的频率信号，需使用 V \sim 档或 V \square 档进行测量。

在所有的测量操作完成后，要断开测试导线与被测电路的连接，并从仪表输入端移开测试导线。

*占空比的测量

占空比范围为 1%至 99%，建议使用 DCV 8V 档测量，触发斜率的极性为正向触发。

在所有的测量操作完成后，要断开测试导线与被测电路的连接，并从仪表输入端移开测试导线。

8、MAX/MIN 记录模式的测量(见图 12)

MAX/MIN 记录模式能捕捉并存储测量到的最大和最小值，并可计算所有读数的平均值。在 MAX/MIN 记录模式下，当仪表检测到一个新值，它比已经记录的最大值要大，或比已经记录的最小值要小，仪表会发出蜂鸣声并记录新的最大值或最小值。在 MAX/MIN 记录模式下，可以计算出该模式运行后所有读数的平均值，AVG 功能可以把快速变化的输入读数平滑地反映在显示器上。在 MAX/MIN 记录模式下，响应的时间通常为 100ms，较短的响应时间能捕捉较短促的事件，但测量的精度会降低，如果需要

获得高精度 1 秒的响应时间，可以在开机通电选项下选择。

在 MAX/MIN 记录模式下，仪表将自动关闭 AUTO- POWER-OFF 自动关机功能。

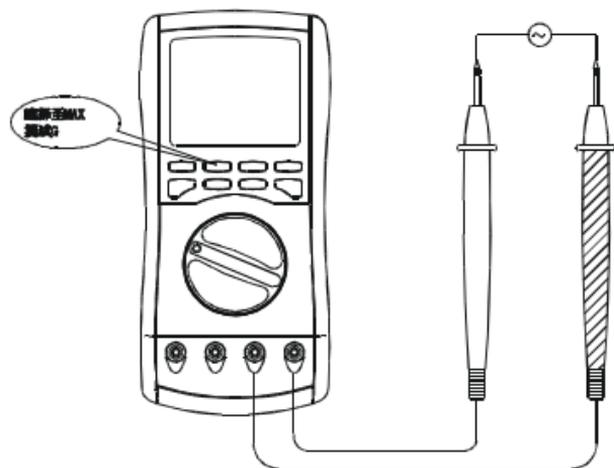


图12

MAX/MIN 功能	动作
进入 MAX/MIN 功能	1、应用于除电导量程外的任一测量功能
	2、按 MAX/MIN 键进入 MAX/MIN 模式
	3、每次记录到一个新的最大值或最小值时，仪表蜂鸣器发声
	4、进入 MAX/MIN 模式，AUTO-POWER-OFF 功能被取消
测试 MAX/MIN/AVG	按 MAX/MIN 键依此显示目前值、MAX、MIN 和 AVG
要停止或继续记录,但不清除存储值	按 HOLD 键停止记录，再按 HOLD 键继续记录
响应时间	1、MAX/MIN 记录模式预设 为 100ms
	2、在 MAX/MIN 记录模式下，按 \bullet 键可以设为 1ms 记录模式，在 1ms 记录式下按 MAX/MIN 键依此为 MAX、MIN，没有 AVG 及目前值
	3、频率测量模式下为 1s 记录模式
	4、按 MAX/MIN 键开机，可设置响应时间为 1s 高精度响应时间
退出 MAX/MIN 模式	按 MAX/MIN 键超 1s 则退出 MAX/MIN 模式，返回最初状态

9、相对值及相对百分比测量模式的使用

应用于所有的量测功能上，有 AUTO-RANGE 功能。在正常测量时按 REL 键一次进入相对值测量功能，再按一次进入相对百分比测量功能，按第三次则退出相对测量功能。

*本仪表相对测量根据以下定义：

相对值测量 (Δ) = 量测值 - 参考值

相对百分比测量 ($\Delta\%$) = (相对值 $\Delta \div$ 参考值) \times 100%

*REL 功能可以与 AUTO-HOLD，MAX/MIN 功能复合使用。

10、RANGE 键的使用

应用于所有的测量功能：

- *按 RANGE 键一次即进入手动测量状态。
- *在手动状态下按 RANGE 键依此改变量程。
- *按 RANGE 键超过 1 秒时间则退出手动状态，返回自动量程状态。
- *在 HOLD、MAX/MIN 模式下按 RANGE 键则返回正常测量状态（手动模式），并改变量程。
- *进入 Hz 测量时实时进入手动测量状态，按 RANGE 键可以使输入信号幅度 10 倍量级衰减，可以用此功能提高仪表的灵敏度和稳定正确的读数。
- *正常开机，仪表按 8,000 位解析度进行测量；开机的同时按下 RANGE 键，仪表则按 80,000 位解析度进行测量（电容量程测量除外）。

11、PEAK MAX MIN 的使用(见图 13)

PEAK 功能是按  键的附加功能，该键只能与 MAX/MIN、HOLD 复合使用。

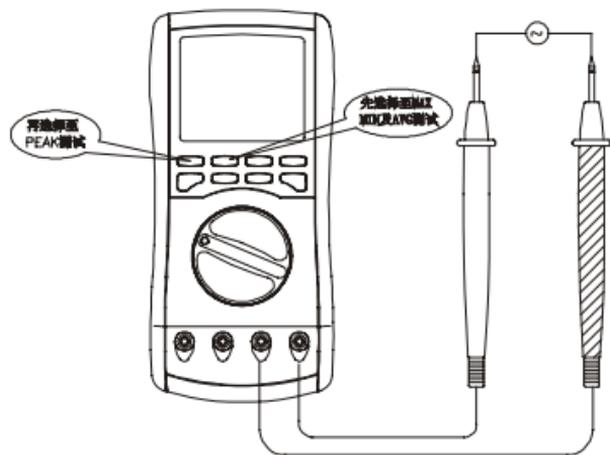


图 13

*在 MAX/MIN 记录模式下按该键可以改变响应时间由 100ms 变为 1ms 记录模式，在 1ms 记录模式下

按 MAX/MIN 键只有 MAX、MIN 值，没有 AVG 及目前值。

*在 1ms 记录模式下按 HOLD 键可以停止记录，但不清除存储值，再按 HOLD 键继续记录。

12、保持 (HOLD) 模式的使用

警告：为避免受到电击，切勿使用保持模式来判定电路是否带电，保持模式不会捕捉不稳定或有噪声的读数。

应用于所有的测量功能，有 AUTO-HOLD 方式。保持模式能自动将目前的读数保持在显示器上，让您在危险或困难的情况下集中精神使用表笔进行测试。

*要进入或退出保持模式，按 HOLD 键，在保持模式下，显示器将出现“**DATA HOLD**”的符号。在电导量测时按该键可以转换成电阻值显示，并保持电阻值。

*AUTO-HOLD 判定方式：

- (1)当输入信号大于 AC 或 DC100mV 时才启动 AUTO-HOLD 方式；
- (2)当信号连续三次变化在 ± 3 字内，取最后一次值 HOLD；
- (3)以每一次读数为基底（非 HOLD 值），当下一次读数变化超出基底 ± 300 字，将新值 HOLD 并显示；
- (4)有新值产生时蜂鸣器发声。

*如果您在 MAX/MIN 记录模式下按 HOLD 键，MAX/MIN 记录模式会中断，但已经记录的 MAX/MIN 值不会被洗掉，再按 HOLD 键恢复并继续记录

13、指针显示器的使用

指针显示器的功能就象模拟仪表的指针能快速反应，它每秒钟更新 50 次，比数字显示器的响应快 10 倍，它能有效地应用于峰值测量和归零调整以及

观察快速变化的输入信号。

指针显示器由 41 段条形针及 10 个均分刻度数码组成，它满度值的数目相对于所选择量程的满度值。测量值极性在指针显示器的左方，其中正极性不显示，负极性则在指针显示器的左方以“-”符号标识。如仪表使用 80.000V 量程档，则指针显示器的满度值为 80V，均分 10 等分每等分等于 8V；如输入 40V，则指针显示器点亮的条形针应在刻度数码 5 所指的刻度处；如输入 -40V，则指针显示器的左方将显示“-”号。

指针显示器不适用于频率、二极管、电导及电容测试功能。

14、背景光 () 功能的使用

 **警告：**为避免在光线不足或视角模糊的情况下错误读数而危及安全，请预先使用背景光功能。

*按  键一次开启背景光，60 秒后将自动关闭。

*按  键一次开启背景光后，再按  键超过 2 秒关闭背景光功能。

15、AUTO-POWER-OFF 功能的说明

(1)为延长电池的使用寿命，如果在 30 分钟内没有转动旋钮或按键动作，仪表将自动关闭。关闭前 5 分钟，蜂鸣器将发声提示；仪表关闭后可转动旋钮或按键，仪表将重新启动。

(2)开机的同时按下  键，仪表将自动关闭 AUTO-POWER-OFF 功能

(3)在 MAX/MIN 记录模式下，仪表将自动关闭 AUTO-POWER-OFF 功能。

十一、技术指标

准确度： \pm （读数的 $a\% + b$ 字数），校准期为一年

环境温度： 23 ± 5

相对湿度： $<75\%$

1. 直流电压

量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
80.000mV	1 μ V	$\pm (0.05\%+40)$	1000V $\overline{\square}$	输入阻抗 4000M
800.00mV	10 μ V	$\pm (0.05\%+20)$		
8.0000V	100 μ V	$\pm (0.05\%+20)$	1000V $\overline{\square}$	输入阻抗 10M
80.000V	1mV	$\pm (0.05\%+10)$		
800.00V	10mV			
1000.0V	100mV			

2. 交流电压

量程	分辨力	准确度		输入保护	说明
		50 60Hz	40 400Hz		
800.00mV	10 μ V	$\pm (0.8\%+60)^*$	$\pm (1.5\%+60)^*$	1000V $\overline{\square}$	输入阻抗 10M 显示为真有效值 频响 40 400Hz
		$\pm (0.8\%+40)^{**}$	$\pm (1.5\%+40)^{**}$		
8.0000V	100 μ V	$\pm (0.8\%+20)$	$\pm (1.5\%+20)$		
80.000V	1mV				
800.00V	10mV				
1000.0V	100mV				

注：*输入信号 8mV 时；**输入信号 80mV 时。

3. 直流电流

量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
80.000mA	1 μ A	$\pm (0.2\%+40)$	保险丝 F1A250V	连续测量 10 秒，间隔时间不小于 10 分钟
800.00mA	10 μ A			
8.0000A	100 μ A	$\pm (0.3\%+40)$	保险丝 F10A 250V	
10.000A	1mA			

4. 交流电流

量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
80.000mA	1 μ A	$\pm (0.5\%+40)$	保险丝 F1A 250V	频响 40Hz 400Hz； 显示为真有效值；
800.00mA	10 μ A			
8.0000A	100 μ A			

10.000A	1mA	$\pm (0.8\%+40)$	保险丝 F10A 250V	连续测量 10 秒, 间隔时间不小于 10 分钟
---------	-----	------------------	------------------	--------------------------

5. 电阻、电导及通断测试

量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
800.00	0.01	$\pm (0.3\%+60)$	600Vp	开路电压约 0.7V
8.0000k	0.1	$\pm (0.3\%+40)$		
80.000k	1			
800.00k	10			
8.0000M	100	$\pm (0.5\%+20)$		
80.000M	1k	$\pm (2\%+20)$		蜂鸣器响
80.000nS	0.001nS	$\pm (2\%+120)$		
通断测试	0.1	100		

6. 电容测试

量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
1.000nF	1pF	$\pm (2\%+5)$	600Vp	1nF 以下在 REL 状态下测量
10.00nF	10pF	$\pm (2\%+3)$		
100.0nF	100pF			
1.000μF	1nF			
10.00μF	10nF	$\pm (3\%+5)$		
100.0μF	100nF			

7. 二极管测试

量程	分辨力	输入保护	说明
二极管	0.1mV	600Vp	开路电压约为 3V, 显示正向压降近似值

8. 频率测试

8.1 量程在 mV_{rms} 档

量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
1kHz	0.01Hz	$\pm (0.02\%+1)$	600 Vp	输入灵敏度:
10kHz	0.1Hz			< 100kHz 时: 200mVrms ;
100kHz	1Hz			100kHz 时: 600mVrms ;
1MHz	10Hz			最大输入幅度: 30Vrms

8.2 量程在交直流电压档

量程	准确度	输入保护	说明
----	-----	------	----

10Hz 100kHz	$\pm (0.1\%+3)$	600 Vp	输入幅度 600mVrms 最大输入幅度：30Vrms
-------------	-----------------	--------	--------------------------------

8.3 量程在交直流电流档

量程	准确度	输入保护	说明
50Hz 10kHz	$\pm (0.1\%+3)$	F1A/250V F10A/250V	输入幅度 30000 字

8.4 占空比测试

量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
DUTY(1% 99%)	0.01%		600Vp	读数仅供参考,正脉冲宽度 30 μ s(在 DC8V 档时)

十二、保养和维修

本仪表属高级智能化的精密仪器,除非您是经授权的专业维修人员,并且具有相关的校准性能测试手段及维修资料,否则不要尝试去维修本仪表。

本仪表采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所有元器件不要随意更换,以免技术指标发生偏差。

1、一般的维修保养

- * 定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用棉花球沾上清洁剂清理每个端子上的污染物。
- * 不使用时,功能旋钮应置“OFF”档位,长期不用应取出电池。
- * 存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。

2、更换电池

⚠警告：为避免错误的读数而导致电击或人身伤害,仪表显示器上出现“”符号时,应尽快更换电池。

- * 把功能旋钮旋至“OFF”档位,并从端子上把表笔

或测试导线拆下，使测试导线与被测电路完全断开。

- 将后盖的两个防滑胶脚及三颗螺丝拆下，并把后盖取下。
- 从电池连接头上把电池取下。
- 用新电池（9V，NEDA A1604、6F22 或 006P）换上。
- 把后盖合上，装上三颗螺丝，并用螺丝紧固再装上两个防滑胶脚（详见图 14）。

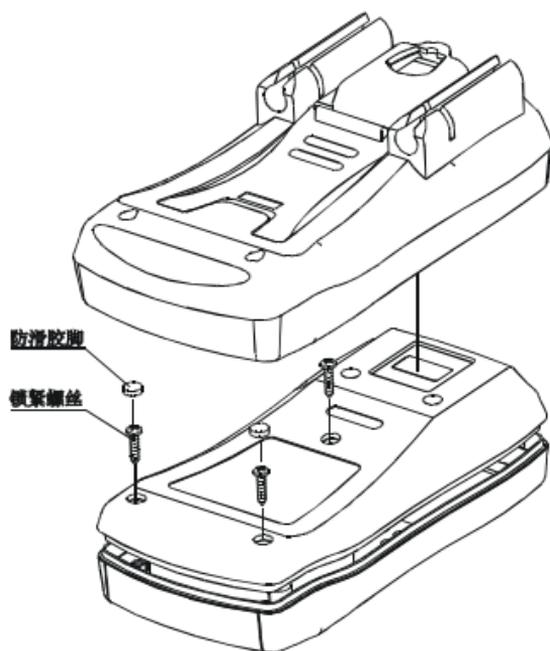


图14

3、更换保险丝

⚠警告：为避免受到电击或电弧的烧伤，而造成人身伤害或仪表损坏，必须根据以下步骤更换保险丝。只能用同样型号的或相同电气规格的保险丝进行更换。

a .先测试保险丝

- * 把功能旋钮旋至 “  ” 档位,并选通 “ ” 测试功能。
- * 把一根测量表笔插入 “ V Hz ” 端子,然后用表笔尖端碰触 “mA ” 端子或 “10A ” 端子,检测保险丝通断与否。
- * 如果仪表发出 “嘟--- ” 声响,说明保险丝是好的。
- * 如果显示器显示 “OL ”(过载),应更换保险丝。
- * 如果保险丝是好的而又不能测量,应把仪表送去维修。

b. 更换保险丝

- * 把功能旋钮旋至 “OFF ” 档位。
- * 从输入端子上把表笔或测试导线拆下。
- * 把后盖的两个防滑胶脚及三颗螺丝拆下,并把后盖取下(详见图 14)。
- * 将 PCB 固定在输入端子上的 4 颗螺丝拆下,然后将 PCB 轻轻取下并反转。
- * 轻轻地把保险丝的一端撬起,取出被烧坏的保险丝,并更换同样型号的或相同电气规格的保险丝。要确认保险丝已可靠地夹紧在保险丝夹的中间。
F1 1A, 250V, 快熔式 5x20mm
F2 10A, 250V, 快熔式 5x20mm
- * 把已更换保险丝的线路板重新固定于上盖,合上后盖后并把三颗螺丝紧固,装上两个防滑胶脚并确认外壳完全盖好,在锁紧之前,请不要使用仪表。
- * 保险丝很少需要更换,烧断保险丝几乎总是操作失误的结果。

十三、RS-232C 接口

1、仪表与计算机的连接

使用 RS-232C 接口电缆线连接仪表到计算机(见图 15)。

2、RS-232C 接口设定

RS-232C 接口进行通讯时，其默认的设定值为：

波特率 Baud Rate 9600

停止位 Stop bit 1

字节位数 Data bits 8

校验 Parity None

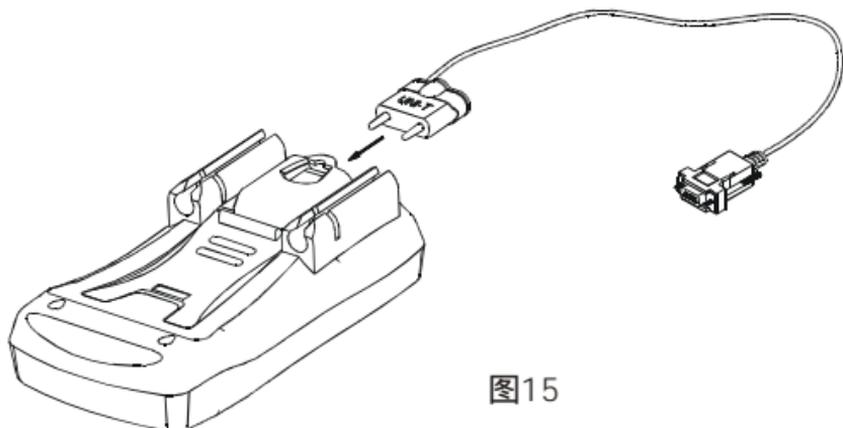


图15

3、RS-232C 接口电缆线

仪表 DMM		计算机 Computer		
D-sub 9 Pin Male		D-sub 9 Pin Male	D-sub 25 Pin Male	Pin Name
2	-----	2	3	RX
3	-----	3	2	TX
4	-----	4	20	DTR
5	-----	5	7	GND
6	-----	6	6	DSR
7	-----	7	4	RTS
8	-----	8	5	CTS

十四、计算机接口软件的安装与使用

计算机接口软件的安装与使用详见本机所附 CD 光盘中的《UT70D 接口软件操作说明》。