

XK3188 计数称重显示器标定说明书

在关机状态，连接好传感器，插上 15 芯短路插头。同时按住[1]和[取样]键开机不要松开，按下开关，开机显示自检过程中，显示[set]，进入标定。

1. 仪表进入称重状态时，按[累加]键，重量窗口显示“-CAL-”，则可以开始进行标定。

2. 按[置零]键，单重显示窗显示“d1”，数量显示窗显示 A/D 内码值，重量显示窗显示分度值（如 0.005），按[去皮]键可选择分度值 0.001/0.002/0.005/0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5。按[置零]键确认分度值的选择；

3. 单重窗显示“-----”，数量窗显示 AD 内码，重量显示窗显示分度数（如 n 3000），按数字键可输入新的分度数，按[置零]确认分度数的输入；

4. 单重显示窗显示“ULoAd”，数量显示窗显示 A/D 内码值，重量显示窗显示“-CAL-”，进行空载校正，空载，稳定灯亮后，按[置零]键对空载进行确认；

5. 显示“（加载砝码最大值） LoAd1 *****”，加载一定砝码，按数字键输入实际加载砝码重量值，待“STARL”指示灯亮后，按“置零”键确认，显示“（加载砝码最大值） LoAd2 *****”，再继续加载定砝码，按数字键输入第二次实际加载砝码的重量值，待“STARL”指示灯亮后，按“置零”键确认，显示“----- -----”，表示正在量程校正；（说明：第一次加载的是最大称量的砝码，仪表自动跳到第 6 步；如果第一次没有加载最大称量砝码的重量，输入实际加载砝码值，按“置零”键确认，第二次不继续加载砝码，则输入“0”，按“置零”键确认。）

6. 单重显示窗显示“-d-g-”，数量显示窗显示“0”，重量显示窗显示当前重量值，用数字键输入重力加速度修正值，用[去皮]键改变修正值符号，按[置零]键确认，至此，标定过程完毕。

标定结束后，关机后，拔下 15 芯短路插头。重新开机进入正常使用状态。