
测量仪器

SOKKIA

iM-50 系列

工程型全站仪

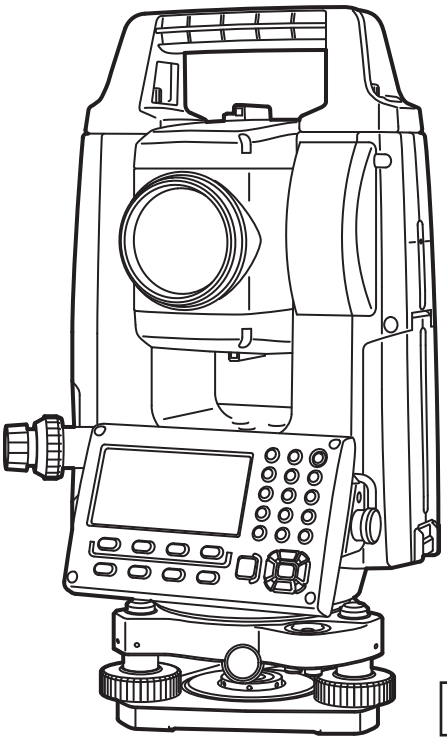

3R级激光产品

售后在线注册

使用说明书


1025821-02-A



Li-ion 锂离子电池报废时必须回收或正确处置。

SOKKIA
索　　佳

iM-50 系列
工程型全站仪

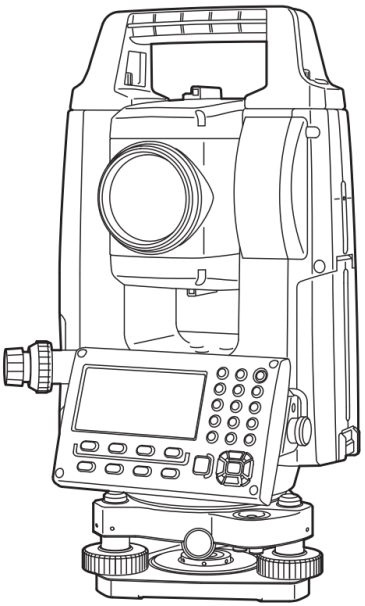

3R 级激光产品

使用说明书

承蒙选购索佳iM-50系列电子全站仪。
操作仪器前请确认所有附件是否齐全并仔细阅读本使用说明书。
iM全站仪具有与计算机进行数据交流的功能，并可接收来自计算机的操作指令，详情可参阅《通讯指令手册》或向索佳客服中心咨询。
仪器技术指标和外观及其使用说明书会因改进产品而改变，恕不另行通知，敬请谅解。
为便于阅读，说明书中部分插图做了简化处理。

说明书阅读方法

符号约定

本说明书使用下列符号和约定：

：表示操作前应阅读的注意事项和重要内容。

：表示参阅章节及其名称。

：表示补充说明。

：表示特别术语或操作的说明。

[观测]等：表示所显示的软键内容。

{ESC}等：表示 iM 操作面板上的按键。

<放样>等：表示显示界面名称。

本说明书约定

- 除特殊说明外，说明书中的“iM”表示 iM-50。
- 说明书中所用显示界面均来自标准型双面键盘的 iM 仪器。
- 说明书中采用的均是基于“距离最小显示”设为“1mm”时的界面，若设为“0.1mm”时，显示的距离值和气象改正输入值将增加一个小数位。
  “33.仪器参数设置”
- 在阅读各测量操作章节之前，请先阅读“4.仪器部件名称”和“5.基本操作”的内容以了解仪器的基本操作方法。
- 有关选项的选取和数据输入的方法请参阅“5.1 键盘操作”。
- 说明书中介绍的操作程序均基于“重复测量”模式，选取其他测量模式时的操作程序信息将随 Note 给出。
- 表示不是所有产品都具有的功能或选项，如需了解产品有关细节可向索佳客服中心咨询。
- KODAK 为柯达公司注册商标。
- 说明书中出现的其他公司或产品名称均为相应公司注册商标。

目录

1. 安全操作须知 1

2. 注意事项 5

3. 激光安全信息 8

4. 产品简介 10

4.1 仪器部件名称 10
4.2 模式结构图 13

5. 基本操作 14

5.1 键盘操作 14
5.2 显示信息 17
5.3 星键模式 20

6. 电池的使用 21

6.1 电池充电 21
6.2 电池装卸 22

7. 架设仪器 23

7.1 仪器对中 23
7.2 仪器整平 25

8. 开机与关机 27

9. 连接外部设备 29

10. 调焦与照准 30

11. 角度测量 31

11.1 两点间角度测量 31
11.2 已知方向设置 32
11.3 水平角重复测量 34
11.4 角度测量数据输出 35

12. 距离测量 36

目录

12.1 测距信号检测..... 37
12.2 角度距离测量..... 38
12.3 测量数据回显..... 39
12.4 距离测量数据输出..... 39
12.5 坐标测量数据输出..... 40
12.6 悬高测量..... 41

13. 设立测站..... 43

13.1 输入测站和后视方位角数据..... 43
13.2 自由设站..... 49

14. 坐标测量..... 60

15. 放样测量..... 62

15.1 坐标放样测量..... 63
15.2 角度距离放样测量..... 65
15.3 悬高放样测量..... 67

16. 直线放样测量..... 69

16.1 定义基线..... 69
16.2 直线点放样..... 74
16.3 直线线放样..... 76

17. 弧线放样测量..... 78

17.1 定义弧线..... 78
17.2 弧线放样..... 84

18. 点投影..... 87

18.1 定义基线..... 87
18.2 点投影..... 88

19. 地形测量..... 89

19.1 测量设置..... 90
19.2 地形测量..... 92

目录

20. 偏心测量 95

20.1 单距偏心测量 95
20.2 角度偏心测量 97
20.3 双距偏心测量 99
20.4 平面偏心测量 101
20.5 圆柱偏心测量 103

21. 对边测量 105

21.1 多点间距离测量 105
21.2 改变起始点 109

22. 面积计算 110

23. 交点计算 114

23.1 交点计算（A 类） 114
23.1.1 坐标正算 116
23.1.2 极坐标计算 117
23.1.3 两直线交点 118
23.1.4 两圆弧交点 119
23.1.5 直线延伸点 121
23.1.6 直线平分点 122
23.1.7 直线间距点 123
23.2 交点计算（B 类） 125

24. 导线平差 128

25. 线路计算 134

25.1 设立测站 134
25.2 直线计算 135
25.3 圆曲线计算 137
25.4 回旋曲线计算 139
25.5 抛物曲线计算 147
25.6 三点计算法 152

目录

25.7 转角计算法 155
25.8 整体计算法 158

26. 横断面测量 172

27. 点到线测量 176

28. 记录数据 179

28.1 记录测站数据 179
28.2 记录后视数据 181
28.3 记录角度数据 183
28.4 记录距离数据 184
28.5 记录坐标数据 185
28.6 记录距离和坐标数据 186
28.7 记录注记数据 187
28.8 数据查阅 188
28.9 数据删除 190

29. 作业选取与删除 191

29.1 作业选取 191
29.2 作业删除 193

30. 已知数据输入与删除 194

30.1 已知坐标输入与删除 194
30.2 已知坐标查阅 197
30.3 代码输入与删除 198
30.4 代码查阅 200

31. 作业数据输出 201

32. 外存储器的使用 204

32.1 U盘插入 204
32.2 数据类型选取 206
32.3 U盘数据下载 206
32.4 U盘数据上传 209

目录

32.5 文件查阅与删除 211
32.6 U 盘格式化 212

33. 仪器参数设置 213

33.1 观测条件设置-角度 213
33.2 观测条件设置-距离 215
33.3 观测条件设置-目标 217
33.4 观测条件设置-气象 218
33.5 观测条件设置-其它 221
33.6 仪器设置-电源 221
33.7 仪器设置-仪器 222
33.8 仪器设置-单位 223
33.9 仪器设置-密码 224
33.10 仪器设置-日期时间 224
33.11 键功能定义 225
33.12 仪器初始化 229

34. 错误信息 230

35. 仪器检校 234

35.1 圆水准器检校 234
35.2 倾斜传感器零点误差检校 235
35.3 视准误差测定 237
35.4 分划板检校 238
35.5 光学对中器检校 239
35.6 距离加常数测定 241
35.7 激光对中器检校 242

36. 电源系统 244

37. 棱镜系统 245

38. 配件的使用 247

39. 技术指标 249

目录

40. 附加说明 255

40.1 双盘位照准设置垂直度盘指标 255

40.2 大气折光与地球曲率改正 256

41. 配置清单 257

42. 规范 258

1. 安全操作须知

为确保产品的安全使用，避免造成人身伤害和财产损失，本说明书使用“警告”或“注意”来提示操作仪器时应遵循的条款。在阅读本说明书主要内容之前，请了解这些提示的具体含义。

提示约定

⚠ 警告	忽视本提示而出现错误操作，可能会造成操作人员的重伤或死亡。
⚠ 注意	忽视本提示而出现错误操作，可能会造成操作人员的受伤或财产损失

△ 此符号用于需特别注意条款的提示，细节说明随符号给出。

⃠ 此符号用于禁止条款的提示，细节说明随符号给出。

● 此符号用于必须执行条款的提示，细节说明随符号给出。

一般情况

⚠ 警告

禁止在高粉尘、无良好通风设备或靠近易燃物品环境下使用仪器，以免发生意外。

禁止自行拆卸和重装仪器，以免引起意外事故。

禁止直接用望远镜观察太阳，以免造成眼睛失明。

禁止用望远镜观察经棱镜或其他反射目标反射的太阳光，以免损伤视力。

观察太阳时务必使用阳光滤色镜（选购件）。

仪器放入仪器箱后应确认所有锁扣均已扣紧，以免搬拿时仪器跌落伤人或造成财产损失。

⚠ 注意

禁止坐在仪器箱上，以免滑倒造成人员受伤。

禁止将仪器置于锁扣、背带或提柄已受损的仪器箱内，以免箱体或仪器跌落造成损伤。

禁止挥动或抛甩垂球，以免伤人。

确保固紧仪器提柄固定螺丝，以免提拿仪器时仪器跌落造成人员受伤或仪器受损。

确保固紧三角基座制动控制杆，以免提拿仪器时基座跌落造成人员受伤。

电源系统

⚠ 警告

禁止使用与指定电压不相符的电源，以免造成火灾或触电事故。

禁止使用已受损的电线、插头或松脱的插座，以免发生触电或火灾事故。

使用指定的电源线，以免造成火灾事故。

充电时，禁止在充电器上覆盖如布等物品，以免产生火花而引发火灾。

不要将电池、充电器和充电器电缆用于其它设备或目的，以免引发火灾或造成身体灼伤。

只使用指定的充电器为电池充电，使用其他充电器会由于电压或电极不符产生火花而引发火灾。

严禁给电池加热或将电池扔入火中，以免爆炸伤人。

为防止在电池存放时因短路而引发火灾，可用绝缘胶带等贴于电池电极处。

严禁使用潮湿的电池或充电器，以免短路而引发火灾。

严禁用湿手插拔电源插头，以免造成触电事故。

⚠ 注意

不要接触电池渗漏出来的液体，以免有害化学物质造成皮肤灼伤或糜烂。

三脚架

⚠ 注意

将仪器架设到三脚架上时，务必固紧三角基座制动控制杆和中心螺旋，以免仪器跌落伤人。

架设仪器时，务必固紧三脚架的脚螺旋，以免三脚架倒下伤人。

禁止将三脚架脚尖对准他人，以免碰伤。

架设三脚架时，应注意防止手脚被三脚架脚尖刺伤。

搬拿三脚架前务必固紧脚螺旋，以免三脚架脚滑出伤及他人。

蓝牙无线通讯

⚠ 警告

禁止在医院附件使用使用蓝牙无线通讯，以免造成医疗器械故障。

仪器使用时，距离装有心脏起博器的病人至少22cm，否则仪器发出的电磁波会造成起博器无法正常工作。


严禁在飞机上使用蓝牙无线通讯，以免造成飞机设备故障，影响飞行安全。

严禁在诸如自动门、火灾报警器和其它自动控制装置附件使用蓝牙无线通讯，以免由于电磁波影响造成误操作引发事故。

2. 注意事项

三角基座

- 三角基座的锁紧螺丝出厂时是固紧的，首次使用仪器时请松开该螺丝。当仪器进行长途运输前需将该螺丝固紧。

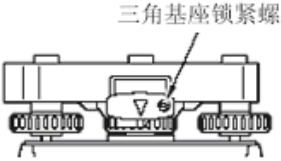

防尘防水性

在电池护盖、外存储器护盖和接口护盖关闭时，IM 符合IP66级防尘防水标准。

- 为防止湿气和粉尘进入仪器，确保电池护盖、外存储器护盖和接口护盖处于正确关闭状态。
- 确保电池仓、外存储器仓和接口的干燥与清洁，防止湿气和灰尘的进入，否则会造成仪器的损坏。
- 仪器置入仪器箱后，确认仪器箱内部和仪器均是干燥的方可关上仪器箱，否则会造成仪器的锈蚀和损坏。
- 严禁将尖锐物体插入仪器扬声器孔内，以免造成内部防水片损坏，降低仪器的防水性能。
- 如果电池护盖或外部接口舱盖的橡胶密封条出现裂纹或变形，应停止使用并更换橡胶密封条。
- 为保证仪器的防水性能，建议每两年更换一次橡胶密封条，更换事宜请与索佳客服中心联系。

锂电池

- 仪器内部锂电池用于IM系统日期、时钟和数据存储的维持供电，正常情况下工作寿命约为5年，但会因工作环境的不同而缩短。

垂直和水平制动旋钮

- 旋转仪器照准部和望远镜时，务必将垂直和水平制动旋钮完全松开，否则会影响仪器精度或造成损坏。

数据备份

- 仪器内存中的数据要定期传输到计算机等外部设备中进行备份，防止数据丢失。

其它注意事项

- 测量前将外存储器仓护盖关闭，否则环境光线照射到USB插槽可能会对测量结果产生影响。
- 当仪器从温暖场所移至低温场所时，可能会由于内部部件的收缩而使按键失灵，这是由于密封机壳内冷空气造成的。如果按键无法按下，打开电池护盖来恢复其正常功能。在将仪器移往低温场所前，将数据接口护盖打开可防止按键变得僵硬。
- 严禁将仪器直接放置在地面上，以避免沙土对基座中心螺孔或螺旋造成损坏。
- 严禁将望远镜直接照准太阳，需要观测太阳时必须使用阳光滤色镜，否则会对仪器内部造成损坏。
- 防止仪器受到强烈撞击或振动。
- 迁站时要将仪器从三脚架上取下。
- 取下电池前务必先关闭仪器电源。
- 仪器装箱前应将电池取下，然后按放置图所示安放好仪器。
- 如果需要连续超长时间或在高湿度环境等特殊条件下使用仪器，请向索佳客服中心咨询相关注意事项。按常规特殊条件下使用仪器造成损坏不属于产品保修范围。

维护与保养

- 仪器在雨中工作后必须彻底擦干。
- 仪器装箱前应仔细清檫机体，尤其是镜头部分，首先用镜头刷刷去尘埃，然后用镜头纸清檫干净。
- 清檫显示屏应选用松软干布，仪器其他部位或仪器箱应用中性清洗剂和略潮松软布清檫，严禁使用有机或碱性溶液檫拭仪器以免造成损坏。
- 仪器应储藏在干燥、恒温的室内。
- 若仪器转动部分、旋钮或光学部件发生故障，请与索佳客服中心联系。
- 三脚架有时会发生脚螺旋松动现象，应注意经常进行检查。
- 若仪器长期不使用，至少每三个月对仪器进行一次检查。
- 不要用强力强行从仪器箱内取出仪器；取出仪器后应将仪器箱关好以防潮湿。
- 定期对仪器进行检查和校正以确保仪器的测量精度。

产品出口

- 本产品配备的部件、装置及其所含软件、技术受 EAR（出口管理条例）限制。产品出口目的国或携带产品前往的国家需要获得美国的出口许可。在此情况下，你有责任去申请和获得许可。
  截至2013年5月受到出口限制的国家名单如下：
  朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、古巴
  鉴于名单会发生变化，具体请参阅出口管理条例网址：
  http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm

责任免除

- 产品用户必须按照操作说明使用仪器并对仪器硬件及其性能进行定期检测。
- 厂商及其代表处对任何因错误使用或滥用该产品而造成的直接、间接损害或造成利润损失不承担责任。
- 厂商及其代表处对任何因地震、风暴、洪水等自然灾害、火灾事故、第三方行为或在极端条件下使用该产品而发生损害或造成利润损失不承担责任。
- 厂商及其代表处对任何因使用该产品而造成的数据改变、数据丢失、利润损失、业务中断等损害不承担责任。
- 厂商及其代表处对任何因将仪器用于说明书内容以外其它用途而造成的损害或利润损失不承担责任。
- 厂商及其代表处对任何因不正确操作或连接其它产品使用仪器而造成的损失不承担责任。


3. 激光安全信息

根据 IEC 国际标准，iM 属下列等级激光产品和 LED 产品。

- EDM 装置：

无棱镜	3R 级激光产品
棱镜、反射片	1 级激光产品
激光照准指示	3R 级激光产品

- 对中激光器( )： 2 级激光产品

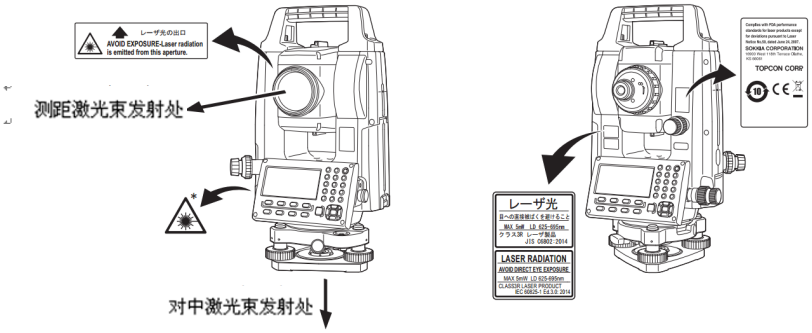

- EDM 测距装置在无棱镜测距时为 3R 级激光产品，在棱镜或反射片测距时为 1 级激光产品。

⚠ 警告

- 任何不严格按照说明书指定方法操作、使用或调校仪器都可能会导致辐射性伤害。
- 遵循说明书中或仪器上标签的安全提示，确保安全使用本产品。
- 严禁将激光束对准他人，避免对眼睛或皮肤造成伤害。
- 禁止直视激光发射源，以免对眼睛造成永久性伤害。
- 禁止盯看激光束，以免对眼睛造成永久性伤害。
- 如果由于上述原因导致眼睛不适，应及时到医院就诊。
- 严禁用望远镜等光学仪器观看激光束，以免造成眼睛永久性伤害。
- 正确照准，避免激光束偏离目标。


⚠注意


- 出测前应检查激光发射是否正常，此外还应定期对仪器进行检校。
- 不使用仪器时要关闭仪器电源，卸下电池，盖上镜头盖。
- 仪器报废后要毁掉其电源，以免激光发射造成伤害。
- 为防止不经意造成的伤害，架设仪器时应使激光束高度避开路人或司机头部高度。
- 严禁将激光束对准镜子、窗户或高反射率的物体面，以防反射的激光束对人造成伤害。
- 在使用激光指示功能完成测距后应及时关闭激光输出，因为即便是中断测距后激光束的发射仍在继续（打开激光指示功能后，激光束的发射将持续 5 分钟后才自动关闭，但在无目标类型符号显示的测量模式界面下，激光束的发射不会自动关闭）。
- 只有经过下列项目培训的人员方可使用本产品：
  - 阅读本说明书了解了产品的使用方法。
  - 阅读本章节掌握了安全防护知识。
  - 阅读本章节具备必要的防护用具。
  - 具备发生伤害后的报告和救护措施。
- 作业时，建议在仪器激光测程范围内的工作人员配戴辐射防护眼镜。
- 在仪器激光工作区内应设置激光警示标志。

4. 产品简介

4.1 仪器部件名称

● **iM 系列**

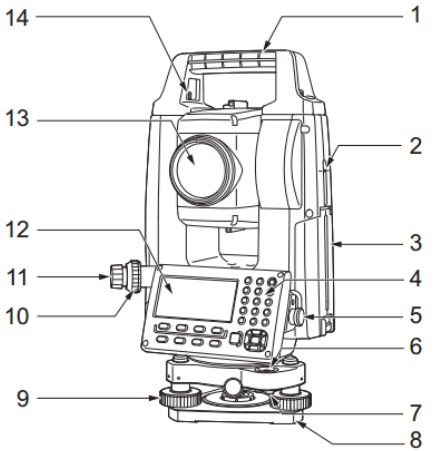

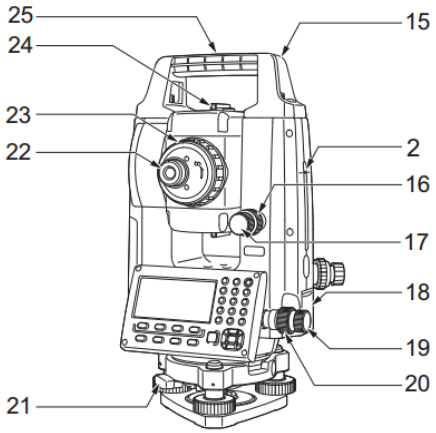

1 提柄
2 仪器高标志
3 电池仓护盖
4 操作面板
5 串口
6 圆水准器
7 圆水准器校正螺丝
8 基座底板
9 脚螺旋
10 光学对中器调焦环
11 光学对中器目镜
(激光对中器机型无 10 至 11 项)
12 显示屏
13 望远镜物镜(带激光指示功能)
14 提柄固定螺丝
15 管式罗盘插槽
16 垂直制动钮
17 垂直微动手轮
18 外存接口仓(U 盘插口/重置按钮)
19 水平微动手轮
20 水平制动钮
21 三角基座制动控制杆
22 望远镜目镜
23 望远镜调焦环
24 粗照准器（iM55 位于盘右位置）
25 仪器中心标志

粗照准器

粗照准器用于目标方向的粗略照准，照准时旋转仪器至使粗照准器内的小三角对准目标方向。

仪器高标志

iM 仪器高度如下：

- 自三角基座顶面至仪器高标志为 192.5mm。
- 自三角基座（TR-102）底面至仪器高标志为 236mm。


注意其与设立测站时所输入“仪器高”的区别，设立测站时的“仪器高”是指测站地面点至仪器高标志的距离。

激光指示功能


可见红色激光束可以在不用望远镜的情况下直接进行目标照准，在光线不足的环境下尤其方便。


提柄

提柄可从仪器上卸下，卸下前先将提柄固定螺丝旋开。

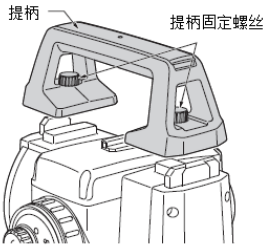

- 卸下提柄应抓住提柄两端垂直向上取出，如果仅用一只手抓住提柄一端斜着提起可能会对连接部件造成损坏。

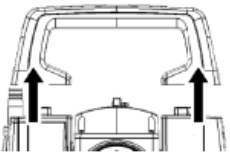

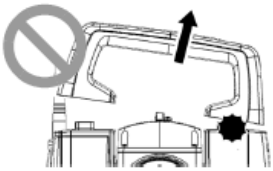


从基座卸下仪器步骤

1. 逆时针旋转松开三角基座制动控制杆。


2. 从基座上取下仪器。

仪器装入基座步骤


1.将仪器下部凸块（1）对准基座凹部（2）放入仪器。



2. 顺时针旋转固紧三角基座制动控制杆。

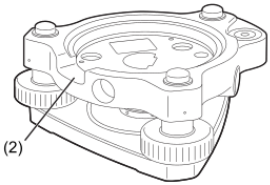

4.2 模式结构图

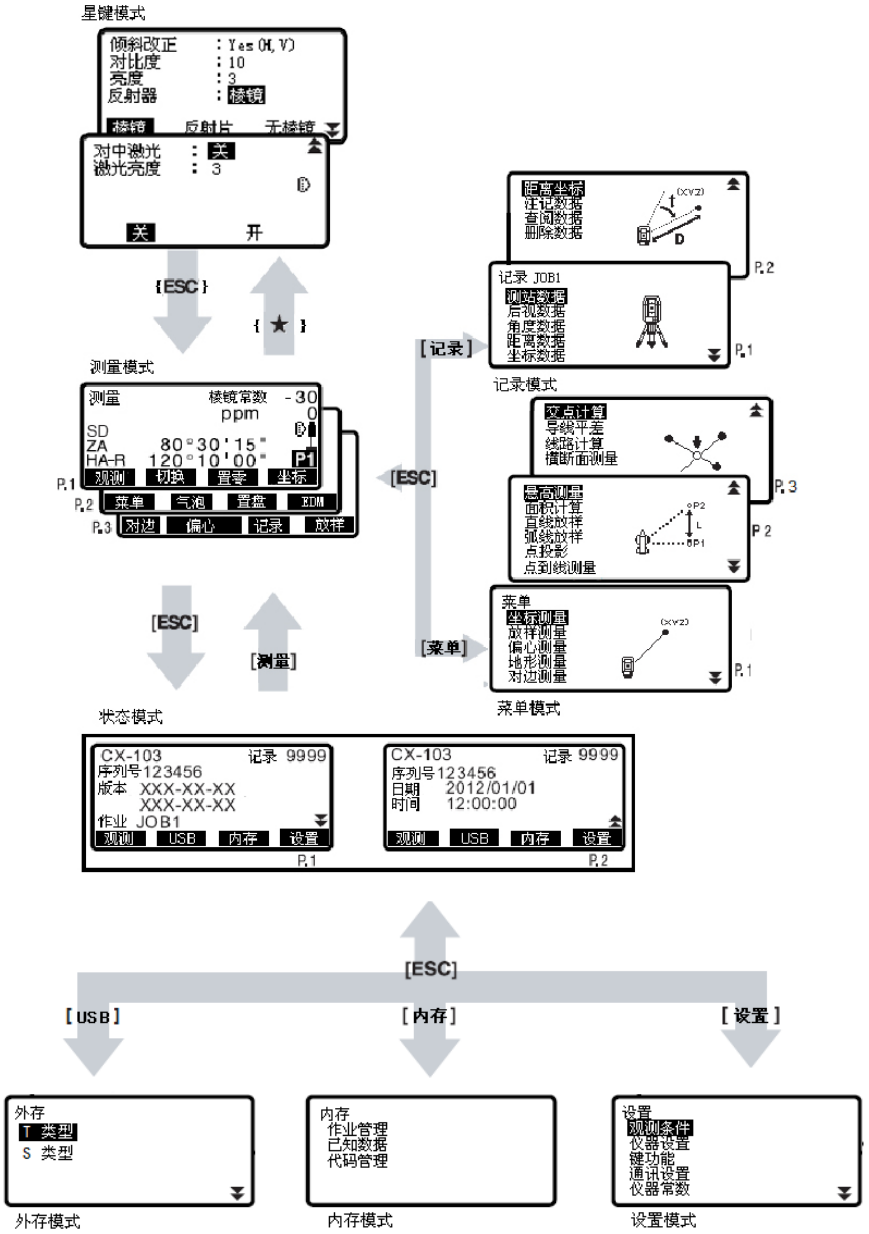

星键模式
倾斜改正 : Yes (H, V)
对比度 : 10
亮度 : 3
反射器 : 棱镜
棱镜 反射片 无棱镜
对中激光 : 关
激光亮度 : 3
关 开
[ESC]
[★]
测量模式
测量 棱镜常数 -30
ppm 0
SD
ZA 80°30'15"
HA-R 120°10'00"
P1
观测 切换 置零 坐标
菜单 气泡 置盘 EDM
对边 偏心 记录 放样
P.1
P.2
P.3
[记录]
距离坐标
注记数据
查阅数据
删除数据
P.2
记录 JOB1
测站数据
后视数据
角度数据
距离数据
坐标数据
P.1
记录模式
[ESC]
交点计算
导线平差
线路计算
横断面测量
P.3
悬高测量
面积计算
直线放样
弧线放样
点投影
点到线测量
P.2
[菜单]
菜单
坐标测量
放样测量
偏心测量
地形测量
对边测量
P.1
菜单模式
[ESC]
[测量]
状态模式
CX-103 记录 9999
序列号123456
版本 XXX-XX-XX
XXX-XX-XX
作业 JOB1
观测 USB 内存 设置
P.1
CX-103 记录 9999
序列号123456
日期 2012/01/01
时间 12:00:00
观测 USB 内存 设置
P.2
[ESC]
[USB]
[内存]
[设置]
外存
T 类型
S 类型
外存模式
内存
作业管理
已知数据
代码管理
内存模式
设置
观测条件
仪器设置
键功能
通讯设置
仪器常数
设置模式

5. 基本操作

5.1 键盘操作

在阅读后面各测量相关章节前请先熟悉本章介绍的基本操作内容。

☞ 操作面板键盘键位“4.1 仪器部件名称”

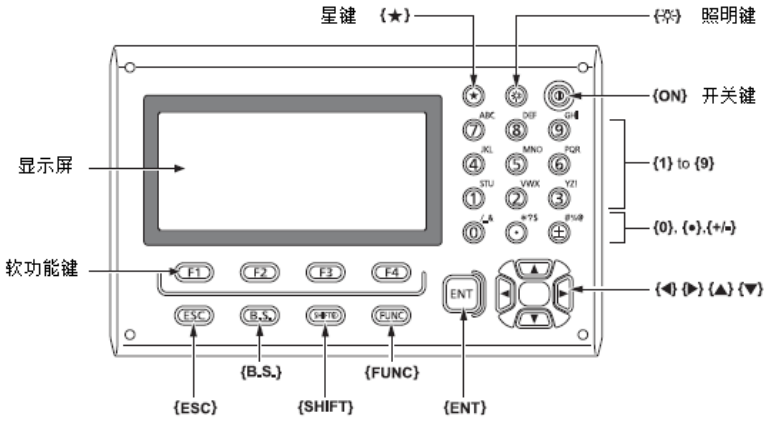

・开机与关机

{ON}	开机
{ON} (按住约 1 秒钟)	关机

・背光打开与关闭

{ ☼ }	打开或关闭屏幕、分划板、键盘背光

・进入星键模式

{ ★ }	打开星键模式或前一界面

・目标类型切换

目标类型的切换只能在显示有目标类型符号（例如）的界面下进行。

{SHIFT}	目标类型在棱镜、反射片和无棱镜间切换

☞ 目标类型符号显示“5.2 显示信息”，星键模式下目标类型切换“5.3 星键模式”，设置模式下目标类型切换“33.3 观测条件设置 – 目标”

・照准指示光打开与关闭

{☼}(按住至听到一声响)	打开或关闭照准指示光

Note

・照准指示光打开后，光束将持续发射 5 分钟然后自动关闭，但在状态界面和无目标类型符号显示的测量模式界面下，光束的发射不会自动关闭。

・软键操作

软键对应功能显示在屏幕底行。

{F1}～{F4}	选取软键对应功能
{FUNC}	软键功能菜单页面切换

・字母数字输入

{SHIFT}	在数字或字母输入模式间进行切换
{0}～{9}	在数字输入模式下输入按键上的数字 在字母输入模式下顺序输入按键上方的字符
{.}/{±}	在数字输入模式下输入小数点或正负号 在字母输入模式下顺序输入按键上方的字符
{◄}/{►}	左、右移动光标或改变选项内容
{ESC}	取消输入的数据
{B.S.}	删除左边字符
{ENT}	确认输入

示例：在作业名栏内输入作业名“JOB M”

1. 按{SHIFT}键进入字母输入模式（屏幕右侧显示“A”表示字母输入模式）。

2. 按{4}键显示字母“J”。


3. 按三次{5}键显示字母“O”。

4. 按两次{7}键显示字母“B”。

5. 按两次{►}键显示一空格。

6. 按{5}键显示字母“M”。

7. 按{ENT}键完成输入。

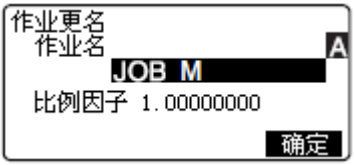

·选取选项

{▲}/{▼}	上、下移动光标或变换选项
{◄}/{►}	左、右移动光标或改变选项内容
{ENT}	确认选项

示例：选取目标类型

1. 在测量模式第 2 页菜单下按{EDM}键。

2. 按{▲}或{▼}键将光标移至“反射器”。

3. 利用{◄}或{►}键选取目标类型选项“棱镜”、“反射片”或“无棱镜”。

4. 按{ENT}或{▼}键将光标移至下一选项继续选取。



·模式切换

[★]	从测量模式切换至星键模式
[设置]	从状态界面切换至设置模式
[观测]	从状态界面切换至测量模式
[USB]	从状态界面切换至外存模式
[内存]	从状态界面切换至内存模式
{ESC}	退出当前模式返回状态界面


“4.2 模式结构图”

·其他操作


{ESC}	返回前一显示界面

5.2 显示信息


状态界面

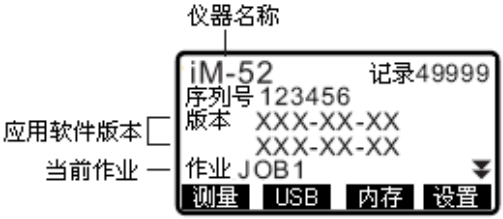

测量模式界面

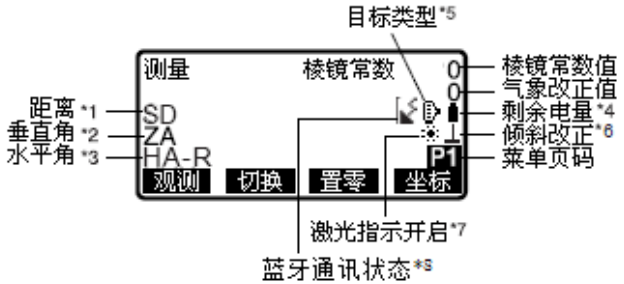

测量界面

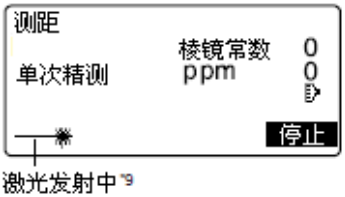

输入界面



*1 距离显示

SD：斜距

HD：平距

VD：高差

☞ 距离显示方式切换“33.2 观测条件设置 – 距离”

*2 垂直角显示

ZA：天顶距（Z=0）

VA：高度角（H=0 或 H=0±90）

按**[ZA/%]**键可将垂直角切换为坡度显示。

☞ 垂直角显示方式设置“33.1 观测条件设置 – 角度”

*3 水平角显示

HA-R：右角（顺时针角）

HA-L：左角（逆时针角）

按**[右/左]**键可切换水平角显示模式。

*1、2、3

按**[切换]**键可将观测值显示方式在“SD，ZA，HA-R”（斜距、垂直角、水平角）和 “SD，HD，VD”（斜距、平距、高差）间进行切换。

*4 剩余电量显示（温度=25℃，测距时）

使用 BDC46C电池	使用 外部电池	剩余电量
		3级，电量满
		2级，电量充足
		1级，电量过半
		0级，电量少许 需充电
（每隔3秒钟显示此符号）		电量已耗尽， 停止测量，立即充电

☞ “6.1 电池充电”

*5 目标类型显示

：棱镜

：反射片

：无棱镜

按{SHIFT}键可对目标类型进行切换，此功能仅在有目标类型符号显示的界面下有效。

*6 倾斜改正状态显示

显示该符号时表示对垂直角和水平角自动进行倾斜补偿功能已打开。

☞ 倾斜补偿设置“33.1 观测条件设置 – 角度”

*7 激光指示状态显示

☞ 激光指示选取“33.7 仪器设置 – 仪器”，

激光指示打开或关闭：“5.1 键盘操作”

☼ ：激光指示已打开。

*8 蓝牙通讯状态显示

：连接已建立

（闪动）：连接建立中

（闪动）：等待中

（闪动）：连接断开中

：蓝牙设备已关闭（从设备）

*9 测距激光束发射时显示

*10 输入模式显示

A：大写字母输入。


a：小写字母输入。

1：数字输入。

5.3 星键模式

在测量模式界面下按{★}键可进入星键模式菜单界面。

在星键模式下可对常用仪器参数进行设置。

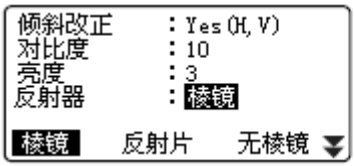



星键模式下可进行下列设置和操作：

1. 倾斜补偿功能的打开或关闭。
2. 显示屏对比度设置（0~15 级）。
3. 分划板背光亮度设置（0~5 级）。
4. 目标类型选取。
5. 激光对中器的打开或关闭。
6. 激光对中器亮度设置（0~5 级）。

* 星键模式只能从测量模式界面下进入。

6. 电池的使用

6.1 电池充电

电池在出厂时并未充电，使用前应给电池充足电。

- 严禁将电池短路，以免发热或产生火花引发火灾。
- 充电只能在指定充电温度范围内进行，否则即使充电指示灯闪动也无法给电池充电。
- 不要将电池置于高于 35℃的温度环境下，以免影响电池的使用寿命。
- 电池长期不使用时，为保证电池的质量应每月充电一次。
- 刚充好电的电池不要立即再次充电，以免影响电池的性能。
- 不要使用指定电池外的其他电池。
- 保持电池具有一定的电量，电量过低会影响电池的工作时间或可能无法充进电。
- 充电器在充电时发热属正常现象。


电池充电步骤


1. 将电源电缆与 CDC77 充电器连接好后把插头插入电源插座中。

2. 将 BDC71 电池上的导槽对准 CDC77 充电器的导块后沿箭头方向推入电池。
   充电指示灯闪动表示开始充电。

3. 充电过程大约需要 4 小时的时间（25℃温度环境下），充电指示灯不闪动表示充电完成。

4. 取出电池，拔下电源插头。

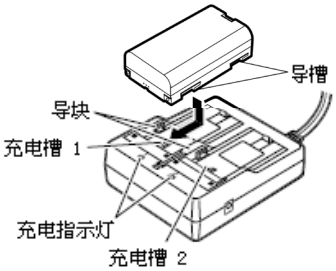

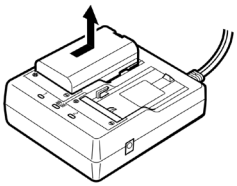

Note

- 充电槽 1 或 2：充电器对先装入的电池进行充电，当装入两块电池时，充电器首先对充电槽 1 的电池充电，然后再对充电槽 2 的电池充电。

- 充电指示灯：当充电温度超出指定范围或电池插入不正确时，充电指示灯处于关闭状态，除此之外若出现充电指示灯不亮的情况请与索佳客服中心联系。
- 充电时间　：当温度过高或过低时，充电时间可能会多于 4小时。


6.2 电池装卸

电池装入仪器前需充足电。

- 仪器使用配置的 BDC71 电池。
- 卸下电池前务必先关闭电源。
- 装入或卸下电池时注意防止水滴或尘土进入主机内。
- 仪器的防水性能仅在电池仓、外部接口仓护盖关闭以及串口护套套上时才能得到确保。在有雨滴或水滴环境下作业时请务必正确关闭护盖和护套。

电池装入步骤

1. 按下电池仓护盖的解锁钮，向外打开护盖。

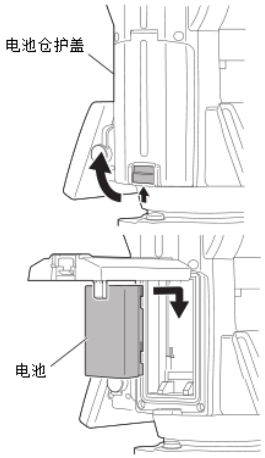

2. 将电池电极端朝下紧靠内壁插入电池。
   - 电池的不正确插入会造成仪器或电极的损坏。
3. 关闭电池仓护盖至听到咔嗒声响。

电池卸下步骤

1. 关闭电源，按下电池仓护盖的解锁钮，向外打开护盖。
2. 将电池朝上拔出后取下。
3. 关闭电池仓护盖至听到咔嗒声响。


7. 架设仪器

• 整平仪器前应装上电池，在整平仪器后再装上电池会使仪器发生微小的倾斜。


7.1 仪器对中

光学对中步骤

1. 使三脚架腿间大致等距，三脚架架头位于测量点上并近似水平，三脚架腿牢固地支撑于地面上。

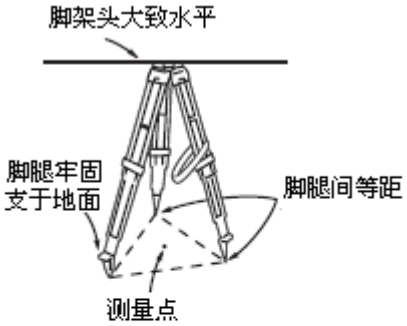

2. 将仪器置于三脚架架头上，一只手扶住仪器，另一只手旋紧中心螺旋使仪器固定在三脚架上。

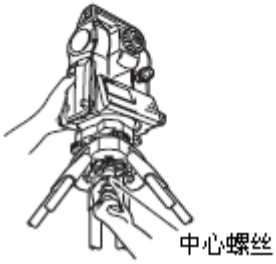

3. 通过光学对中器目镜观察，旋转光学对中器目镜至使十字丝最清晰，再旋转光学对中器调焦环至使地面测量点最清晰。



4. 调节脚螺旋使地面测点位于光学对中器十字丝中心。



5. 继续仪器整平步骤。

“7.2 仪器整平”

激光对中步骤（ ）

1. 架设脚架并将仪器固定在三脚架上。

   “光学对中步骤”中步骤 1 和 2


2. 按**{ON}**键开机。

   “8.开机与关机”

   • 屏幕上显示图形气泡。

3. 按**[对点开]**键打开仪器底部的对中激光束。

   • 按**{◄}**或**{►}**键调节激光亮度。

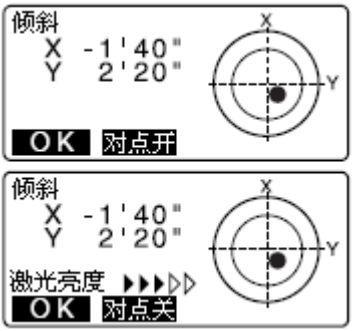

4. 调整脚架上的仪器位置至使对中激光点对准测量点中心。

5. 按**[对点关]**键关闭对中激光。

   也可按**{ESC}**键返回上一界面，此时对中激光自动关闭。


Note

• 白天作业时，对中激光光斑的可视度会受阳光照射的影响，此时可用遮挡阳光的方式来提高可视度。

7.2 仪器整平

仪器整平步骤


1. 缩短距气泡最近的三脚架腿或伸长距气泡最远的三脚架腿，再调节另一三脚架腿使圆水准器气泡大致居中。

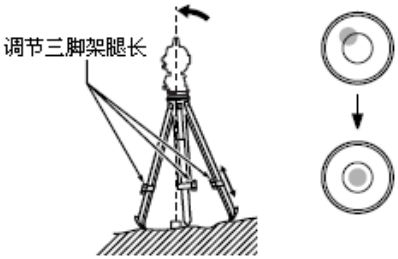

2. 按{ON}键开机。

“8.开机与关机”


- 屏幕上显示图形气泡。
- “●”表示图形水准器的圆气泡，图形水准器的内、外圆倾角范围分别为±4′和±6′，X, Y 方向上的倾角值同时显示在屏幕上。
- 当仪器倾角超出倾斜传感器的探测范围时，屏幕上不显示圆气泡“●”，此时可通过整平仪器来显示圆气泡“●”。

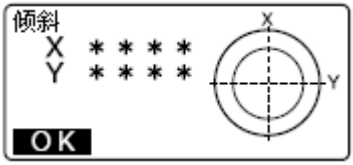

Note


- 在仪器未整平的情况下启动测量程序，则屏幕上将显示出图形水准器。

4. 转动仪器照准部，使望远镜平行于脚螺旋 A、B 连线后固紧水平制动钮。

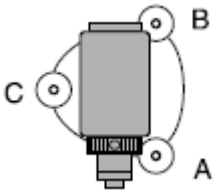

5. 旋转脚螺旋 A、B 使望远镜纵向倾角值 X 为“0”，再旋转脚螺旋 C 使望远镜横向倾角值 Y 为“0”。

6. 稍许松开中心螺旋，通过光学对中器目镜边观察边滑动仪器至使十字丝中心精确对准测量点中心，然后重新固紧中心螺旋。

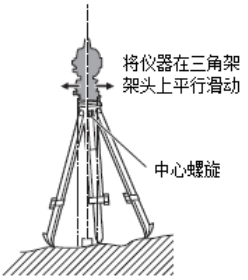

- 采用激光对中时，再次打开对中激光，
  检查激光点与测量点中心的重合程度。
  激光对中步骤（ ）

7. 确认图形水准器气泡已居中，否则从步骤
   4 开始重新整平仪器。

8. 按{OK}键结束仪器整平进入测量模式。

8. 开机与关机

- 如果出现无法正常开机或者开机后又很快关机，大多是因为电池无电的原因，请更换充足电的电池。

开机步骤

1. 按{ON}键开机。

   开机后仪器首先进行自检。

   - 如果设置了密码，仪器显示密码输入界面，输入密码后按{ENT}键。




   - 如果参数设置中的“手设竖盘”设为“Yes”，仪器显示如右图所示界面。

     通过盘左、盘右观测设置垂直度盘指标“38.附加说明”



   - 如果屏幕显示“超出补偿范围”，表明仪器尚未正确整平，重新整平仪器后屏幕上会显示出水平角和垂直角值。

     利用图形气泡整平仪器“7.2 仪器整平”

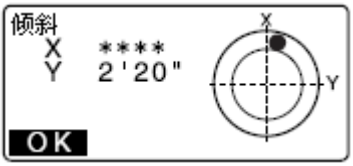

上述操作完成后按{OK}键，仪器进入测量模式界面。



Note

- 若“仪器设置”中的“恢复功能”选项设置为“开”，则开机后屏幕恢复关机前的显示（对边测量除外）。

  “33.6 仪器设置 – 电源”

- 在受强风或振动影响的环境下观测而使显示值不稳定时，将“观测条件设置”中的“倾斜改正”项设为“No”。

  “33.1 观测条件设置 – 角度”

恢复功能

恢复功能用于开机后屏幕恢复关机前的显示，即使电池耗尽也能保持一分钟时间。

关机步骤

1. 按住**{ON}**键约一秒钟。


- 当电池电量不足时，电池符号 [=+] 按 3 秒钟间隔闪动显示，此时应立即停止测量，关闭电源和更换电池。
- 为节省电能，iM 会在停止操作一定时间后自动关机，自动关机时间在“关机方式”设置项中设定。

  “33.6 仪器设置 – 电源”
- 不要在屏幕显示关闭前取下电池，以免造成数据丢失。

重置按钮

用细物按下重置按钮强制重新启动程序可排除软件出现的故障。

- 按下重置按钮会导致仪器内存文件数据的丢失。
- 不要使用如针尖的尖细物来操作重置按钮，以免损坏仪器。

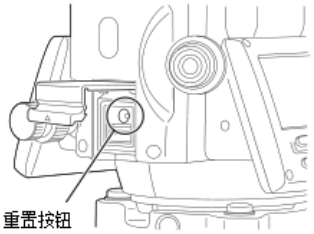

9. 连接外部设备

9.1 电缆连接

电缆连接设置步骤

1. 通过串口用通讯电缆连接 IM 与手簿。


☞通讯电缆“38.配件的使用”

• 连接时将通讯电缆插入串口并旋紧。


2. 在设置模式下选取“通讯设置”。



3. 选取“通讯模式”。

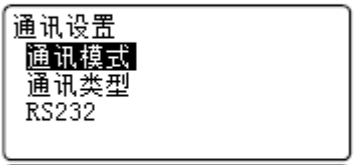

4. 将“通讯模式”设为“RS232”。

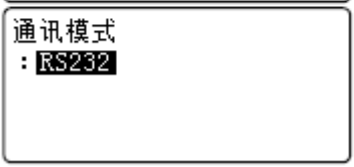

5. 选取“RS232”。



6. 进行串口通讯参数设置。


设置项及选项内容（*：出厂设置）

（1）波特率：1200/2400/4800/9600*
/19200/38400bps

（2）数据位：7/8*位

（3）奇偶校验：不校验*/奇校验/偶校验

（4）停止位：1 位*/2 位

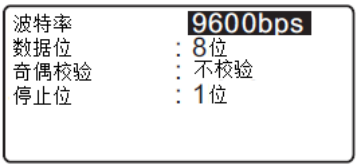

7. 按**[ENT]**键结束设置。

10. 调焦与照准


- 照准目标时，如有强烈阳光直接进入物镜可能会造成仪器功能故障，此时应使用物镜遮光罩。
- 进行不同盘位观测时，应采用十字丝同一位置照准目标。

调焦和照准步骤

1. 目镜对焦

   将望远镜对着一明亮无地物的背景，把目镜顺时针方向旋到底，再逆时针方向慢慢旋转至使十字丝成像最清晰。

   对于同一观测员而言，目镜对焦不需要经常进行。

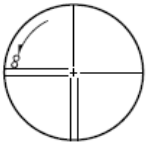

2. 目标粗照准

   松开垂直和水平制动钮，用粗照准器大致对准目标方向，使目标进入望远镜视场后固紧两制动钮。

3. 物镜对焦和精确照准

   旋转望远镜调焦环至使目标成像最清晰。

   旋转水平和垂直微动手轮使十字丝中心精确对准目标中心。照准时，微动手轮的最后旋转方向都应是旋进方向。

4. 消除视差

   再次旋转望远镜调焦环进行对焦至使目标成像与十字丝间不存在视差。

消除视差

当测量员眼睛在目镜前稍微移动时，如果目标成像与十字丝间出现微小的相对偏差称为视差。测量时视差会导致读数误差，视差可以通过读数前正确对焦予消除。

11. 角度测量

本章将介绍在测量模式下进行角度测量的基本方法。

11.1 两点间角度测量

利用[**置零**]键可将任何方向的水平方向值设置为零，并依此来测定两点间的水平夹角。

两点间角度测量步骤


1. 按图右所示照准目标点 1。



2. 在测量模式第一页菜单下按[**置零**]键，在[**置零**]键闪动时再次按下该键；此时目标点 1 方向值被设置为“0”。



3. 照准目标点 2。

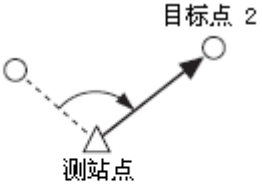

所显示的水平角值“HA-R”即为两目标点间的水平夹角。



11.2 已知方向设置

利用[**置盘**]键可将任何方向的水平方向值设置为指定值，并依此来进行角度测量。


角度定向测量步骤

1. 照准目标点 1。

2. 在测量模式第 2 页菜单下按[**置盘**]键并选取“角度定向”。



3. 输入已知方向值（125° 32’20”时输入 125.3220）后按**[OK]**键，此时屏幕所显示水平角值为所输入值。
   - 按**[记录]**键将完成后视方向设置并将后视方向值保存至当前作业。
     “28.2 记录后视数据”

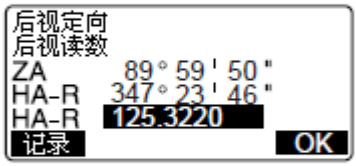



4. 照准目标点 2。
   所显示的“HA-R”即为目标点 2 的方向值，该值与目标点 1 的设置值之差为两目标点间的水平夹角。

Note

- **[锁定]**键具有上述同样功能。
  旋转照准部使屏幕显示指定角度值后按两次**[锁定]**键锁定，再将望远镜旋转至所需方向后按**[锁定]**键解锁进行设定。
  [锁定]功能定义“33.11 键功能定义”


坐标定向测量步骤


1. 完成测站点坐标的输入，照准目标点 1。

2. 在测量模式第 2 页菜单下按[**置盘**]键并选取“坐标定向”。



3. 输入目标点 1 已知坐标值后按[**OK**]键，此时屏幕显示出由测站点坐标和目标点 1 坐标反算的方位角值，按[**YES**]键确认完成定向。

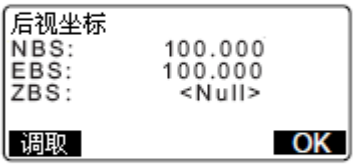

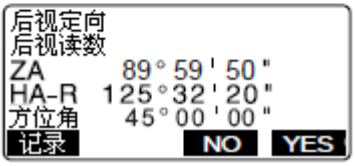

- 按[**记录**]键将完成后视方向设置并将后视方向值保存至当前作业。


  “28.2 记录后视数据”

4. 照准目标点 2。

   所显示的“HA-R”即为目标点 2 的方位角值，该值与目标点 1 的方位角值之差为两目标点间的水平夹角。

11.3 水平角重复测量

采用水平角重复测量方式可获得更高精度的角度测量结果。

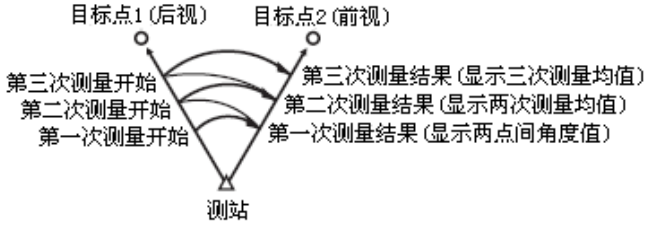

• 水平角重复测量最大重复次数为 10 次。

水平角重复测量步骤

1. 将重复测量功能定义到测量模式下的软键上后按[**复测**]键。

2. 照准目标点 1 后按[**OK**]键。



3. 照准目标点 2 后按[**OK**]键。

4. 第二次照准目标点 1 后按[**OK**]键。

5. 第二次照准目标点 2 后按[**OK**]键。
重复测量角值之和、角度均值分别在“和值”和“均值”中给出。



• 在显示“后视读数”时按[**取消**]键可取消该次测量，返回并重新观测目标点 1。

6. 重复步骤 4 至 5 继续后面的测量。

7.完成测量后按{**ESC**}结束。

11.4 角度测量数据输出

本节介绍如何将角度测量数据实时输出到计算机等外部设备的方法。

☞ 电缆通讯“9.连接外部设备”
通讯电缆“38.配件的使用”，
通讯指令和输出格式《通讯指令手册》

角度测量数据输出步骤

1. 将角度输出功能[角度-S]或[角度-T]定义至测量模式的软键上。
☞ 键功能定义“33.11 键功能定义”

Note
- 角度输出功能用于输出下列格式数据：
[角度-S]：输出索佳 SET 格式角度数据
[角度-T]：输出拓普康 GTS 格式角度数据

2. 连接 IM 与计算机，使计算机处于等待接收数据状态。

3. 照准目标点。

4. 按[角度-S]键或[角度-T]键将角度观测值向计算机输出。

12. 距离测量

进行距离测量前应确认已正确完成以下设置：

- 测距模式
- 目标类型
- 棱镜常数改正值
- 气象改正值
- EDM 接收

“33.2 观测条件设置 – 距离”，

⚠注意

- 在使用激光指示功能完成测距后应及时关闭激光束的输出。因为即使测距已经结束或取消，激光指示功能仍在工作（激光指示功能打开后，激光束的发射将持续 5 分钟后才会自动关闭。但注意在状态界面或测量模式下无目标符号显示时例外，此时的激光发射不会自动关闭）。

- 确保仪器设置的目标类型与实际测量目标类型相符，IM 将根据设置的目标类型自动调节激光输出强度，并使距离观测值显示范围与之相匹配，如果目标类型设置不正确，无法保证测量结果的精度。
- 仪器物镜上的污渍会影响测量结果的精度，保养时先用镜头刷刷去物镜上灰尘，再用专用绒布擦拭干净。
- 无棱镜测距时，如果所测目标前后有如金属板或白色面等高反射率物体，测量结果的精度将受影响。
- 测量现场周围的闪烁光会影响距离测量结果的精度，遇到这种情况时，以多次测量的平均值作为最后结果。

12.1 测距信号检测

测距信号检测功能用于检查确认经目标反射回来的信号是否具有足以进行测距的强度，对远距离测量尤为适用。


- 在近距离测量时，有时即使照准稍稍偏离目标中心，返回的测距信号仍具有足够的强度并显示“*”号，但这种情况下的实际测距结果精度并不高，因此测量时必须精确照准目标中心。

测距信号检测步骤

1. 将**[信号]**功能定义至测量模式的软键上。
   [信号]功能定义“33.11 键功能定义”

2. 精确照准目标。

3. 按**{信号}**键。
   返回信号的强弱以如右图所示计量条形式显示在屏幕上。
   - 计量条中的黑色块越长表示返回信号越强。
   - 显示“*”号表示返回信号强度足以测距。
   - 无“*”号显示表示返回信号强度不足以测距，需重新照准目标。
   - **[鸣声]**和**[关闭]**键用于测距信号强度足以测距时蜂鸣器的打开和关闭。
   - 按**[观测]**键开始距离测量。

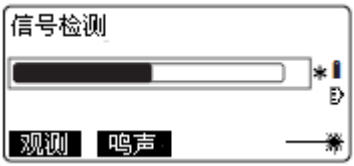

4. 按**{ESC}**键结束测距信号检测返回测量模式。

Note
- 当计量条中的黑色块出现持续不变的情况时请与索佳客服中心联系。
- 若 2 分钟内无任何按键操作，仪器自动返回测量模式。

12.2 角度距离测量

iM 可以同时进行角度和距离的测量。

角度距离测量步骤

1. 精确照准目标。

2. 在测量模式第 1 页菜单下按**[观测]**键开始测量。



测量时，测距模式、棱镜常数值、气象改正值等 EDM 信息闪动显示在屏幕上。



一短声响后，屏幕上显示距离（SD）、垂直角（ZA）和水平角（HA-R）测量值。



3. 按**[停止]**键停止距离测量。



•按**[切换]**键可使距离值切换为斜距“SD”、平距“HD”和高差“VD” 显示。

Note

- 发出的提示音会随目标类型的不同而不同。
- 如果设置了单次测量模式，仪器在每次测距完成后自动停止测量。
- 如果设置了均值精测模式，则距离测量值按 S-1, S-2, ….S-9 显示，当测完指定的次数后距离平均值以 S-A 显示。
- 最后一次测量的角度和距离值被保存在仪器内存中，关机前可以通过按**[回显]**键使之显示。

“12.3 测量数据回显”

12.3 测量数据回显

最后一次的角度和距离测量值被保存在仪器内存中，关机前可以随时通过按**[回显]**键使之显示。距离、垂直角、水平角和坐标观测值还可切换为平距、高差和斜距观测值显示。


测量数据回显步骤

1. 将**[回显]**功能定义到测量模式的软键上。

   ☞ **[回显]**功能定义“33.11 键功能定义”

2. 按**[回显]**键重新显示最新观测值。

   •按**[切换]**键可使距离值切换为斜距“SD”、平距“HD”和高差“VD” 显示。

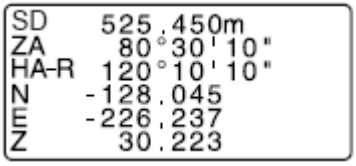

3. 按**{ESC}**键返回测量模式。

12.4 距离测量数据输出

本节介绍如何将角度距离测量数据实时输出到计算机等外部设备。

☞ 电缆通讯“9.连接外部设备”
通讯电缆“38.配件的使用”
通讯指令和输出格式《通讯指令手册》

距离测量数据输出步骤

1. 将**[角距-S]**或**[角距-T]**功能定义至测量模式的软键上。

   ☞ 键功能定义“33.11 键功能定义”

   Note

   • 距离输出功能用于输出下列格式数据：

   [角距-S]：输出索佳 SET 格式角度距离数据

   [角距-T]：输出拓普康 GTS 格式角度距离数据

2. 连接 IM 与计算机，使计算机处于等待接收数据状态。

3. 照准目标点。

4. 按[角距-S]键或[角距-T]键进行角度距离测量并将观测值向计算机输出。

5. 按[停止]键停止测量返回测量模式界面。

12.5 坐标测量数据输出

本节介绍如何将坐标测量数据实时输出到计算机等外部设备。

☞ 电缆连接“9.连接外部设备”
通讯电缆“38.配件的使用”
通讯指令和输出格式《通讯指令手册》

坐标测量数据输出步骤

1. 将[坐标-S]或[坐标-T]功能定义至测量模式的软键上。

☞ 键功能定义“33.11 键功能定义”

Note

- 坐标输出功能用于输出下列格式数据：
  [坐标-S]：输出索佳 SET 格式坐标数据
  [坐标-T]：输出拓普康 GTS 格式坐标数据

2. 连接 IM 与计算机，使计算机处于等待接收数据状态。

3. 照准目标点。

4. 按[坐标-S]键或[坐标-T]键进行坐标测量并将观测值向计算机输出。

- 当测距模式设为“跟踪测”时，按[坐标-T]键无法输出数据。

5. 按[停止]键停止测量返回测量模式界面。


12.6 悬高测量

悬高测量功能用于无法在测点上设置棱镜的物体如高压输电线、悬空电缆、桥梁等高度的测量。

物体高度的计算公式如下：

$Ht = h_1 + h_2$


$h2 = S \sin\theta_{z1} \times \cot\theta_{z2} - S \cos\theta_{z1}$

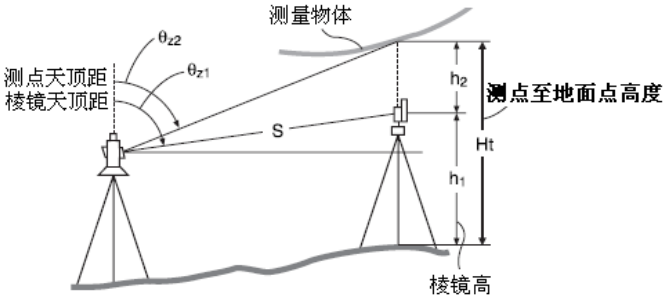

• 坐标数据中的<Null>值不同于“0”值，将不参与坐标计算。


悬高测量步骤

1. 将棱镜架设在待测物体的正上方或正下方，用卷尺量取棱镜高。

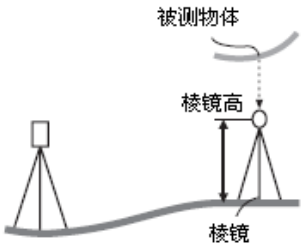


2. 输入棱镜高后精确照准棱镜，在测量模式第 1 页菜单下按**[观测]**键测量。
   屏幕上显示距离（SD）、垂直角（ZA）和水平角（HA-R）测量值后按**[停止]**键停止测量。

3. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“悬高测量”。

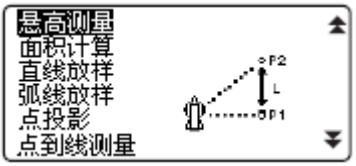


4. 在悬高测量菜单下选取“悬高测量”。

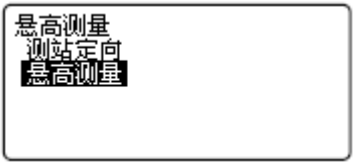

5. 照准物体上的测点，按**[悬高]**键进行悬高测量，显示的“高度”值即为测点至地面的高度。



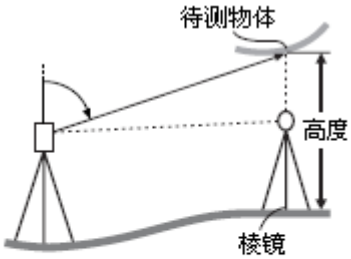


6. 按**[停止]**停止测量。



- **[观测]**键用于对棱镜重新测量。
- **[仪器高]**键用于仪器高和棱镜高的设置。
- **[记录]**键用于保存悬高测量结果。

  “28.记录数据”
- 第 2 页菜单下的**[显示]**键用于高度和高程的显示切换。

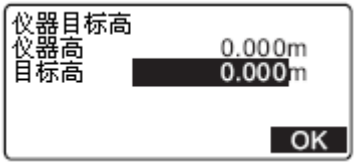

7. 按**{ESC}**结束悬高测量返回测量模式。

Note


- 将**[悬高]**功能定义至测量模式的软键上后也可按**[悬高]**键进行悬高测量。

  [悬高]键定义“33.11 键功能定义”
- 目标高即可以按**[仪器高]**键后输入，也可在坐标测量中的“测站设置”中输入。

  “13.1 输入测站和后视方位角数据”

13. 设立测站

测站的设立可通过输入测站点数据和后视坐标方位角定向等一系列步骤来完成。

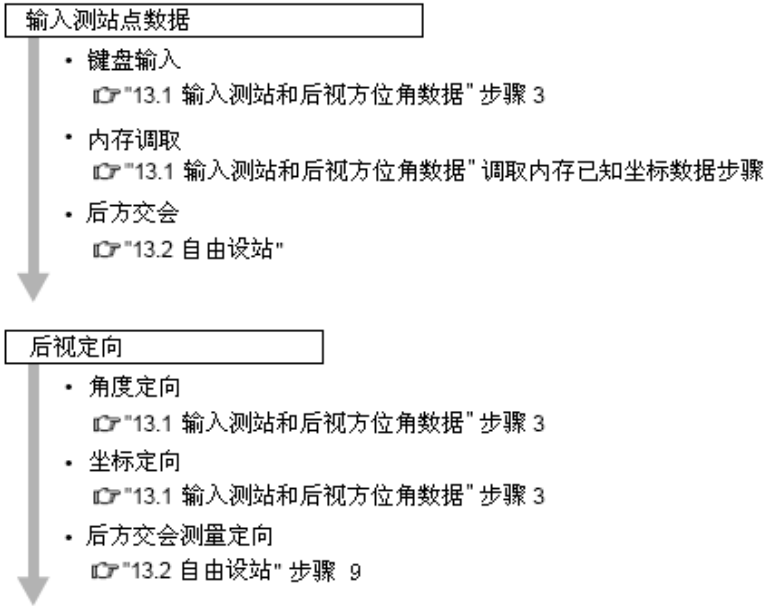

- 测量时，如果需要输出观测值的归算格式数据，在设立测站时务必正确完成测站数据的记录，否则会导致输出错误的结果。

  ☞ 归算数据“31.作业数据输出”

13.1 输入测站和后视方位角数据


实施坐标测量前，需要输入测站点坐标、仪器高和目标高和后视方位角等数据。

测站和后视方位角数据输入步骤

1. 用卷尺量取仪器高和目标高。

2. 在测量模式菜单下启动所需测量程序（以下操作以按**[坐标]**键进行坐标测量为例）。

3. 选取“测站定向”后输入下列数据：

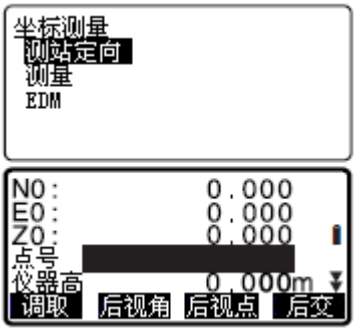

(1) 测站点坐标
(2) 测站点号
(3) 仪器高
(4) 代码
(5) 测量员
(6) 日期
(7) 时间
(8) 天气
(9) 风力
(10) 温度
(11) 气压
(12) 气象改正值

- 按**[调取]**键可调取当前作业或坐标作业中的坐标数据。

“调取内存已知坐标数据步骤”

- 按**[后交]**键可通过后方交会测量测定测站点的坐标。


“13.2 自由设站”

4. 按**[后视角]**键进入方位角定向输入界面。

- 按**[后视点]**键进入坐标定向输入界面。

“13.1.1 后视点坐标定向”

5. 输入后视方位角（125° 32’20”时输入125.3220）并照准后视方向按**[OK]**键完成后视定向。

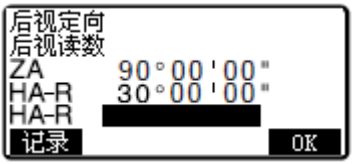

- 按**[记录]**键可保存测站数据、归算数据、后视数据和角度测量数据。

Note

- 点号最大输入值：14 字符
- 仪器高输入范围：-9999.999～9999.999m
- 代码、测量员最大输入值：16 字符
- 天气：选项为晴天、阴天、小雨、大雨或雪天
- 风力：选项为无风、微风、小风、大风或强风
- 温度输入范围：-35～60℃
- 气压输入范围：500～1400hPa(375～1050mmHg)
- 气象改正值输入范围：-499～499ppm
- 湿度值输入范围（%）：0～100
- 湿度值仅在“湿度输入”设置为“Yes”情况下显示。

  “33.4 观测条件设置 – 气象”
- 以上所给输入范围是在“距离显示”设为“1mm”时，当设为“0.1mm”时可输到小数点后一位。

调取内存已知坐标数据

存储在当前作业或坐标作业中的已知坐标数据可以通过**[调取]**功能调用。调用前请确认已在内存模式下将存有所需坐标数据的作业选取为坐标作业。

“30.1 已知坐标输入与删除”
“29.1 作业选取”

调取内存已知坐标数据步骤

1. 输入测站数据时按**[调取]**键。

   屏幕显示已知坐标数据表如右图所示。

   点　　：存储在当前作业或坐标作业中的已知点数据。

   坐标或测站：存储在当前作业或坐标作业中的坐标数据。



2. 将光标移至所需点号后按{**ENT**}键读入并显示该点号及其坐标。

   •按**[↑ ↓ ..P]**键后按{▲}或{▼}键将光标移至上一点或下一点数据。

   •按**[↑ ↓ ..P]**键后按{▲}或{▼}键显示上一页或下一页内容。



- 按**[首点]**键将光标移至首页的首点。
- 按**[末点]**键将光标移至末页的末点。
- 按**[查找]**键进入坐标数据查找界面，通过输入待查找点的点名来查找所需点，当已知数据较多时搜寻时间会较长。

“13.1.1 后视点坐标定向”

- 对调取的坐标数据可以进行编辑，所做编辑不会影响原数据，编辑后点号不再显示。


Note

- 调取的点名将显示直至变更当前作业。
- 利用**[查找]**功能查找坐标点时可按点名的“完整名称”或“部分名称”方式进行，仪器首先在当前作业中查找，然后再到坐标作业中查找。
- 若当前作业中存在多个相同的点号，仪器将查找出最新点的数据。

完整名称查找内存已知坐标点步骤

1. 在调取已知坐标数据表界面下按**[查找]**键。

2. 设置查找方式。
   (1) 点名：输入查找点的全点名
   (2) 查找方式：完整名称
   (3) 查找方向：往上或往下

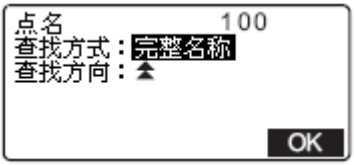

3. 按**[OK]**键显示与查找点名完全相符的坐标点数据。

点名查找

数据是按其记录时间先后顺序保存的，当出现多个点的点名与查找点名完全相符时，则仪器将以最新点的数据作为查找结果，具体查找方法见下面说明。

Note

- 选项设置如下（*为默认设置）：

  查找方向：▼（从当前点名开始向后查找）*
  ▲（从当前点名开始向前查找）

部分名称查找内存已知坐标点步骤

1. 在调取已知坐标数据表界面下按**[查找]**键。

2. 设置查找方式。
   (1) 点名：输入查找点的部分点名
   (2) 查找方式：部分名




3. 按**[OK]**键显示符合查找条件的所有坐标点名表。

4. 选取所需点名后按**{ENT}**键显示坐标点数据。

13.1.1 后视点坐标定向


后视点坐标定向功能是依据输入的测站点和后视点坐标反算出后视方位角来完成测站的后视定向。

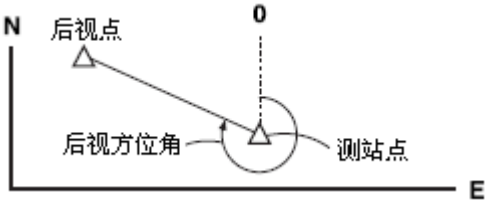


后视点坐标定向步骤

1. 输入测站数据。
   ☞ “13.1 输入测站和后视方位角数据”

2. 按**[后视点]**键进入坐标定向输入界面。
   • 按**[调取]**键可调取当前作业或坐标作业中的坐标数据。
   ☞“调取内存已知坐标数据步骤”

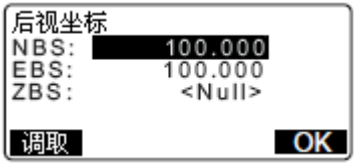

3. 输入后视点坐标后按**[OK]**键。
   - 屏幕实时显示当前的角度值以及根据测站点和后视点坐标反算的方位角值。

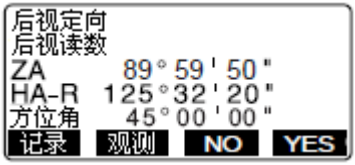

4. 照准后视点按**[YES]**键完成后视定向。
   - 按**[NO]**键将返回步骤 2 界面。
   - 按**[记录]**键可将测站数据、后视数据和角度测量数据（若按**[观测]**键还包括距离数据）保存至当前作业。
   - 将后视方位角数据记录至当前作业。


     “28.2 记录后视数据”
   - 按**[观测]**键可进行后视平距测量和检查。
   - 按**[仪器高]**键可进行仪器高和目标高的设置。
   - 按**[记录]**键可将平距测量检查结果保存至当前作业中。



13.2 自由设站

自由设站是通过后方交会测量，即对多个已知坐标点的观测来确定出测站点的坐标和完成测站的定向。仪器内存中的坐标数据可以作为已知点数据调用，需要时还可对各观测点的残差情况进行检查。

输入值		输出值	
已知点坐标：	（Ni, Ei, Zi）	测站点坐标：	（N0, E0, Z0）
观测值			
水平角观测值：	Hi		
垂直角观测值：	Vi		
距离观测值 ：	Di		

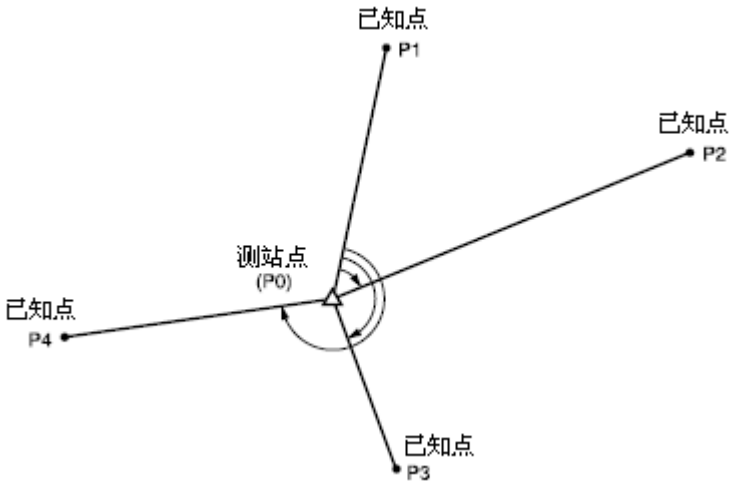

- 后方交会测量结果可以是测站点的 N、E、Z 坐标，也可以仅仅是 Z 坐标。
- 坐标后方交会测量结果将以测量所得值替代原值作为测站点 N、E、Z 坐标，而高程后方交会测量结果仅以测量所得 Z 值替代原 Z 值，N、E 坐标值则采用原值。实施后方交会测量时请按照“13.2.2 坐标后方交会测量”和“13.2.4 高程后方交会测量”介绍的步骤进行。
- 输入的已知坐标和交会计算所得坐标可以保存至当前作业中。

“29.作业选取与删除”


13.2.1 后方交会设置

后方交会测量设置步骤

1. 在坐标测量菜单界面下选取“测站定向”。



2. 按[后交]键进入后方交会测量菜单界面。

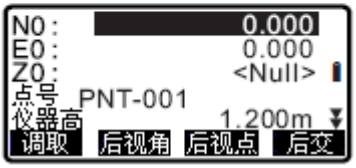


3. 选取“设置”。



4. 设置后方交会测量设置项。

设置项及其选项内容（*出厂设置）

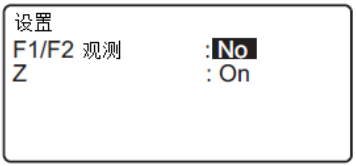

(1)F1/F2 观测：Yes/No*


用于是否实施双盘位观测的设置。


☞“13.2.3 双盘位后方交会”

(2)Z：On/Off*


用于是否在交会坐标结果界面下显示高程标准差的设置。

- 按[δNEZ]键显示反映测量精度的标准差界面。

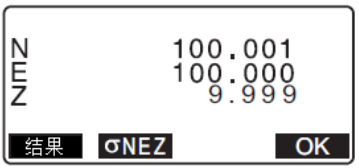

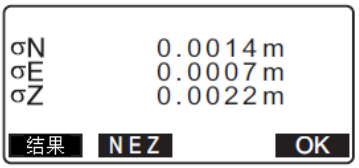

•在显示“ ▶▶ ”的交会结果界面下按{ ▶ }键可显示高程标准差 δ Z。

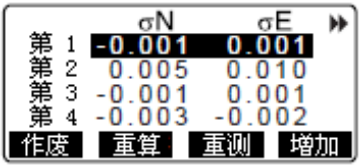



13.2.2 坐标后方交会测量

坐标后方交会测量用于通过对多个已知点的观测确定出测站点的 N、E、Z 坐标。


• 利用 3～10 个已知点进行后方交会测量时可以不必测距，仅有 2 个已知点时必须测距。

单盘位后方交会测量步骤

1.在坐标测量菜单界面下选取“测站定向”。



2.按[**后交**]键进入后方交会测量菜单界面。

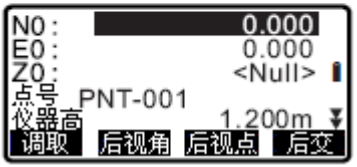

3.选取“交会坐标”。




4. 照准第一已知点后按[**观测**]键开始测量。测量结果显示在屏幕上。




• 按[**角度**]键时仅测角不测距。

5. 按[**YES**]键确认测量结果。

• 此时可输入目标高。

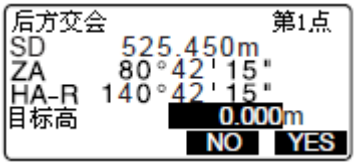

6. 输入第一已知点坐标值，然后按[往下]键进入第二已知点测量界面。

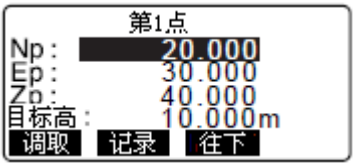


- 按[**调取**]键可调用内存中的已知坐标数据。

  “13.1 输入测站和后视方位角数据”
- 按{**ESC**}键返回前一已知点测量界面。

7. 重复步骤 **4～6**，以同样方法观测和输入全部已知点坐标值。

   当观测量足以计算测站点坐标时，屏幕将显示[**计算**]功能键。


8. 在全部已知点观测完成后，按[**计算**]键进行测站点坐标的计算。

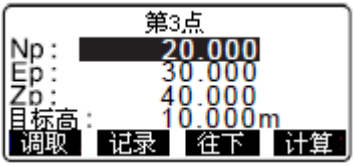


   屏幕显示出交会所得测站点坐标及其反映交会精度的标准差数据。

9. 按[**结果**]键可对测量结果进行检查。


   如果结果无问题，按{**ESC**}键返回前一界面。

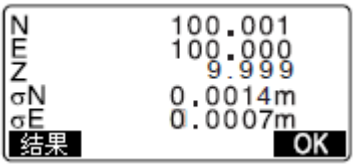

- 当某已知点被遗漏未观测或需要增加新已知点时按[**增加**]键。

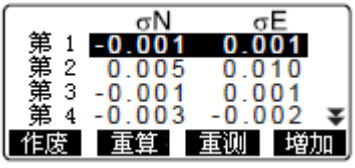

10. 如果认为某已知点观测值数据有问题，将光标移至该已知点后按[**作废**]键将其作废，被作废已知点左侧将被注上作废标志“*”。以同样方法将全部认为存在问题的已知点作废。

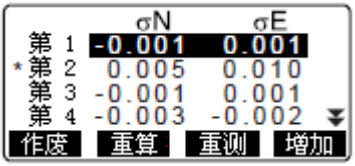

- 再次按[**作废**]键可取消作废。

11. 按**[重算]**键将步骤 10 中作废点排除后重新计算和显示测站点坐标。
如果结果无问题转至步骤 12，否则从步骤 4 重新开始观测。

- 按**[重测]**键可对步骤 10 中作废的点重新进行观测。如果无作废点，则可选取对最末点或者全部点进行重测。




12. 在步骤 9 界面下按**[OK]**键结束后方交会测量，交会所得坐标将被设为测站点的坐标。


- 按**[YES]**键可根据测站点坐标和第一已知点坐标完成后视定向。
- 按**[OK]**键确认完成测站的设立和定向后进入坐标测量界面。





- 按**[记录]**键将显示后视点数据记录界面，按**[OK]**键确认可将测站数据、后视数据、已知点数据和角度测量数据保存至当前作业。
- 按**[NO]**键则不进行后视定向直接返回测站设立界面。

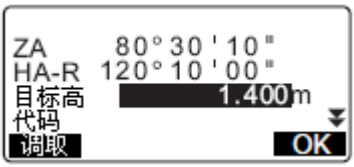

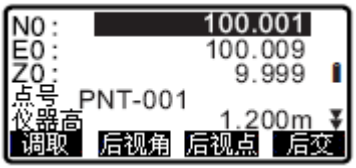

Note


- 即使在设置模式下将距离单位设为“英寸”，标准差仍是以“英尺”单位显示。

13.2.3 双盘位后方交会测量


双盘位后方交会测量步骤

1.将后方交会测量设置项“F1/F2 观测”设为“Yes”。

“13.2.1 后方交会测量设置”

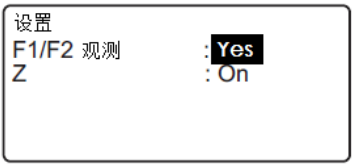

2.按**[后交]**键。

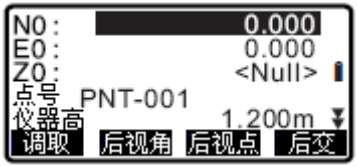

3.选取“交会坐标”。




4.屏幕顶行给出“盘左”（R）提示，左盘位照准第 1 已知点按**[观测]**键测量并显示测量结果。

- 按**[角度]**键时仅测角不测距。



5.按**[YES]**键确认测量结果。


- 此时可输入目标高。

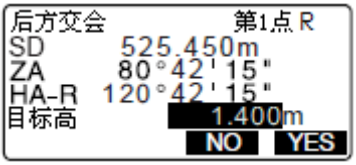


6.屏幕顶行给出“盘右”（L）提示，右盘位照准第 1 已知点按**[观测]**键测量并显示测量结果。



7.按**[YES]**键确认测量结果。

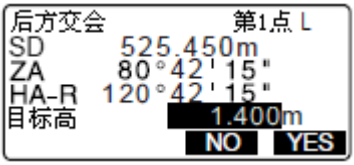

8.输入第一已知点坐标值，然后按[往下]键进入第二已知点测量界面。

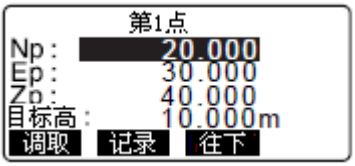

- 按[调取]键可调用内存中的已知坐标数据。

  “13.1 输入测站和后视方位角数据”

- 按{ESC}键返回前一已知点测量界面。

9.重复步骤 4～8，以同样方法观测和输入全部已知点坐标值。

当观测量足以计算测站点坐标时，屏幕将显示[计算]功能键。

10. 按“13.2.2 单盘位后方交会测量步骤 8～12”同样方法完成后续的处理。

Note

- 双盘位后方交会测量的观测顺序如下：

  （1）第 1 已知点（盘左—盘右—输入坐标）

  （2）第 2 已知点（盘右—盘左—输入坐标）

  （3）第 3 已知点（盘左—盘右—输入坐标）

- 重测第 1 已知点的观测顺序如下：

  （1）第 1 已知点（盘左—盘右—按{ESC}键取消测量结果）

  （2）第 1 已知点（盘右—盘左—输入坐标）

13.2.4 高程后方交会测量

高程后方交会测量仅用于测定测站点的高程。

- 高程后方交会测量时要求对已知点进行距离测量。
- 观测的已知点数为 1～10 个。

高程后方交会测量步骤

1. 在坐标测量菜单界面下选取“测站定向”。



2. 按[**后交**]键进入后方交会测量菜单界面。



3. 选取“交会高程”。
   - 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

     ☞“7.2 仪器整平”



4. 照准第一已知点，按[**观测**]键开始测量。测量结果显示在屏幕上后按[**停止**]键。




5. 按[**YES**]键确认测量结果。

6. 输入第一已知点高程值后按[**往下**]键进入第二已知点测量界面。



7. 重复步骤 4～6，以同样方法观测和输入全部已知点高程值。
   • 按{ESC}键可返回前一已知点测量界面。

8. 在全部已知点观测完成后，按[计算]键进行测站点高程的计算。
   屏幕显示测站点高程及其反映交会精度的标准差数据。

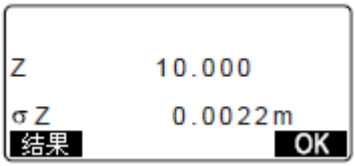

9. 按[结果]键可对测量结果进行检查。
   如果结果无问题，按{ESC}键转至步骤 10。




10. 如果认为某已知点观测值交会的结果有问题，将光标移至该已知点后按[作废]键将其作废，被作废点已知点左侧将被注上作废标志“*”。

11. 按[重算]键将步骤 10 中作废点排除后重新计算和显示测站点高程。
    如果结果无问题，转至步骤 12。
    如果计算结果仍有问题从步骤 4 重新开始观测。

12. 按[OK]键结束后方交会测量，测站点原高程值将被交会所得高程 Z 值取代，N、E 坐标值保持不变。

后方交会计算流程

测站点的 N、E 坐标通过列立角度和距离误差方程，采用最小二乘原理求取；测站点的 Z 坐标则以其平均值作为最后结果。

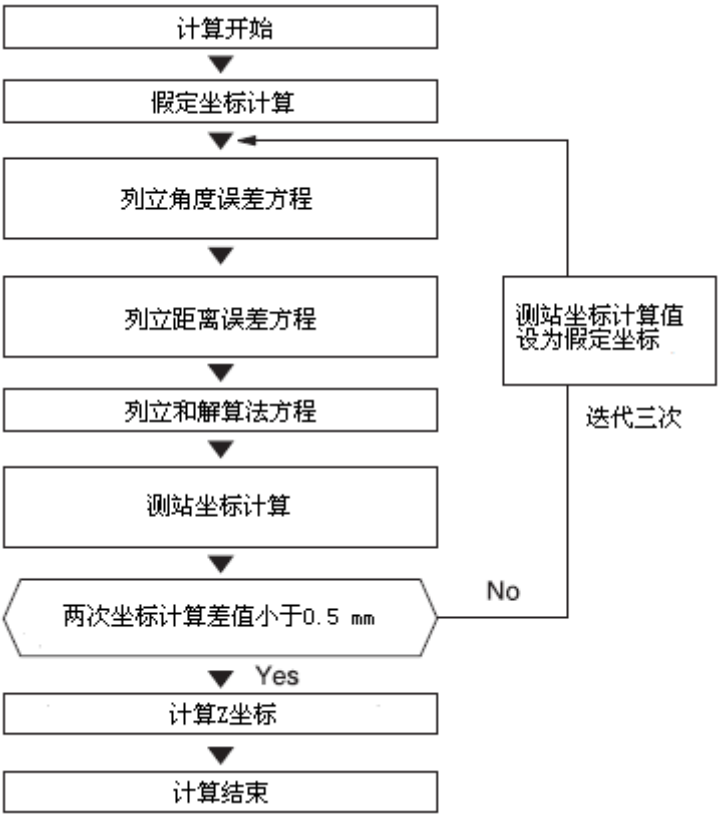

后方交会测量注意事项


- 当已知点间的夹角过小时，仪器无法计算出测站点的坐标。测站点距已知点越远，已知点间的夹角就越小，也就越容易出现位于同一圆周上的情况。

当测站点与所观测的三个或三个以上已知点位于同一圆周上时，测站点的坐标无法确定。

下图所示图形是可取得：



下图所示图形有时无法计算出正确结果：

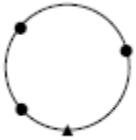


当测站点和已知点位于同一圆周上时，可采取下列措施之一进行观测：

(1) 将测站点尽可能地设立在由已知点构成的三角形之重心上。



(2) 增加一不位于圆周上的已知点。

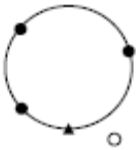


(3) 至少对其中一个已知点进行距离测量。



14. 坐标测量

在输入测站点坐标、仪器高、目标高等数据和完成后视坐标方位角定向后，利用坐标测量功能可以直接测量和记录目标点的三维坐标值。

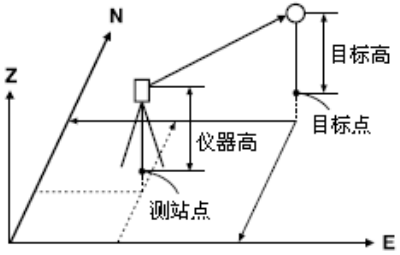

- 测距参数设置也可在坐标测量菜单下进行。

“33.2 观测条件设置 – 距离”

三维坐标测量


在测站设立和后视完成完成后便可测定和记录目标点的三维坐标。

目标点三维坐标计算公式如下：

$$N1 = N0 + S \times \sin Z \times \cos Az$$
$$E1 = E0 + S \times \sin Z \times \sin Az$$
$$Z1 = Z0 + S \times \cos Z + ih - fh$$

N0: 测站点 N 坐标　S: 斜距　ih: 仪器高
E0: 测站点 E 坐标　Z: 天顶距　fh: 目标高
Z0: 测站点 Z 坐标　Az: 坐标方位角

- 右盘位观测时，天顶距 Z 均按 360°–Z 计算。

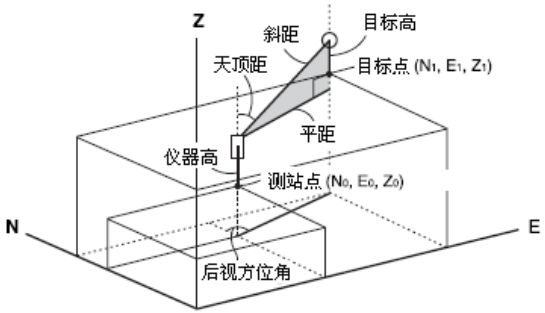

- 无测量值或者“空”值显示时均以“Null”表示。
- 如果测站点 Z 坐标设为“Null”，则测量点 Z 坐标自动设为“Null”。

三维坐标测量步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单界面下按[**菜单**]键后选取“坐标测量”。

2. 在<坐标测量>界面下选取“测站定向”并完成测站的设立和后视定向。



3. 精确照准目标点，在<坐标测量>界面下选取“测量”后按[**观测**]键开始坐标测量。目标点坐标值显示在屏幕上，按[**停止**]键停止坐标测量。



- 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

  “7.2 仪器整平”

- 需要时可输入目标高、点号和代码数据。
- [**记录**]键用于记录测量结果。
- [**测存**]键用于在不需要改变自动产生的点号、目标高和代码时，自动完成目标点的测量和记录。

  “28.记录**数据**”



4. 精确照准下一目标点后按[**观测**]键或[**测存**]键测量，按此方法操作至完成全部目标点的测量。

- 全部目标点测量完成后，按{**ESC**}键结束并返回<坐标测量>界面。

Note

- 在显示有[**测存**]的界面下，直接按触发键可便捷地完成坐标的测量和记录。

15. 放样测量

放样测量功能用于在实地上测设出设计点的点位。放样过程中，通过对照准点的角度、距离或坐标测量，仪器可显示出放样值与实测值之差值以引导放样。

显示的差值采用下列公式计算：

水平角差值

水平角差值 ＝ 水平角放样值－水平角实测值

距离差值

平距差值 ＝ 平距实测值－平距放样值

斜距差值*＝ 斜距实测值－斜距放样值

高差差值 ＝ 高差实测值－高差放样值

- 放样值的输入具有多种模式，包括坐标、平距、斜距、高差和悬高放样模式。
- 在坐标、平距、斜距和高差放样模式下，可调取仪器内存中的已知坐标作为放样数据。放样时的平距、斜距和高差放样值根据调取的坐标放样值、测站坐标、仪器高和目标高计算而得。
- 放样测量工作可借助红绿导向光高效率完成。

“4.1 仪器部件名称”
“5.1 键盘操作”


- 放样测量菜单界面下可对测距参数进行设置。
- 无测量值或者“空”值显示时均以“Null”表示。

角度或距离放样值设为“Null”时，距离差值自动设为“Null”。

- 如果放样数据不是在<放样坐标>界面下输入，当返回<放样坐标>界面时，所输入的放样数据将被删除。

15.1 坐标放样测量

在输入了放样点的坐标后，IM 自动计算出放样所需的角度和距离值，利用角度和距离放样功能便可测设出所需点位。

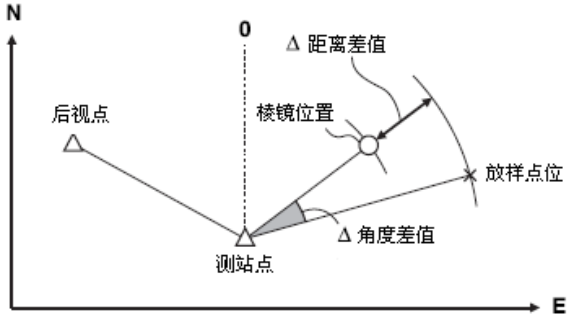

• 进行高程放样时，将棱镜安置在测杆上并保持目标高一致可提高放样作业的效率。

坐标放样测量步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下按**[放样]**键进入放样测量界面。

2. 选取“测站定向”后输入测站数据并完成后视定向。


“13.1 输入测站和后视方位角数据”

3. 选取“放样数据”进入放样数据输入界面。



4. 输入放样点的坐标。



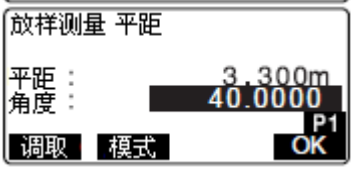

- 按[**调取**]键可调用内存中的已知坐标作为放样数据。

  ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

- 按[**模式**]键可将输入的坐标放样值换算成平距和水平角放样值，并可在坐标、平距、斜距、高差、高度放样测量模式间切换。

5. 按[**OK**]键确认输入的放样数据。


- 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

  ☞“7.2 仪器整平”

6. 转动仪器照准部至使显示的“水平角差”值为零确定出放样方向，然后在该方向上设立棱镜。




7. 照准棱镜按[**观测**]键进行距离测量。
屏幕显示棱镜点与放样点间的距离偏差值。

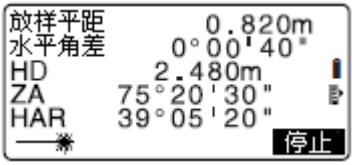

8. 根据显示的距离偏差值前后移动棱镜，测量至使距离偏差值为“0”即为放样点位。
距离偏差值为“+”时将棱镜移向测站，
距离偏差值为“-”时将棱镜移离测站。

- 按[**←　→**]键可用箭头符号形式直观显示棱镜应移动的方向：

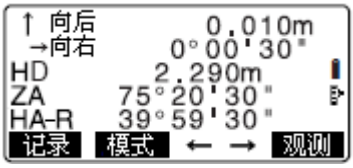

←　：向左移动棱镜
→　：向右移动棱镜
↑　：向外移动棱镜
↓　：向内移动棱镜

▲▲ ：向上移动棱镜


▼▼ ：向下移动棱镜

当棱镜位置与放样点位置的偏差小于一定范围时，四个箭头符号同时显示在屏幕上。

9. 按**[ESC]**键返回步骤 4 放样界面。


- 在步骤 4 中按**[调取]**键，则屏幕将列出内存中的放样点坐标表，选取所需放样点继续实施放样测量。
- 按**[记录]**键可存储放样结果。

☞记录方法“28.记录数据”

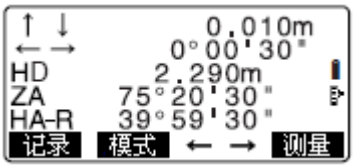

15.2 角度距离放样测量

角度和距离放样测量功能是根据相对于参考方向转过的角度和距离测设出所需点位。

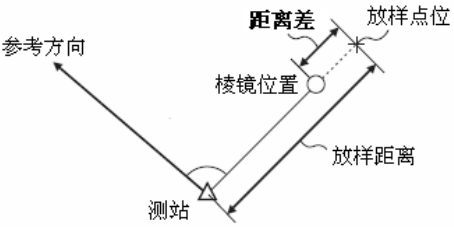

角度距离放样测量步骤


1. 在测量模式第 3 页菜单下按**[放样]**键进入放样测量界面。

2. 选取“测站定向”后输入测站数据和完成后视定向。

☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

3. 选取“放样数据”进入放样数据输入界面。

4. 按**[模式]**键至使屏幕显示<放样测量 平距>界面。

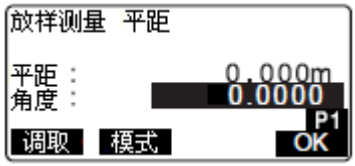

- 按**[模式]**键可在坐标、平距、斜距、高差、高度放样测量输入模式间切换。

☞“15.1 坐标放样测量”

“15.3 悬高放样测量”


- 按**[调取]**键可调用内存中的放样点坐标反算出放样角度和距离。

☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”


5. 输入下列放样数据：

(1)平距：测站至放样点的水平距离值（选取其他放样模式时输入相应的斜距、高差、高度放样值）。

(2)角度：相对参考方向转过的水平角放样值。

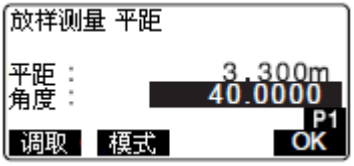

- 在第 2 页菜单下按**[坐标]**键可输入放样点的坐标。

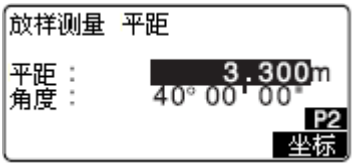

6. 按**[OK]**键确认输入的放样数据。


- 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

☞“7.2 仪器整平”


7. 转动仪器照准部至使“水平角差”值为零确定出放样方向，然后在该方向上设立棱镜。



8. 照准棱镜按[观测]键进行距离测量。
屏幕显示棱镜点与放样点间的距离偏差值。

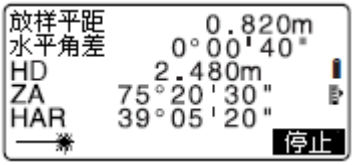

9. 根据显示的距离偏差值前后移动棱镜，测量至使角度和距离偏差值大致为“0”时即为放样点位。

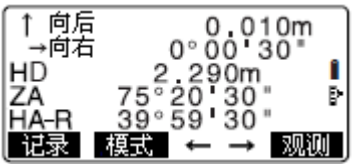

10. 按[ESC]键返回放样界面。
- 在步骤 5 中按[调取]键，则屏幕将列出内存中的放样点坐标表，选取所需放样点继续实施放样测量。
- 按[记录]键可存储放样结果。
☞ 记录方法“28.记录数据”

15.3 悬高放样测量

悬高放样测量功能用于无法在其位置上设置棱镜的点的高度的测设。

☞ “12.6 悬高测量”

悬高放样测量步骤


1. 将棱镜设置于放样点的正上方或正下方并量取棱镜高（棱镜中心至地面点的距离）。

2. 在测量模式第 3 页菜单下按[放样]键进入放样测量界面。

3. 如需要可输入测站数据。
☞ “13.1 输入测站和后视方位角数据”

4. 选取“放样数据”后按[放样]键至使屏幕显示“放样测量 高度”界面。

5. 在“高度”栏内输入地面点至放样点的高度值并输入棱镜高后按**[OK]**键。

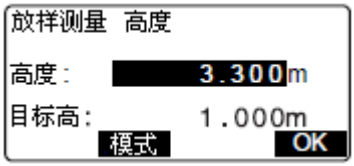

- 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

  “7.2 仪器整平”

6. 照准棱镜后按**[观测]**键测距。



7. 按**[悬高]**键开始悬高放样测量，根据屏幕提示的偏差值俯仰转动望远镜至使偏差值为“0”确定出放样点位。

   按**[← →]** 键可使望远镜转动方向以箭头符号直观表示：


   向上：向上转动望远镜。

   向下：向下转动望远镜。

8. 悬高放样完成后按**{停止}**键结束，再按**{ESC}**键返回步骤 5 放样界面。

16. 直线放样测量

直线放样功能用于测设相对于确定基线的距离为已知的点位，也可用于求取测量点至确定基线的距离。

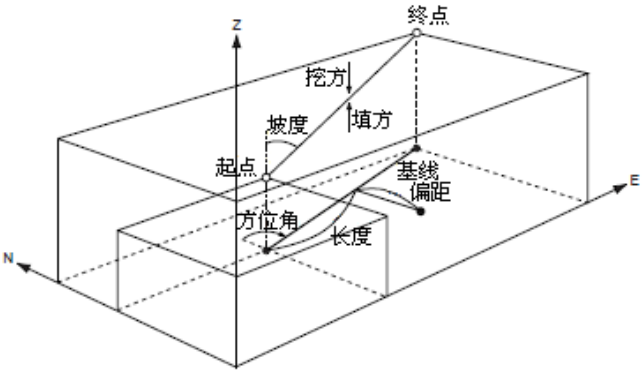

16.1 定义基线


直线放样测量前先要定义基线。基线可以通过输入两已知点的坐标或测定两点坐标来定义。比例因子反映出已知坐标与实测坐标之间的差异。

$$\text{比例因子}(X,Y)=\frac{\text{实测所得水平距离}}{\text{坐标计算所得水平距离}}$$

- 不对基线的起点和终点进行测量时其比例因子为“1”。
- 定义的基线即可用于直线放样测量，也可用于点投影。

输入两点坐标定义基线步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“直线放样”。

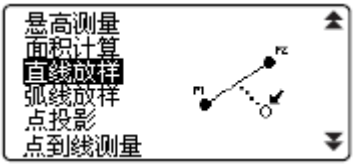

2. 选取“测站定向”后输入测站数据。

“13.1 输入测站和后视方位角数据”

3. 选取“定义基线”。




4. 输入基线起点坐标数据后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的已知点坐标。
     “13.1 输入测站和后视方位角数据”
   - 按**[观测]**键可直接测量基线起点坐标。




5. 输入基线终点坐标数据。
   - 按**[观测]**键可直接测量基线终点坐标。



6. 若需检测基线点按**{FUNC}**键后按**[测量]**键进入基线点检测界面，否则按**[OK]**键转至步骤 10。

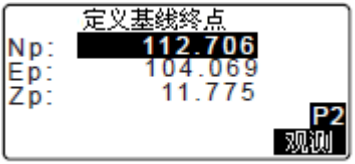

7. 照准基线起点按**[观测]**键，屏幕显示测量结果。
   - 按**[停止]**键停止测量。
   - 此时可输入目标高。
   - 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。
     “7.2 仪器整平”

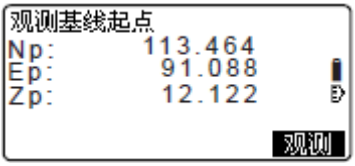


8. 按**[YES]**键确认测量结果。
   - 按**[NO]**键可重新测量基线起点。

9. 照准基线终点按**[观测]**键，屏幕显示测量结果后按**[YES]**键确认。



10. 屏幕显示基线定义结果。
屏幕显示出基线起终点的计算平距值、测量平距值、比例因子、方位角值和坡度值。

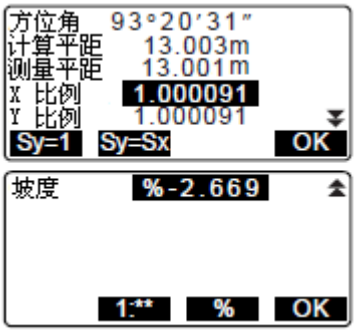

11. 按**[OK]**键结束基线定义进入<直线放样>界面。



“16.2 直线点放样”
“16.3 直线线放样”

- 按**[Sy=1]**键可将“y 比例”设为“1”。
- 按**[1：**]**键可将坡度显示切换为“1：**”，即“高差：平距”。

Note


- 直线放样测量除了能在**[菜单]**下进行外，还可在将**[放线]**功能定义到测量模式的软键上后进行。

[放线]功能定义“33.11 键功能定义”

- 基线除了可以按上面介绍的通过输入起、终点坐标的方法来定义外，也可在输入起、终点坐标界面下按**[观测]**键直接测定起、终点的坐标来进行定义。

测量两点定义基线步骤

1.在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“直线放样”。

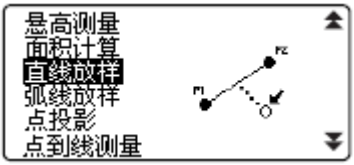

2. 选取“测站定向”后输入测站数据。

“13.1 输入测站和后视方位角数据”


3. 选取“定义基线”。



4. 照准基线起点按**[观测]**键测量。
   - 按**[停止]**键停止测量。




5. 按**[OK]**键确认基线起点测量结果。
   - 按**[观测]**键重新测量基线起点。
   - 按**[仪器高]**键输入仪器高和面标高。

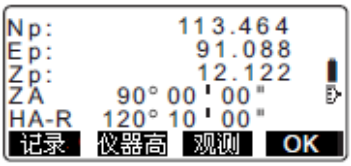


6. 照准基线终点按**[观测]**键测量。




7. 按**[OK]**键确认基线终点测量结果。
   - 按**[观测]**键重新测量基线终点。
   - 按**[仪器高]**键输入仪器高和面标高。

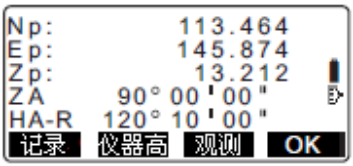

   - 在右图所示界面下可对比例因子进行设置。

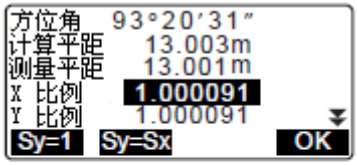

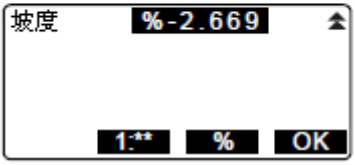

8. 在步骤 7 界面下按**[OK]**键结束基线定义进入<直线放样>界面。

   “16.2 直线点放样”
   “16.3 直线线放样”



- 按**[Sy=1]**键可将“y 比例”设为“1”。
- 按**[1：**]**键可将坡度显示切换为“1：**”，即“高差：平距”。

Note


- 直线放样测量除了能在**[菜单]**下进行外，还可在将**[放线]**功能定义到测量模式的软键上后进行。

[放线]功能定义“33.11 键功能定义”

16.2 直线点放样

直线点放样功能可通过输入基于确定基线的长度值和偏距值来（见下图）求取放样点的坐标，并根据求得的坐标对计算点实施放样。

・在进行直线点放样测量前必须先定义基线。

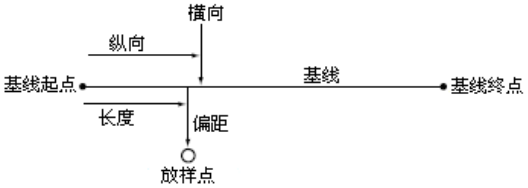

直线点放样测量步骤

1. 在<直线放样>界面下选取“点放样”。




2. 输入下列各值：

1) 增量：长度或偏距的增量值，按箭头键可在长度值或偏距值原值基础上增加或减少一个增量值。

2) 长度：放样点在基线上的垂足点至基线起点间的距离（基线纵向）。

3) 偏距：放样点至其在基线上垂足点间的距离（基线横向）。

・箭头键用于使长度值或偏距值在原值基础上增加或减少一增量值。

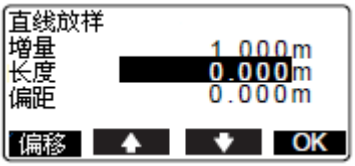


3. 按**[OK]**键计算并显示放样点的坐标值。

・**[记录]**键用于存储计算结果。

☞记录方法“30.1 已知坐标输入与删除”

・**[放样]**键用于进入计算点的放样测量。


☞“15.放样测量”

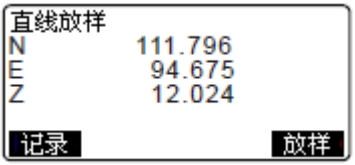

4. 按**{ESC}**键从步骤 2 起继续直线点放样测量。

基线移动

定义的基线可以通过指定的纵向、横向、高度偏离值和旋转角进行下图所示的三维空间移动。

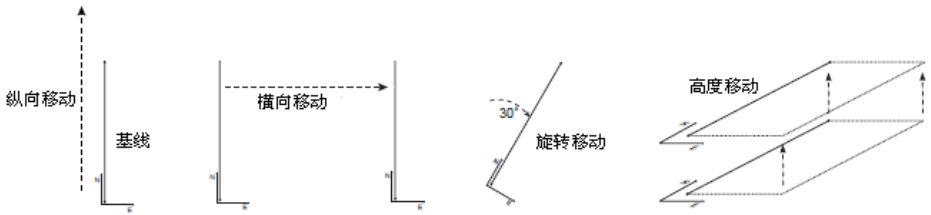


基线移动步骤


1. 在<直线放样>界面下选取“点放样”。




2. 按**[偏移]**键进入<基线偏移>界面。

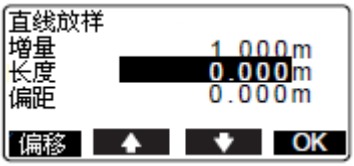


3. 输入以下各值：
   1) 增量：按箭头键可在相应偏离值基础上增加或减少一个增量值。
   2) 纵向：纵向偏离值。
   3) 横向：横向偏离值。
   4) 高度：高度偏离值。
   5) 旋转角：旋转角偏离值。
   - 箭头键用于使相应偏离值在原值基础上增加或减少一增量值。

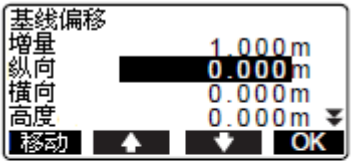

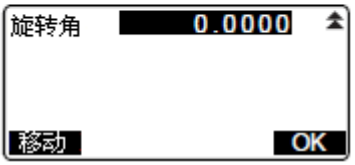

4. 按**[OK]**键返回步骤 2 界面。
   - **[移动]**键用于根据设定的各偏离值永久性移动基线。


5. 在步骤 2 界面下设定各值，按**[OK]**键便可计算参照移动后基线的放样点的坐标。

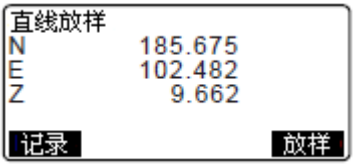


16.3 直线线放样

直线线放样功能用于求取测量点相对于确定基线的水平距离和垂直距离。需要时基线还可做水平向的偏移处理。

• 在进行直线线放样测量前必须先定义基线。

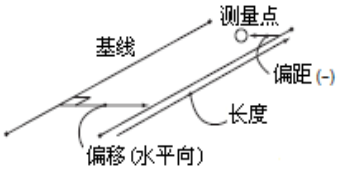

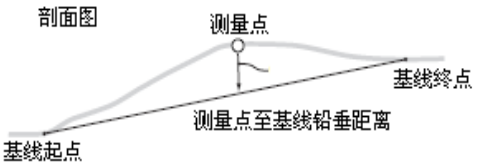


直线线放样测量步骤

1. 在<直线放样>界面下选取“线放样”。



2. 输入基线的偏移值。
   • 偏移：基线在水平向上的偏移距离。向右侧偏移时取正值，向左侧偏移时取负值。
   • 若不设置偏移值直接转至步骤 3。

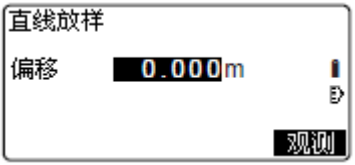


3. 照准目标后按**[观测]**键测量。
   屏幕上显示出测量结果，按**[停止]**键停止测量。
   • 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。
   “7.2 仪器整平”

4. 按[YES]键确认测量结果。

屏幕上显示出测量点与基线的偏差值：

- 偏距：测量点至基线的水平距离，测量点位于基线右侧时为正值，在左侧时为负值。
- 偏高：表示测量点高于基线。
- 偏低：表示测量点低于基线。
- 长度：测量点在基线上的垂足点至基线起点的距离。
- 按**[NO]**键重新观测目标。

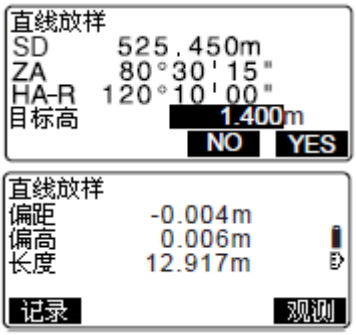


5. 照准下一目标后按**[观测]**键继续测量。

- **[记录]**键用于存储测量结果。

记录方法：“28.记录数据”

17. 弧线放样测量

弧线放样功能用于圆曲线点位的计算和测设，根据输入参数的不同，有多种定义圆曲线的方式。

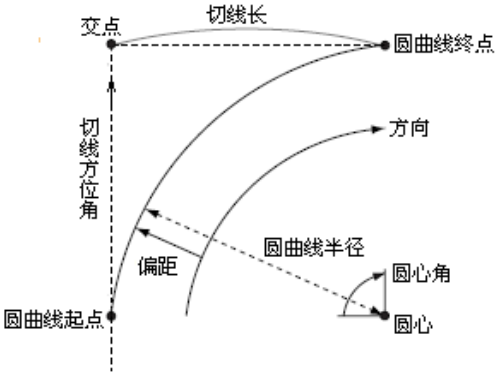

17.1 定义弧线

圆曲线的定义可通过输入如半径、圆心角、起点坐标、圆心点坐标、终点坐标等参数进行定义。

输入坐标定义圆曲线步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“弧线放样”。




2. 输入测站数据完成测站设立。

☞ “13.1 输入测站和后视方位角数据”

3. 在<弧线放样>界面下选取“弧线定义”。
   - 按**[调取]**键可调用内存中已知坐标数据来定义弧线。

☞ “13.1 输入测站和后视方位角数据”

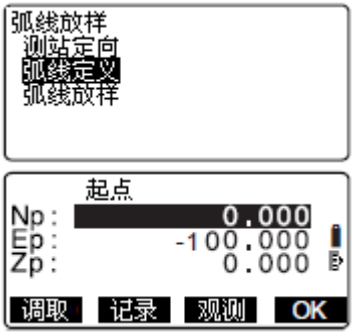

4. 输入圆曲线起点坐标数据后按[OK]键。

5. 按{►}或{◄}键选取圆曲线定义方式后按[OK]键。



可选取的圆曲线定义元素如下：

终点　　：输入曲线终点坐标

终点，圆心：输入曲线终点和圆心点坐标

终点，交点：输入曲线终点和交点坐标

圆心　　：输入曲线圆心点坐标

交点　　：输入曲线交点坐标

圆心，交点：输入曲线圆心点和交点坐标

6. 输入指定的圆曲线定义点坐标数据。

现以“终点”为定义点为例，右图所示为圆曲线终点坐标输入界面。



- 当定义方式需输入多个坐标点时，屏幕显示出[往下]键，按[往下]键可输入下一坐标点数据。

7. 按[OK]键确认进入圆曲线参数输入界面。

8. 输入下列圆曲线参数：

(1) 方向：相对于起点曲线的转向

(2) 半径：圆曲线半径


(3) 转角：圆曲线所对圆心角

(4) 弧长：圆曲线弧长

(5) 弦长：曲线起点至终点直线距离

(6) 切线长：切线长


(7) 切线角：切线方位角

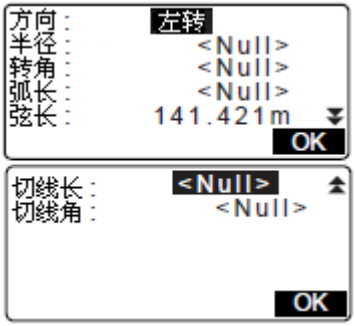

输入参数的数量取决于步骤 5 中指定的定义元素。

“定义点与圆曲线参数”

9. 输入圆曲线参数后按{**OK**}键，仪器将计算出其他相关参数。
   - **[圆心]**：记录计算所得圆心坐标。
   - **[交点]**：记录计算所得交点坐标。
   - **[终点]**：记录计算所得终点坐标。

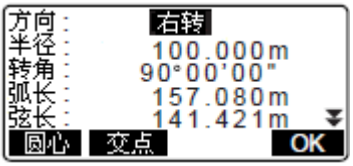

10. 按**[OK]**键结束圆曲线定义进入<弧线放样>界面，开始弧线放样测量。

“17.2 弧线放样”

Note

- 弧线放样测量除了可在**[菜单]**下进行外，还可在将**[放弧]**功能定义到测量模式的软键上后进行。

[放弧]功能定义“33.11 键功能定义”

测量坐标定义圆曲线步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“弧线放样”。



2. 输入测站数据。

“13.1 输入测站和后视方位角数据”

3. 在<弧线放样>界面下选取“定义弧线”。



4. 照准圆曲线起点后按**[观测]**键测量。
   - 按**[停止]**键停止测量。
   - 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

“7.2 仪器整平”



5. 按[OK]键确认测量结果。
   - 按[观测]键重新测量圆曲线起点。
   - 按[仪器高]键可输入仪器高和目标高。



6. 按{►}或{◄}键选取圆曲线定义方式后按[OK]键。




7. 照准所选定义点(终点、圆心点或交点)后按[观测]键测量。




8. 按[OK]键确认测量结果。
   - 按[观测]键重新测量定义点。
   - 按[仪器高]键可输入仪器高和目标高。
   - 当定义方式需多个坐标点时，屏幕显示出[往下]键，按[往下]键可测量下一定义点。



9. 输入下列圆曲线参数：
   (1) 方向：相对于起点曲线的转向
   (2) 半径：圆曲线半径
   (3) 转角：圆曲线所对圆心角
   (4) 弧长：圆曲线弧长
   (5) 弦长：曲线起点至终点直线距离
   (6) 切线长：切线长
   (7) 切线角：切线方位角

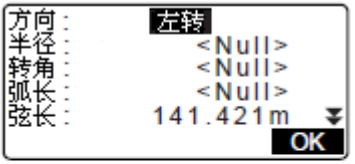


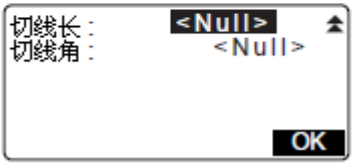

输入参数的数量取决于步骤 5 中指定的定义点。

“ 定义点与圆曲线参数”

10. 输入圆曲线参数后按{OK}键，仪器将计算出其他相关参数。
    - **[圆心]**：记录观测所得圆心坐标。
    - **[交点]**：记录观测所得交点坐标。
    - **[终点]**：记录观测所得终点坐标。

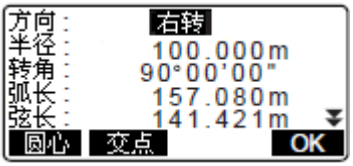

11. 按**[OK]**键结束圆曲线定义进入<弧线放样>界面，开始弧线放样测量。

    “17.2 弧线放样”

Note

- 弧线放样测量除了可在**[菜单]**下进行外，还可在将**[放弧]**功能定义到测量模式的软键上后进行。

  [放弧]功能定义“33.11 键功能定义”

定义点与圆曲线参数

输入圆曲线参数的数量取决于步骤 5 或 6 中指定的定义点，下表中以“○”和“×”分别表示在指定定义点后可以和不可以输入的圆曲线参数：

参数 / 定义点	半径	转角	弧长	弦长	切线长	切线方位角	方向
终点，圆心点	×	×	×	×	×	×	○
终点，交点	×	×	×	×	×	×	○
圆心点，交点	×	×	×	×	×	×	○
终点	○	○	○	×	○	○	○
圆心点	×	○	○	○	○	×	○
交点	○	○	×	○	×	×	○

弧线放样测量注意事项

出现下列情形时圆曲线参数无法计算：

圆曲线半径＜ $\frac{\text{弦长}}{2}$


圆曲线弧长＜ 弦长

2 × 切线长＜ 弦长

切线方位角与起终点连线方位角间夹角等于“0”或大于180°

17.2 弧线放样

弧线放样功能用于在完成圆曲线定义后，通过输入圆曲线弧长（或弦长）、偏距值来计算圆曲线上及其两侧点的坐标并进行测设。

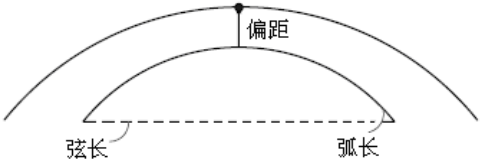

• 进行弧线放样测量前，必须先对圆曲线进行定义。

弧线放样测量步骤

1. 在<弧线放样>界面下选取“弧线放样”。




2. 输入下列参数数据：

(1) 增量：按箭头键可在相应值基础上增加或减少该增量值。

(2) 弧长：圆曲线起点至计算点间的弧长。


(2) 弦长：圆曲线起点至计算点间的弦长。

(3) 偏距：计算点至定义圆曲线的偏距值，以左“－”右“＋”方式输入。

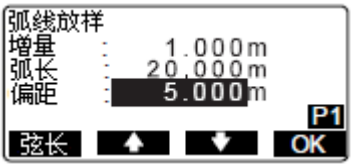


• 按**[弦长]**键可切换至弦长输入。

• 箭头键用于在原值基础上增加或减少一增量值。

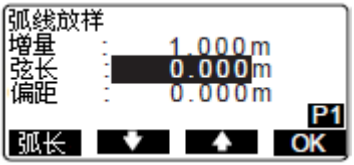

3. 按[OK]键计算出放样点的坐标并显示在屏幕上。

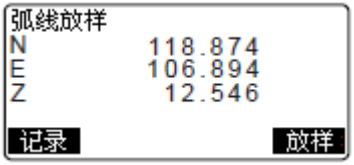


- [记录]键用于将计算所得放样点坐标值保存至仪器内存中。
  “30.1 已知坐标输入与删除”
- [放样]键用于对放样点实施放样测量。
  “15.放样测量”

4. 按{ESC}键从步骤 2 起继续弧线放样测量。

弧线移动

定义的弧线可以通过指定的纵向、横向、高度偏离值和旋转角进行下图所示的三维空间移动。

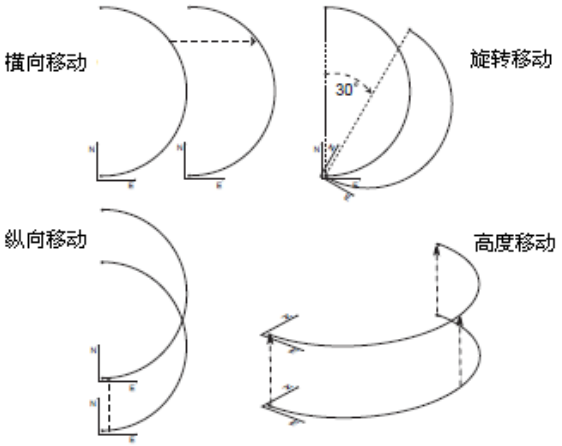


弧线移动步骤

1. 在<弧线放样>界面下选取“弧线放样”进入弧线放样界面。



2. 按{**FUNC**}键后按[**偏移**]键进入<圆曲线偏移>界面。

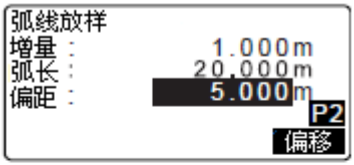

3. 输入以下各值：

(1) 增量：按箭头键可在相应偏离值基础上增加或减少该增量值。


(2) 纵向：纵向偏离值。

(3) 横向：横向偏离值。

(4) 高度：高度偏离值。

(5) 旋转角：旋转角偏离值。


- 箭头键用于使相应偏离值在原值基础上增加或减少一增量值。

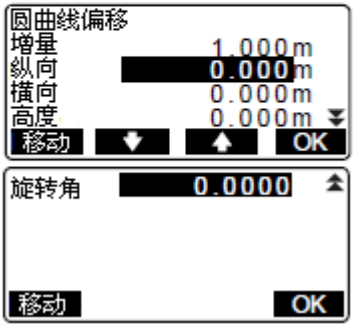

4. 按[**OK**]键返回步骤 2 界面。


- [**移动**]键用于根据设定的各偏离值永久性移动圆曲线。

5. 在步骤 2 界面下设定各值，按[**OK**]键便可计算和显示参照移动后圆曲线的放样点的坐标。

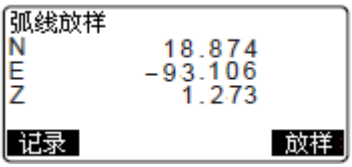

18. 点投影

点投影功能用于将一已知坐标点投影至一确定基线上，待投影点的已知坐标可以通过测量获得，也可由手工输入。仪器计算并显示投影点的长度值、偏距值和坐标值。

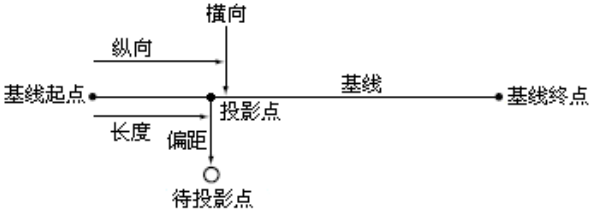


18.1 定义基线

进行点投影前先要定义基线，基线定义方法与直线放样基线定义方法相同。

- 定义的基线可用于直线放样测量或点投影。

定义基线步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“点投影”。

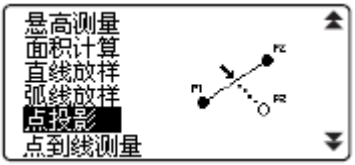

2. 输入测站数据和定义基线。

   基线定义方法“16.1 定义基线”

3. 按**[OK]**键完成基线定义进入<点投影>界面。

   “18.2 点投影”



Note

- 点投影除了在**[菜单]**下进行外，还可在将**[投点]**功能定义到测量模式的软键上后进行。

  [投点]功能定义“33.11 键功能定义”

18.2 点投影

在进行点投影前必须先定义基线。

点投影步骤

1. 进行基线定义。

   ☞“18.1 定义基线”

2. 在<点投影>界面下选取“点投影”。



3. 输入待投影点坐标。

   - **[观测]**键用于测定待投影点的坐标。
   - 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

     ☞“7.2 仪器整平”
   - **[记录]**键用于将输入的坐标值保存至仪器内存中。

     ☞“30.1 已知坐标输入与删除”




4. 按**[OK]**键显示投影结果如下：

   - 长度：基线起点至投影点间的距离。
   - 偏距：待投影点至投影点间的距离。
   - 高差：待投影点与投影点间的高差。
   - **[XYZ]**键用于显示投影点的坐标。
   - **[偏心]**键用于显示偏离值。
   - **[记录]**键用于将投影点的坐标值保存至仪器内存中。

     ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
   - **[放样]**键用于实施投影点的放样测量。

     ☞“15. 放样测量”

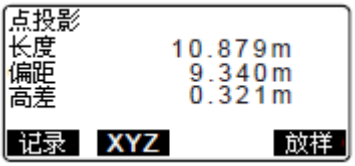


5. 按**{ESC}**键从步骤 3 起继续其他点的投影。

19. 地形测量

地形测量功能用于对地形碎部点的测量和记录；需要时也可采用双盘位测量方式对目标点进行测量和记录。


单盘位测量观测顺序

(1) L1
(2) L2
(3) L3

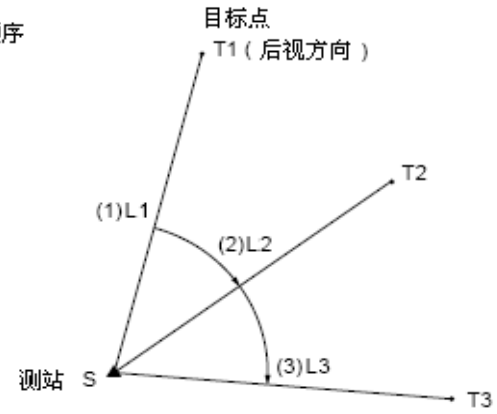


双盘位测量观测顺序

(1) L1
(2) R1
(3) R2
(4) L2
(5) L3
(6) R3

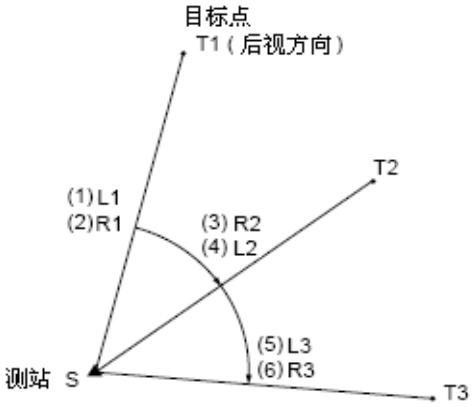

地形测量作业流程：

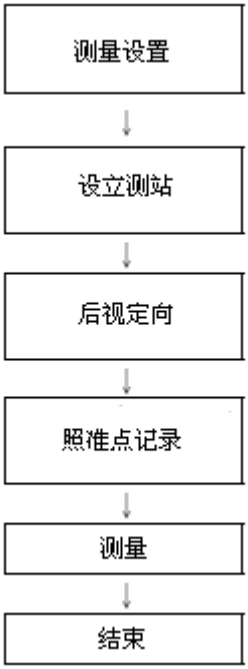


19.1 测量设置

地形测量前必须先进行测量设置，测量设置包括对测量方式（测回数、读数次数、双盘位观测、预输入点名、测量后视距、检查后视距等）的设置和保存。

- 设置和保存的测量方式可多达 8 种。
- 照准点预存点数可多达 40 个。

测量设置步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“地形测量”。

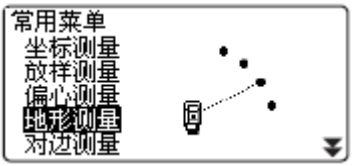

2. 输入测量方式名称并设置好下列设置项：

(1) 测回数

(2) 读数次数


(3) 双盘位观测


(4) 预输入点号

(5) 测量后视距

(6) 检查后视距

- **[方式]**键用于对所做测量设置以“测量方式”形式进行记录或调用。
- **[记录]**键用于在光标位置处记录当前设置的“测量方式”。

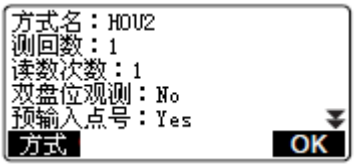

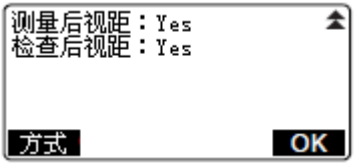



3. 按**[OK]**键确认。

4. 输入测站数据并按**[OK]**键确认。

☞“28.1 记录测站数据”

- **[后交]**键用于以后方交会测量方法完成测站的设立。

☞“13.2 自由设站”



5. 输入后视点坐标并按**[OK]**键确认。

- 第(5)设置项“测量后视距”或第(6)设置项“检查后视距”如果设为“NO”，则不显示此界面。



6. 按**[增加]**键并顺序输入待观测的目标点号后按**[ENT]**键完成各点号的预输入。

预输入完成后按**[OK]**键进入测量界面。

☞“19.2 地形测量”

- 第(4)设置项“预输入点号”如果设为“NO”，则不显示此界面。
- **[删除]**键用于所选点号的删除。
- **[编辑]**键用于所选点号的修改。





Note

•地形测量除了可在**[菜单]**下进行外，还可在将**[地形]**功能定义到测量模式的软键上后进行。

[地形]键功能定义“33.11 键功能定义”

• 测量设置的选项内容如下(带“*”号为默认值)：

(1) 测回数：1*/ 2

(2) 读数次数：1*(固定值)

(3) 双盘位观测：Yes / No*

(4) 预输入点号：Yes / No*

(5) 测量后视距：Yes（对后视点进行距离测量）/ No*（对后视点仅进行角度测量）

(6) 检查后视距：Yes（将后视点计算距离与实测距离进行对比）/ No*

•“双盘位观测”设为“NO”时，“测回数”固定为“1”。

•“双盘位观测”设为“Yes”时，“测回数”可在“1”或“2”中选取。

• 只有当“测量后视距”设为“Yes”时，方可对“检查后视距”进行设置。

19.2 地形测量

地形测量功能用于按“19.1 测量设置”中所设置的测量方式对地形实施测量。

单盘位测量步骤

1. 按“19.1 测量设置”中的步骤 1 至 6 进行测量设置和测站设立。

2. 照准第 1 目标点，按**[角度]**或**[观测]**键进行角度或距离测量。

界面中显示的“D=”为读数次数设置值。

• 测量之前可输入点名、目标高和代码数据。

• 第(5)设置项“测量后视距”如果设为“NO”，则测量界面上无**[观测]**键显示。


• 第(6)设置项“检查后视距”如果设为“Yes”，则在第 1 目标点测量完成后，测站点至后视点平距的计算值、测量值及其差值将显示在屏幕上。

• 检查后若按**{ESC}**键将退出地形测量。







3. 按**[OK]**键记录测量结果并返回步骤 2 界面进入下一目标点的测量。
   - 此时可输入目标高和代码等数据。

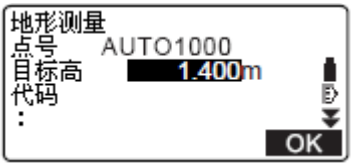

   - 对第 2 目标点及其后各目标点测量中，如果：
     第(1)设置项“测回数”设为“1”
     第(2)设置项“读数次数”设为“1”
     第(3)设置项“双盘位观测”设为“No”
     则**[偏心]**功能将被显示，可用于目标点的偏心测量。
     ☞ “20.偏心测量”

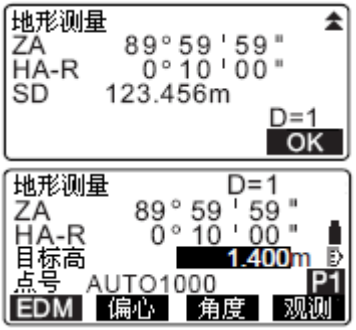


4. 在完成了全部目标点的测量后，按**{ESC}**键后按**[Yes]**键记录并结束地形测量。
   - 预输入了点号时不显示此界面。

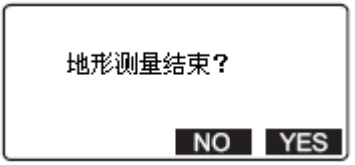

双盘位测量步骤

1. 按“19.1 测量设置”中的步骤 1 至 6 进行测量设置和测站设立，将第(3)设置项“双盘位观测”设为“Yes”。

2. 左盘位照准第 1 目标点并测量。
   屏幕顶行显示“盘左”。
   ☞ “地形测量步骤 2”

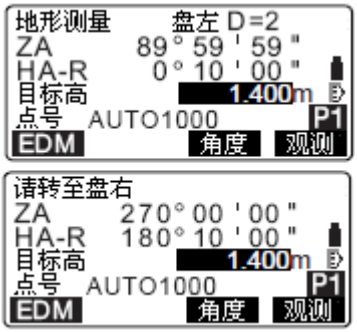


3. 按**[OK]**键确认并记录盘左测量结果。
   ☞ “地形测量步骤 3”
   此时屏幕顶部显示“请转至盘右”提示将仪器设置为右盘位。

4. 右盘位照准第 1 目标点并测量，按**[OK]**键确认并记录盘右测量结果。
   屏幕顶行显示“盘右”。



5. 按步骤 2 至 4 同样方法以与第 1 目标点相反盘位顺序对第 2 目标点（即先盘右后盘左）进行测量并记录测量结果。
   其余目标点也均采用与上一观测点相反盘位顺序进行测量和记录。

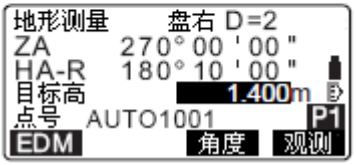

6. 结束地形测量。
   “地形测量步骤 4”

Note

- 当屏幕显示有**[观测]**键时，按**{ENT}**键或触发键与按**[观测]**键具有同样功能。
- 当第(4)设置项“预输入点号”设为“No”时，则在记录测量数据时需输入目标点名。
- 记录数据显示界面会因测量设置的不同而异。


20. 偏心测量

偏心测量功能用于无法直接设置棱镜或不通视点的点位或角度和距离测量。

- 当测量点由于无法设置棱镜或不通视等原因不能直接对其进行测量时，可将棱镜设置在距测量点不远处的通视偏心点上，通过对偏心点的角度和距离测量来求得至测量点的角度和距离值。
- 本章着重介绍仪器提供的几种偏心测量方法。

20.1 单距偏心测量

单距偏心测量功能通过输入偏心点至测量点间的平距（偏心距）和方位来对测量点进行测量。

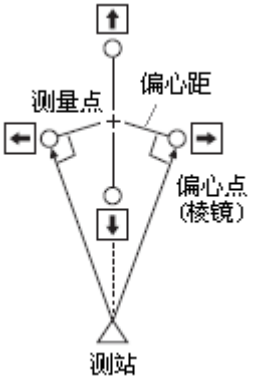

- 偏心点设在测量点左侧或右侧时，应使其至测量点与测站点之间的夹角约等于 90°。
- 偏心点设在测量点前方或后方时，应使其位于测量点与测站点之连线上。

单距偏心测量步骤

1. 在测量点附近选取一通视点作为偏心点，
   量取偏心距并在偏心点上设立棱镜。


2. 在测量模式第 3 页菜单下按**[偏心]**键进入<
   偏心测量>界面。

3. 选取“测站定向”并输入测站数据完成测
   站设立。
   “13.1 输入测站和后视方位角数据”


4. 选取“单距偏心”。

- 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

  ☞“7.2 仪器整平”

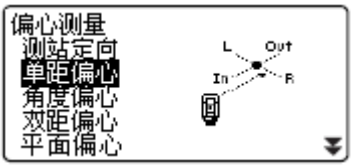

5. 照准偏心点上的棱镜后按**[观测]**键测量。屏幕显示测量结果后按**[停止]**键停止测量。

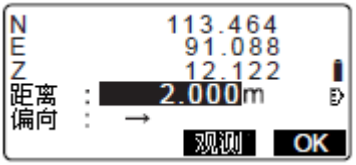

6. 输入以下各值：

(1) 偏心距（距离）

(2) 偏心点方位（偏向）

←：偏心点位于测量点左侧


→：偏心点位于测量点右侧

↑：偏心点位于测量点后方

↓：偏心点位于测量点前方

- 按**[观测]**键可对偏心点进行重测。

7. 按**[OK]**键计算并显示测量结果。

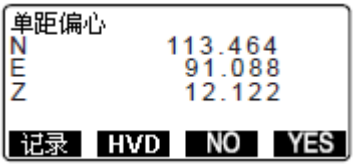


8. 按**[YES]**键返回<偏心测量>界面。

- 按**[XYZ]**键或**[HVD]**键可使测量结果在坐标或角度距离显示间切换。
- 按**[NO]**键返回前一显示界面。
- **[记录]**键用于存储测量结果。

  ☞“28.记录数据”

20.2 角度偏心测量

角度偏心测量功能是在尽可能靠近测量点的左侧或右侧位置上设立偏心点，同时使测站点至测量点和至偏心点的距离大致相等，通过对偏心点的距离测量和对测量点的角度测量来获得对测量点的测量值。

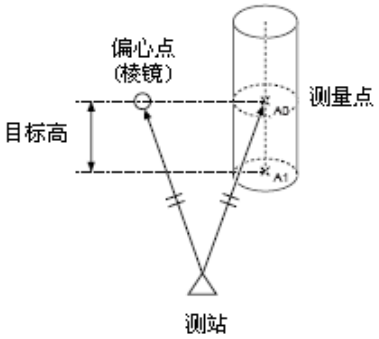

- 在照准测量点 A0 时，即可采用与偏心点相同垂直角，也可采用俯仰望远镜时所得垂直角。
- 采用俯仰望远镜时所得垂直角时，斜距(SD)、高差(VD)和 Z 坐标(Z)会随照准高度的变化而变化。

角度偏心测量步骤

1. 选取测量点附近一通视点作为偏心点（使测站至偏心点和至测量点的距离大致相等，棱镜与测量点大致等高）并在其上设立棱镜。


2. 在测量模式第 3 页菜单下按**[偏心]**键进入<偏心测量>界面。

3. 选取“测站定向”并输入测站数据完成测站设立。

☞ “13.1 输入测站和后视方位角数据”

- 若直接计算测量点 A0 的地面点 A1 的坐标，需输入仪器高和目标高。
- 若计算测量点 A0 坐标，只需输入仪器高（目标高为“0”）。


4. 选取“角度偏心”。
   - 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。
     ☞“7.2 仪器整平”

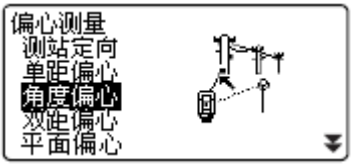

5. 照准偏心点上的棱镜后按**[观测]**键测量。
   屏幕显示测量结果后按**[停止]**键停止测量。




6. 转动仪器照准部精确照准测量点方向后按**[OK]**键。
   屏幕上显示至测量点的距离值和角度值。
   - 按**[XYZ]**键或**[HVD]**键可使测量结果在坐标或角度距离间切换显示。
   - 按**[NO]**键返回前一显示界面。
   - **[记录]**键用于存储测量结果。
     ☞“28.记录数据”

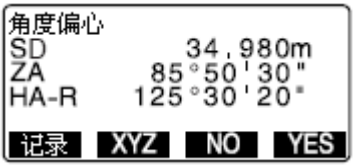

7. 按**[YES]**键结束测量返回<偏心测量>界面。

20.3 双距偏心测量


双距偏心测量功能通过对与测量点位于同一空间直线上的两个偏心点（棱镜 1 和棱镜 2）的测量，并在输入棱镜 2 至测量点间的距离后获得对测量点的测量值。

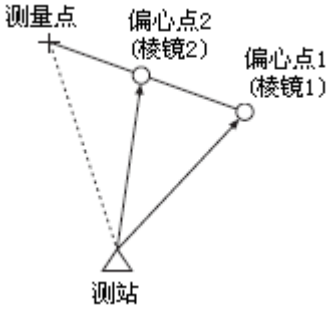

- 使用选购的两点式棱镜 2RT500-K 可使双距偏心测量更为方便，使用时将棱镜常数设置为“0”。

  ☞“37.棱镜系统”

两点式棱镜 2RT500-K 的使用方法：

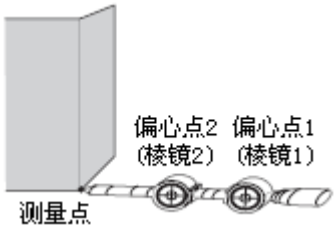

- 将两点式棱镜杆顶点对准测量点。
- 使棱镜面朝向仪器。
- 量取棱镜 2 与测量点间距离。
- 将目标类型设置为“反射片”。

双距偏心测量步骤

1. 在与测量点位于同一空间直线的位置上设置棱镜 1 和棱镜 2，量取棱镜 2 至测量点间的距离。

2. 在测量模式第 3 页菜单下按**[偏心]**键进入<偏心测量>界面。


3. 选取“测站定向”并输入测站数据完成测站设立。

   ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

4. 选取“双距偏心”。

   • 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。


   ☞“7.2 仪器整平”

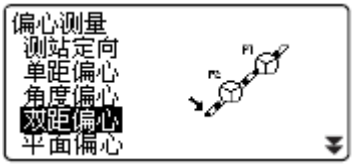


5. 照准棱镜 1 后按**[观测]**键测量。
   屏幕上显示测量结果后按**[YES]**键确认。




6. 照准棱镜 2 后按**[观测]**键测量。
   屏幕上显示出测量结果后按**[YES]**键确认。

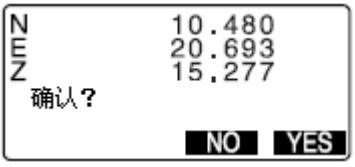

7. 输入棱镜 2 至测量点间的距离后按**{ENT}**键，屏幕上显示出测量点的坐标。

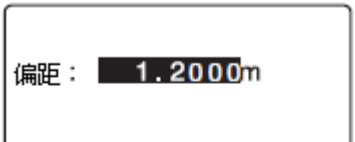

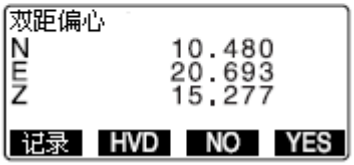


8. 按**[YES]**键结束测量返回<偏心测量>界面。
   - 按**[XYZ]**键或**[HVD]**键可使测量结果在坐标或角度距离显示间切换。
   - 按**[NO]**键返回棱镜 1 测量显示界面。
   - **[记录]**键用于存储测量结果。
     “28.记录数据”

Note

- 偏心测量除了在**[菜单]**下进行外，还可将**[偏心]**功能定义到测量模式的软键上后进行。
  [偏心]键定义“33.11 键功能定义”
- 如果在其他模式下已完成测站的设置，则可在选取所需偏心测量方法后直接实施测量。

20.4 平面偏心测量

平面偏心测量功能用于通过测定的点 P1、P2 和 P3 定义一个平面，然后以测角方式求取该平面上 P0 点的距离和坐标。

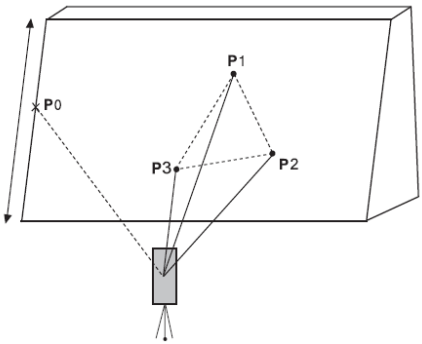

- 定义平面的三个点 P1～P3 的目标高自动设为“0”。

平面偏心测量步骤

1.在测量模式第 3 页菜单下按**[偏心]**键进入<偏心测量>界面。


2. 选取“测站定向”并输入测站数据完成测站设立。

☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

3. 选取“平面偏心”。


- 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

☞“7.2 仪器整平”

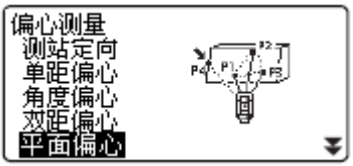

4. 照准平面定义第 1 点后按**[观测]**键测量。屏幕上显示测量结果后按**[YES]**键确认。



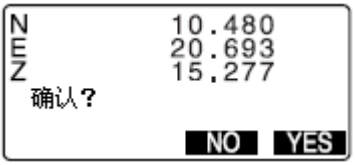

5. 照准平面定义第 2、3 点后按**[观测]**键测量。

屏幕上显示出测量结果后按**[YES]**键完成平面定义。



6. 精确照准测量点后按**{ENT}**键，屏幕上显示所测点的坐标。

- 按**[XYZ]**键或**[HVD]**键可使测量结果在坐标或角度距离显示间切换。
- **[记录]**键用于存储测量结果。


☞“28.记录数据”



7. 重复步骤 6 测量其他测量点，按**[OK]**键结束平面偏心测量返回<偏心测量>界面。

20.5 圆柱偏心测量

圆柱偏心测量功能用于通过测量圆柱体上的点 P1、P2 和 P3，求取圆柱体中心点 P0 的距离和坐标。

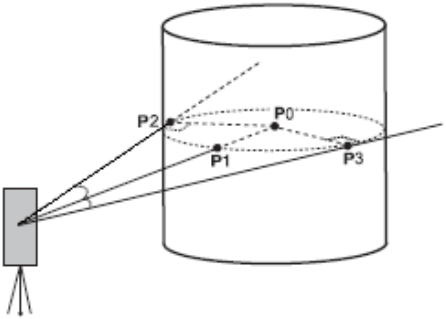

• 圆柱中心点 P0 的方位角等于 P2 和 P3 点方位角之和的一半。

圆柱偏心测量步骤

1.在测量模式第 3 页菜单下按**[偏心]**键进入<偏心测量>界面。


2. 选取“测站定向”并输入测站数据完成测站设立。

☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

3. 选取“圆柱偏心”。

• 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

☞“7.2 仪器整平”

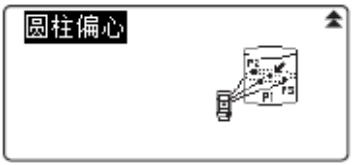

4. 照准圆柱中点 P1 后按**[观测]**键测量。屏幕上显示测量结果后按**[YES]**键确认。



- 按[XYZ]键或[HVD]键可使测量结果在坐标或角度距离显示间切换。




5. 照准圆柱左切点 P2 后按[OK]键测量。



6. 照准圆柱右切点 P3 后按[OK]键测量。



7. 屏幕上显示圆柱中心点的坐标，按[记录]键保存测量结果，在记录界面下再按[OK]键返回<偏心测量>界面。

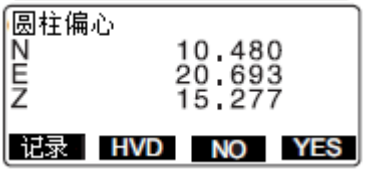


- 按[XYZ]键或[HVD]键可使测量结果在坐标或角度距离显示间切换。
- 按[YES]键返回<偏心测量>界面。
- 按[NO]键返回步骤 3 操作界面。

21. 对边测量

对边测量功能用于在不搬动仪器的情况下，直接测定多个测点相对于某一点（起始点）间的斜距 S、平距 H 和高差 V。

- 最后测量的点可以设置为其后续测点的起始点。
- 测点与起始点间的高差可以用坡度%形式来显示。

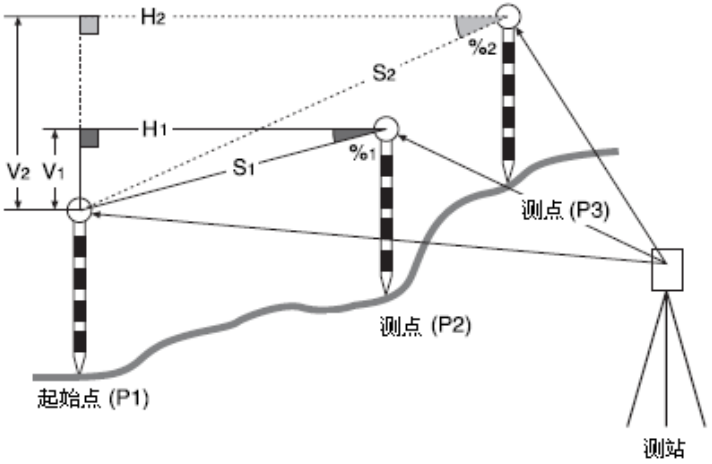

21.1 多点间距离测量


多点间的距离即可以通过直接测量点的坐标获得，也可以通过输入点的坐标后计算获得，还可以采用两种方法的组合，例如通过测量起始点的坐标和输入测点的坐标来获得。

观测法对边测量步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下按**[对边]**键后选取“对边测量”。



2. 照准起始点上的棱镜，按**[观测]**键测量。显示测量结果后按**[停止]**键停止测量。
   - 如果仪器已对起始点进行过距离测量，则最后的距离测量值将被视为至起始点的距离而直接转至步骤 3 显示界面。

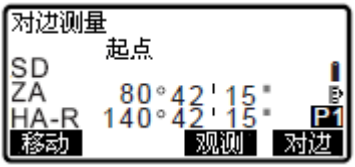


- 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。

  ☞“7.2 仪器整平”

3. 照准测点后按**[对边]**键测量。

- **[记录]**键用于保存测量结果。

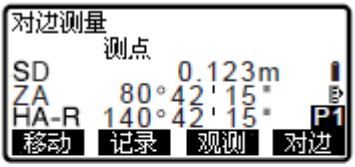


屏幕显示如下测量值：
SD：测点与起始点间的斜距值
HD：测点与起始点间的平距值
VD：测点与起始点间的高差值




- **[目标高]**键用于输入起始点和测点的目标高，输入后按**[OK]**键。
- **[坐标]**键用于输入起始点和测点的坐标值来获得对边测量结果。

  ☞“输入法对边测量步骤”

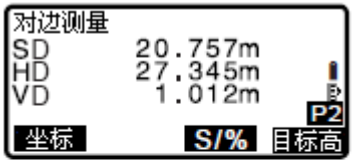



- 按**[记录]**键显示右图所示界面，按**[OK]**键可保存测点的测量结果。

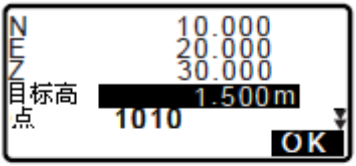

- **[OK]**键用于保存对边测量结果。



- **{ESC}**键用于不保存对边测量结果继续其他测点的测量。

- 当起始点或测点无点名时无法保存对边测量结果，因此务必在保存前设定点名。




4. 照准下一测点并按**[对边]**键进行测量。
   以同样方法测量多个测点与起始点间的斜距、平距和高差。
   - **[S/%]**键用于显示测点与起始点间的坡度值。
   - **[观测]**键用于对起始点的重新测量。
   - 按**[移动]**键可将最后的测量点设为后面测量的新起始点。

   “21.2 改变起始点”


5. 按**{ESC}**键结束对边测量。

输入法对边测量步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下按**[对边]**键后选取“对边测量”。

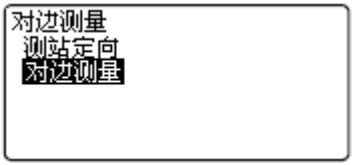


2. 在第 2 页菜单下按**[坐标]**键。

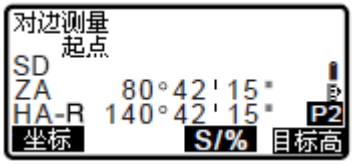

3. 输入起始点的坐标后按**[OK]**键。
   - **[调取]**键用于调用内存中已知坐标数据。

   “13.1 输入测站和后视方位角数据”

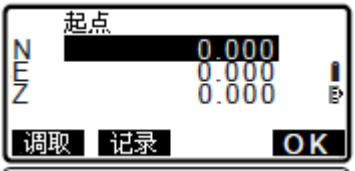

4. 选取“测点”后按**{ENT}**键进入测点坐标输入界面。



5. 输入测点的坐标后按**[OK]**键。
   屏幕显示以下各值：
   SD：测点与起始点间的斜距值
   HD：测点与起始点间的平距值
   VD：测点与起始点间的高差值





- **[目标高]**键用于输入起始点和测点的目标高，输入后按**[OK]**键。
- **[坐标]**键用于重新输入起始点和测点的坐标值。
- **[记录]**键用于保存对边测量结果。
- **[S/%]**键用于显示测点与起始点间的坡度值。
- **[观测]**键用于对起始点的重新测量。
- 观测完某测点后按**[移动]**键可将该点设为后面测量的新起始点。


“21.2 改变起始点”

6. 按**{ESC}**键结束对边测量。

- 当起始点或测点无点名时无法保存对边测量结果，因此务必在保存前设定点名。

21.2 改变起始点

在对边测量的过程中，最后观测的测点可以被设置为后续测量的新起始点。

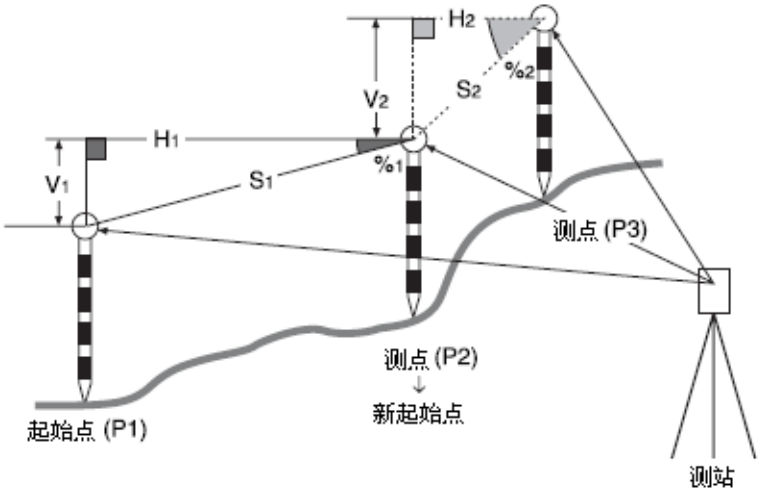

改变起始点步骤

1. 按前述步骤进行对边测量。

   ☞ “21.1 多点间距离测量”

2. 在完成某一测点测量后按**[移动]**键并按**[YES]**键确认。

   • 按**[NO]**键取消改变起始点。






3. 输入起始点、测点目标高后按**[OK]**键将最后测点设置为后续测量的新起始点。

   按前述步骤继续进行对边测量。


   ☞“21.1 多点间距离测量”

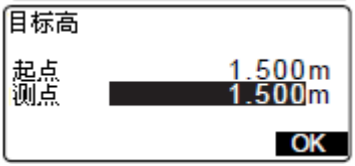

22. 面积计算

面积计算功能通过 3 个或多个点的坐标数据计算出由这些点连线构成的封闭图形的面积（平面积和斜面积）。所用坐标数据可以是直接测量所得，也可以手工方式输入。

输入值		输出值
坐标值：	P1 (N1, E1, Z1)	面积： S（平面积和斜面积）
	… …	
	P5 (N5, E5, Z5)	

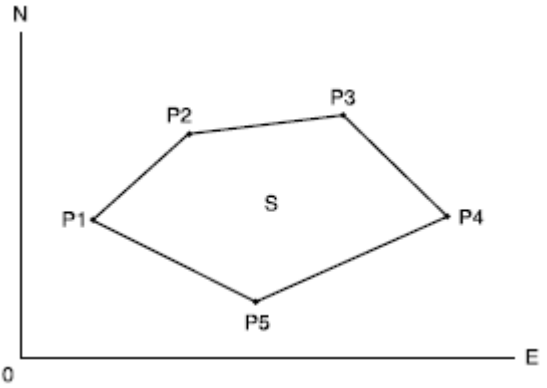

- 计算点数：3～50 个点。
- 面积的计算采用构成该封闭图形的一系列有顺序点的坐标来进行，所用点可以是直接观测点，也可以是手工预先输入仪器内存的点。


- 计算面积时，若使用的点数少于 3 个点将出现无法计算错误。
- 在指定构成图形的点号时，必须按顺时针或逆时针方向顺序给出，否则计算结果不正确。

斜面积

由最先指定的 3 个点确定所求面积图形的斜面，后面指定的点均垂直投影至该斜面上进行面积计算。

观测法面积计算步骤


1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“面积计算”。

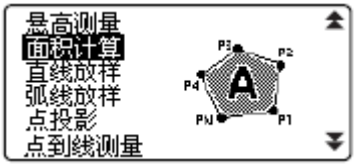

2. 选取“测站定向”后输入测站数据。

   ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

3. 选取“面积计算”。

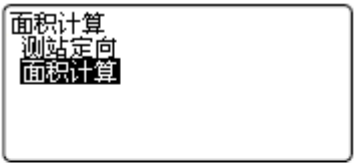


4. 按**[测量]**键进入测量界面。
   - 如果仪器倾斜超出倾斜补偿范围，屏幕会显示图形气泡界面，此时应对仪器进行整平。


     ☞“7.2 仪器整平”



5. 照准所计算面积封闭区域的第 1 边界点后按**[观测]**键开始测量，测量结果显示在屏幕上。
   - **[记录]**键用于保存测量结果。

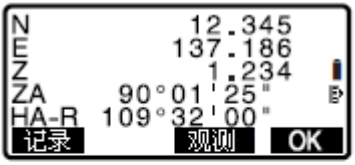


6. 按**[OK]**键将测量结果作为第一点“01”的坐标值。

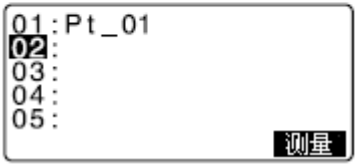


7. 重复步骤 4 至 6，按顺时针或逆时针方向顺序观测完全部边界点。


   例如由边界点 1、2、3、4、5 和由边界点 5、4、3、2、1 所定义的为同一区域。

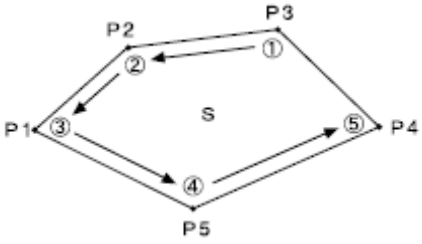

当观测的已知点数达到足以计算面积点数时，屏幕显示出**[计算]**键。

8. 按**[计算]**键计算面积并显示结果。

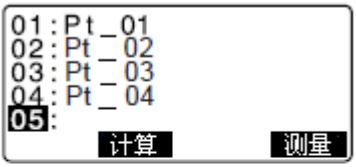

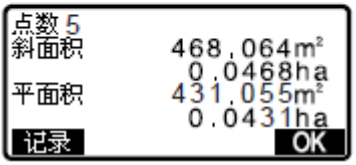


点　数：边界点总点数。
斜面积：斜面面积值。
平面积：平面面积值。
m^2　：平方米。
ha　：公顷。

9. 按**[OK]**键结束面积计算返回<常用菜单>界面。


- **[记录]**键用于保存计算结果。

输入法面积计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“面积计算”。

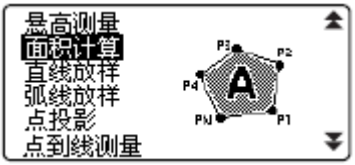

2. 在<面积计算>界面下选取“面积计算”。

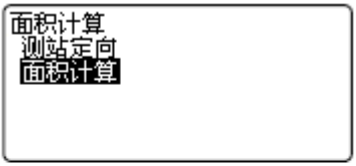


3. 按**[调取]**键进入坐标数据表界面。

- 点、坐标、测站：存储在当前作业或坐标作业中的已知坐标数据。






4. 在坐标数据表中选取第 1 边界点对应的点号后按**[ENT]**键。
   调取的点被作为 1 号边界点。

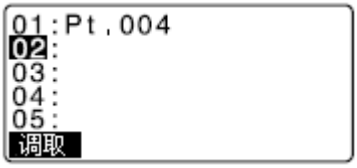

5. 重复步骤 3 至 4，按顺时针或逆时针方向顺序调取完全部边界点的坐标。
   当调取的已知点数达到足以计算面积点数时，屏幕显示出**[计算]**键。

6. 按**[计算]**键计算面积并显示结果。

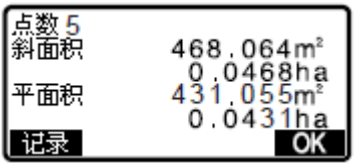

7. 按**[OK]**键结束面积计算返回<常用菜单>界面。
   • **[记录]**键用于保存计算结果。

Note

• 面积计算除了在**[菜单]**下进行外，还可将**[面积]**功能定义到测量模式的软键上后进行。
   [面积]功能定义“33.11 键功能定义”

23. 交点计算

交点计算提供有下面两类可供选择的交点计算方法。

☞选择交点计算类型“33.5 观测条件设置 – 其它”

A 类

适用于下列情况的交会计算。



- 坐标正算
  ☞"23.1.1 坐标正算 "



- 极坐标计算
  ☞"23.1.2 极坐标计算 "



- 两直线交点
  ☞"23.1.3 两直线交点"



- 两圆弧交点
  ☞"23.1.4 两圆弧交点"



- 直线延伸点
  ☞"23.1.5 直线延伸点"




- 直线平分点
  ☞"23.1.6 直线平分点 "




- 直线间距点
  ☞"23.1.7 直线间距点 "

B 类

适用于以两参考点为起点的两条直线，在给定长度或方位角后的交点计算。

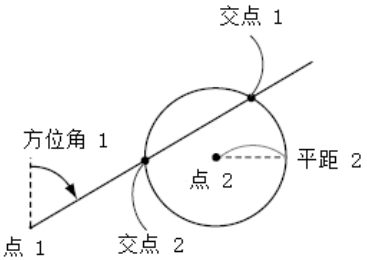

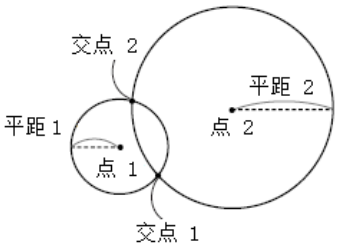


23.1 交点计算（A 类）

本章节介绍“坐标正算”、“极坐标计算”、“两直线交点”、“两圆弧交点”、“直线延伸点”、“直线平分点”和“直线间距点”等多种交点计算功能。

- 需要时可进行测站设立和后视定向。
  ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”
- 在交点计算菜单下可以进行测距参数的设置。
  ☞“33.2 观测条件设置 – 距离”

• 在选取了交会计算方法进入输入界面后，按**{FUNC}**键可以切换到所选交会方法的示意图界面。

示意图中的数字对应于数据输入时的先后顺序。

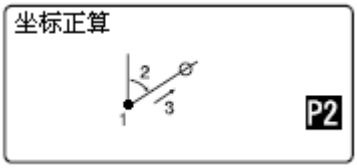

• 在计算结果界面下提供有**[记录]**和**[放样]**功能。



• 按**[记录]**键可将测量结果作为已知点保存到作业中。




• 按**[放样]**键可以对计算点实施放样测量。

“15.放样测量”

23.1.1 坐标正算


“坐标正算”功能用于根据一已知坐标点、方位角和距离求取交点的坐标。

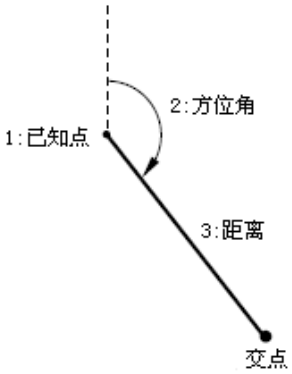

坐标正算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“交点计算”。

2. 选取“坐标正算”。

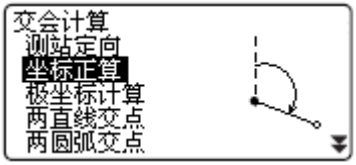


3. 输入已知点的坐标值后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用仪器内存中的坐标数据。


     ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”
   - 按**[观测]**键可测定该点的坐标。



4. 输入方位角值和距离值后按**[OK]**键。

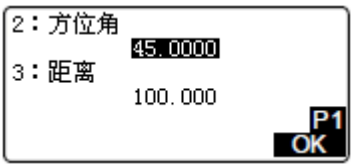

5. 屏幕显示计算结果。按**[OK]**键从步骤 3 继续其它交点的计算。

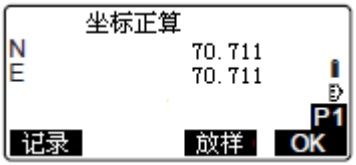


•在步骤 3 界面下按**{ESC}**键退出交点计算。

输入值范围

- 方位角值：0°00’00” ～ 359°59’59”
- 距离值：0.000 ～ 999999.999 m

23.1.2 极坐标计算


“极坐标计算”功能用于根据已知测站点和后视点的坐标以及水平角和距离求取交点的坐标。

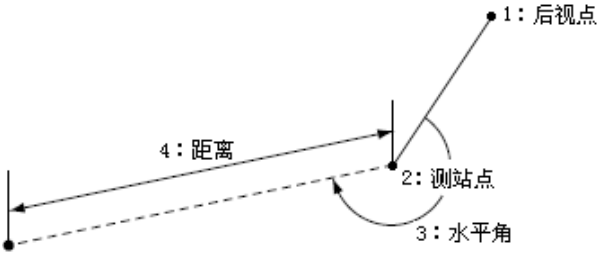

极坐标计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“交点计算”。

2. 选取“极坐标计算”。

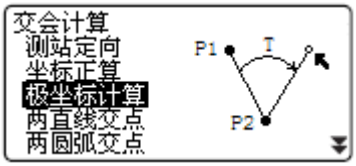

3. 输入后视点坐标后按**[OK]**键。

- 按**[调取]**键可调用仪器内存中的坐标数据。

☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”


- 按**[观测]**键可测定该点的坐标。




4. 按步骤 3 同样方法输入测站点的坐标后按[OK]键。



5. 输入水平角度和距离值后按[OK]键。

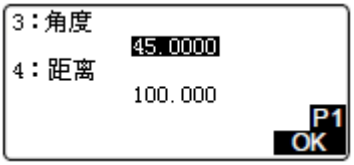

6. 屏幕显示计算结果；按[OK]键从步骤 3 继续其它交点的计算。

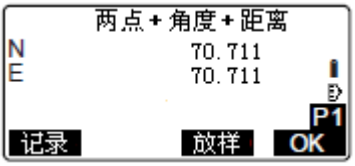


- 在步骤 3 界面下按{ESC}键退出计算。

输入值范围

- 方位角值：0°00’00” ～ 359°59’59”
- 距离值：0.001 ～ 999999.999 m

23.1.3 两直线交点

“两直线交点”功能用于求取两已知直线交点的坐标。

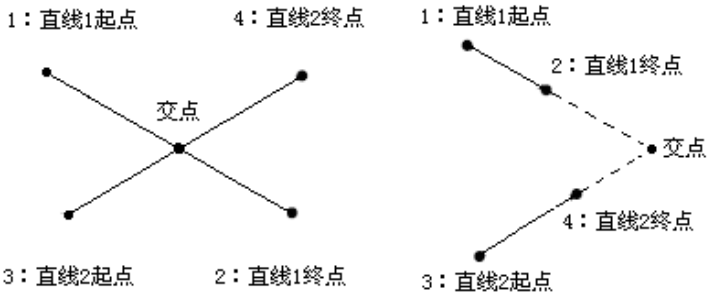


- 直线 1、2 分别由直线 1 起、终点和直线 2 起、终点连线而成，当两直线平行时计算无法进行。

两直线交点计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“交点计算”。

2. 选取“两直线交点”。

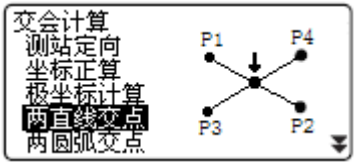

3. 输入直线 1 起点的坐标后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用仪器内存中的坐标数据。
   - ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”
   - 按**[观测]**键可测定该点的坐标。




4. 按步骤 3 同样方法输入直线 1 终点和直线 2 起、终点的坐标。

5. 屏幕显示计算结果。
   按**[OK]**键从步骤 3 继续其它交点的计算。
   - 在步骤 3 界面下按**{ESC}**键退出。



23.1.4 两圆弧交点

“两圆弧交点”功能用于求取两已知圆弧交点的坐标。

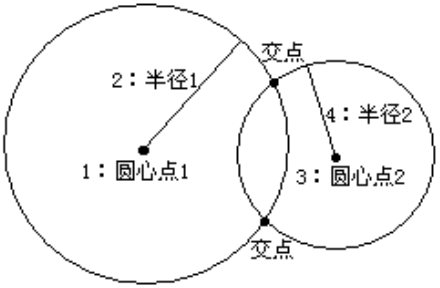


•圆弧分别由圆心点 1、半径 1 和圆心点 2、半径 2 确定，当两圆弧无交点时计算无法进行。


两圆弧交点计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“交点计算”。


2. 选取“两圆弧交点”。

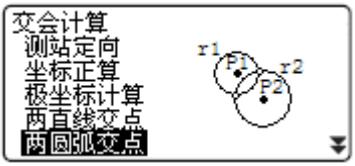

3. 输入圆心点 1 的坐标后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用仪器内存中的坐标数据。
   - ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”
   - 按**[观测]**键可测定该点的坐标。

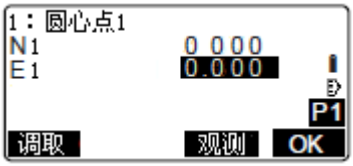

4. 输入半径 1 的值后按**[OK]**键。

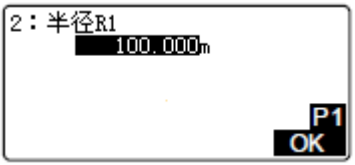

5. 按步骤 3、4 同样方法输入圆心点 2 和半径 2 的值后按**[OK]**键。

6. 屏幕显示计算结果。
   计算结果通常具有两个交点，按{►}键或{◄}键可切换显示两交点的坐标。
   按**[OK]**键从步骤 3 继续其它交点的计算。
   - 在步骤 3 界面下按**{ESC}**键退出。




输入值范围

- 半径值：0.000 ～ 999999.999 m

23.1.5 直线延伸点


“直线延伸点”功能用于求取已知直线的延伸点的坐标。

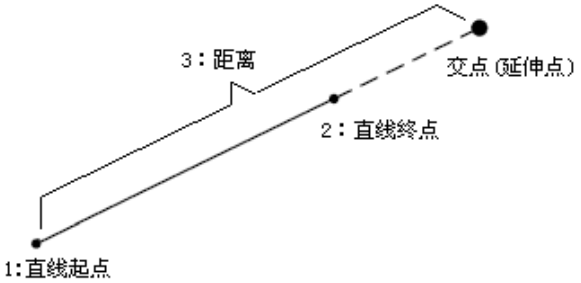

直线延伸点计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“交点计算”。

2. 选取“直线延伸点”。

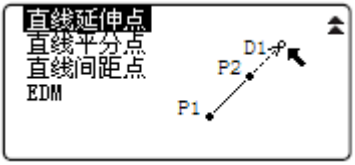


3. 输入直线起点的坐标后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用仪器内存中的坐标数据。
     ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”
   - 按**[观测]**键可测定该点的坐标。



4. 按步骤 3 同样方法输入直线终点的坐标后按**[OK]**键。

5. 输入距起点的距离值后按**[OK]**键。

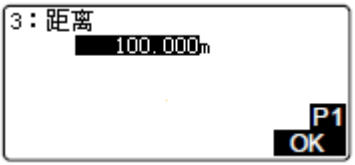

6. 屏幕显示计算结果。

   按**[OK]**键从步骤 3 继续其它延伸点的计算。

   • 在步骤 3 界面下按**{ESC}**键退出。




输入值范围

• 距离值：-999999.999 ～ 999999.999 m

23.1.6 直线平分点


“直线平分点”功能用于根据已知直线求取直线上各平分点的坐标。

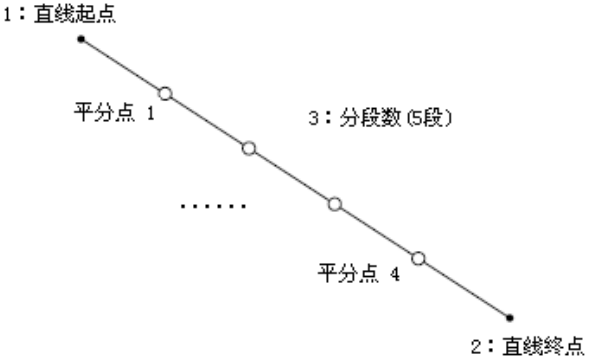

直线平分点计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“交点计算”。

2. 选取“直线平分点”。

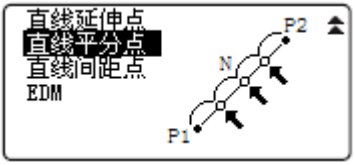

3. 输入直线起点的坐标后按**[OK]**键。

   • 按**[调取]**键可调用仪器内存中的坐标数据。

   ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

   • 按**[观测]**键可测定该点的坐标。



4.按步骤 3 同样方法输入直线终点的坐标后按[OK]键。

5. 输入分段数后按[OK]键。



6. 屏幕显示计算结果。

直线平分为 n 段时，计算结果共有 n－1 个平分点，按{►}键或{◄}键可切换显示各平分点的坐标。

按[OK]键从步骤 3 继续其它平分点的计算。




・在步骤 3 界面下按{ESC}键退出。

输入值范围

・分段数：2～100

23.1.7 直线间距点


“直线间距点”功能用于根据已知直线求取自直线起点起按指定间距的各分割点的坐标。

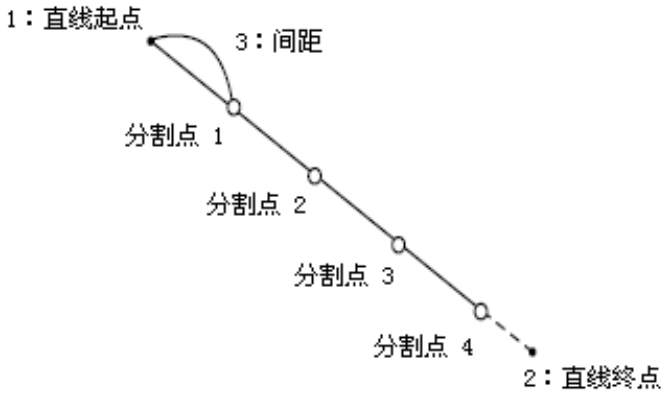

直线间距点计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“交点计算”。

2. 选取“直线间距点”。

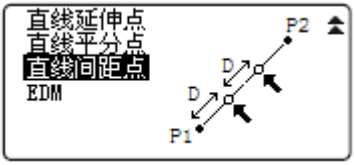


3. 输入直线起点的坐标后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用仪器内存中的坐标数据。
   - ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”
   - 按**[观测]**键可测定该点的坐标。



4. 按步骤 3 同样方法输入直线终点的坐标后按**[OK]**键。

5. 输入间距值后按**[OK]**键。

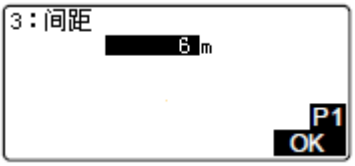

6. 屏幕显示计算结果。
   计算结果中有多个分割点时，按{►}键或{◄}键可切换显示各分割点的坐标。
   按**[OK]**键从步骤 3 继续其它分割点的计算。
   - 在步骤 3 界面下按**{ESC}**键退出。




输入值范围

- 间距值：0.001 ～ 999999.999 m

23.2 交点计算（B 类）

本章节介绍以两参考点为起点的两条直线，在给定长度或方位角后求取交点的计算功能。

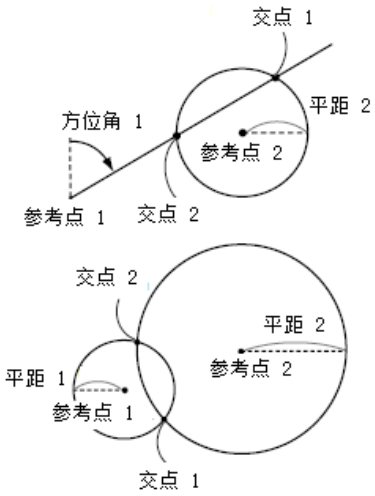


B 类交点计算步骤

1.进入仪器参数设置将“交点计算”设为“B 类”。

☞“33.5 观测条件设置-其它”

2.在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“交点计算”。

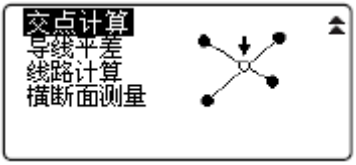

3.输入已知点 1 的坐标后按**[往下]**键。



- 按**[调取]**键可调用仪器内存中的坐标数据。

  ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

- 按**[记录]**键可保存输入点的坐标。



- 按**[观测]**键可测定该点的坐标。


4.输入已知点 2 的坐标后按**[OK]**键。

- 按**[观测]**键可测定该点的坐标。



5.输入已知点 1 和已知点 2 的方位角或者平距。

- 对同一已知点不能同时输入方位角和平距。
- 当光标位于“方位角 1”或者“方位角 2”上时会显示**[坐标]**键，按该键可通过输入坐标来计算方位角。
- 按**[观测]**键可测定所选点的坐标。

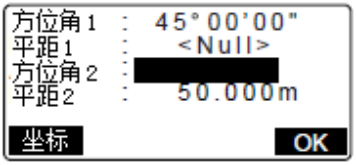




6.按**[OK]**键计算并显示交点的坐标。

- 出现两个交点时屏幕显示**[其他]**键。

  “ 两个交点”

- **[放样]**键用于点的放样测量。

  “15.放样测量”

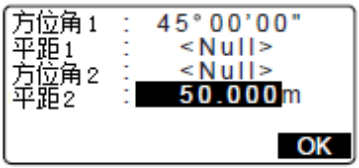



7.按**[ESC]**键从步骤 3 开始其它交点的计算。

Note

- 交点计算除了在**[菜单]**下进行外，还可将**[交点]**功能定义到测量模式的软键上后直接按**[交点]**键进行。

  [交点]功能定义“33.11 键功能定义”

两个交点

如本节开始处所给图示：

- 在两已知点上给定了方位角 1 和平距 2（或平距 1 和方位角 2）后，计算结果可产生两个交点。此时距所给方位角的已知点较远的为交点 1，较近的为交点 2。
- 在两已知点上给定了平距 1 和平距 2 后，计算结果可产生两个交点。此时位于已知点 1 和已知点 2 连线右侧的为交点 1，左侧的为交点 2。

交点计算注意事项

出现下列情况时无法计算交点的坐标：


- 方位角 1=方位角 2 时；
- 方位角 1-方位角 2=180° 时；
- 平距 1 或者平距 2=0 时；
- 已知点 1 和已知点 2 的坐标相同时。

24. 导线平差

导线测量从对前视点和后视点的观测开始，然后将测站迁到前视点上，把上一测站点作为后视点，对其和另一前视点进行观测，重复该程序直至完成导线线路的测量。

导线平差功能用于对按上述程序完成的一系列导线点及其支点的计算，需要时可进行平差处理，计算完成后给出计算结果及其精度数据。

☞ 处理的导线类型见“ 导线类型”

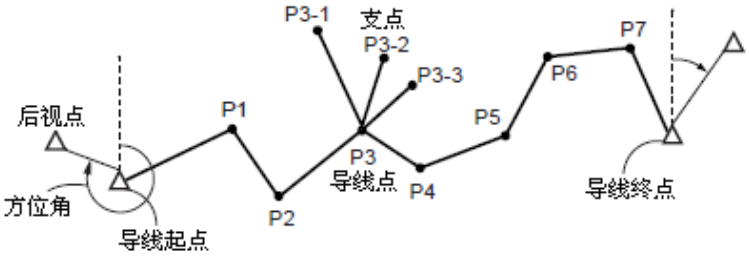


导线平差步骤


1. 开始导线平差计算前，首先对导线点进行观测并将结果记录在仪器内存中。

   ☞ “28.4 记录**距离数据**”
   “28.6 记录距离和坐标数据”

2. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“导线平差”。

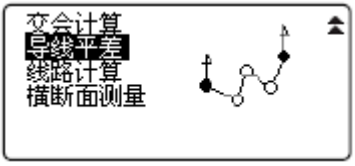

3. 在“测站”栏内输入导线起点的点名后按**{ENT}**键。

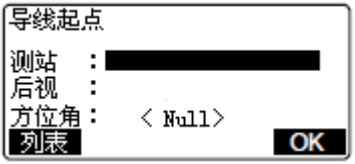

   • 按**[列表]**键可列出当前作业中的测站名表，从表中可选取所需点。


   ☞功能键的使用“13.1 输入测站和后视方位角数据”



- 当内存中无指定测站点坐标数据时，可以手工方式输入后按**[OK]**键。




4. 在“后视”栏内输入导线起点的后视点名后按**{ENT}**键。

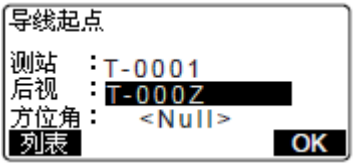

当内存中保存有后视点坐标数据时，IM 将自动计算出后视方位角并显示在屏幕上。


- 当内存中无指定后视点坐标数据时，可以手工方式输入后按**[OK]**键计算后视方位角。
- 当无后视点坐标数据而需输入后视方位角时，按**{▼}**键将光标移至“方位角”栏内后输入方位角值。

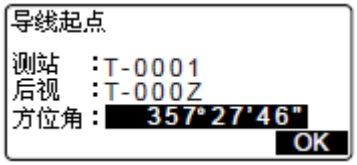

5. 在步骤 4 下按**[OK]**键，IM 开始导线线路的自动查找。步骤 1 中观测的各导线点将按观测时的顺序显示在屏幕上。




- 按**{ESC}**可中断导线线路的查找，此时，仪器只根据查找到的导线点进行线路计算。

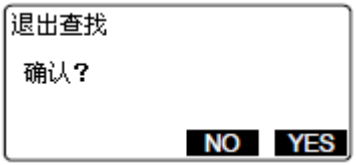

- 当查找中遇到一具有已知坐标或者具有多个前视点的导线点时，导线线路的查找将停止。此时，按**[列表]**键后选取作为下一前视点的导线点。

☞“ 导线线路自动查找”


6. 按**[OK]**确认自动查找形成的导线线路。

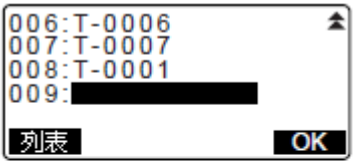

7. 在“前视”栏内输入导线终点处前视点的点名后按**[ENT]**键。

IM 计算出前视方位角并显示在屏幕上。

- 当无前视点坐标数据而直接输入前视方位角时，按{▼}键将光标移至“方位角”栏内后输入方位角值。

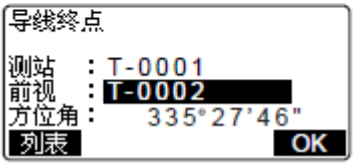

8. 按**[OK]**键确认，IM 计算并显示导线的精度数据。

角度差 ：导线角度闭合差。


距离差 ：导线距离闭合差。


相对差 ：导线全长相对闭合差分母(距离总和/距离闭合差)。

N 坐标差：导线 N 坐标闭合差。

E 坐标差：导线 E 坐标闭合差。

Z 坐标差：导线 Z 坐标闭合差。

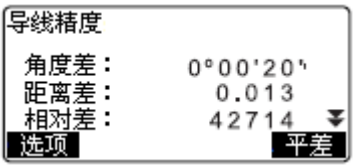

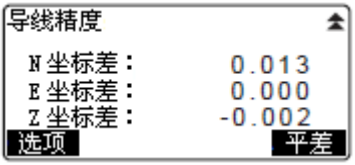

- 按**[选项]**键可选取导线平差方法。

供选取方法如下(“*”为出厂设置)：



(1) 坐标(坐标平差方法)

按距离分配*

按增量分配

(2) 角度(角度平差方法)

加权分配*

平均分配

不平差

(3) 高程(高程平差方法)

加权分配*

平均分配

不平差


☞ “ 平差方法”

9. 平差计算时首先进行的是角度平差。按**[平差]**键以步骤 8 中“(2)角度”选取的方法进行角度平差计算，平差结果显示在屏幕上。



•当步骤 8 中“(2)角度”选取的方法为“不平差”时，IM 将只进行坐标和高程平差。

10. 检查并确认角度平差结果后，按**[平差]**键以步骤 8 中“(1)坐标”和“(3)高程”选取的方法开始坐标和高程平差计算。平差结束后各导线点的平差值被保存在当前作业中。

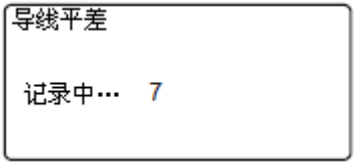

Note

•导线平差除了在**[菜单]**下进行外，还可将**[导线]**功能定义到测量模式的软键上后直接按**[导线]**键进行。

[导线]功能的定义“33.11 键功能定义”

• 导线平差结果及其数据将作为注记记录保存在当前作业中，闭合差分配值也以普通坐标数据形式保存在当前作业中。

导线线路记录(3)： 1. 导线起点和终点点名
2. 后视点名和后视方位角
3. 前视点名和前视方位角


平差设置记录(1)： 选取的导线闭合差分配方法

闭合差记录(2×2)：1. 导线角度闭合差和全长相对闭合差分母
2. 导线坐标闭合差

坐标平差记录： 各导线点坐标平差值

导线类型

IM 可处理的导线类型包括闭合导线和附合导线，在处理时，闭合导线需要输入导线起点处的方位角，对于附合导线除输入导线起点处的方位角外，还需要输入导线终点处的方位角。

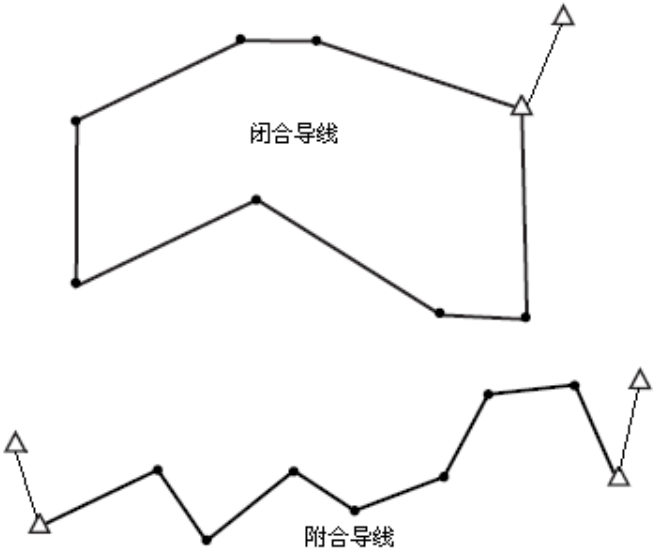

导线线路自动查找

导线线路自动查找功能用于在内存数据中查找出一系列连续的导线点形成导线线路。当出现同一点名具有多个观测值时，最新的观测值将被采用。该功能在下列情形下有效。

- 在测站上必须对至少一个后视点和一个前视点进行了观测。
- 前视点成为后续测量的测站点。
- 测站点成为后续测量的后视点。

当出现下列情况之一时，导线线路自动查找将停止，并可在人工指定下一导线点名后继续线路的自动查找。

- 当某导线点上出现多个前视导线点，即该导线点为导线结点时查找停止。
- 当前视导线点为导线起点时，该导线将被视为闭合导线而查找停止。
- 当最后测量的导线点为内存中的已知坐标点时，该导线点将被视为导线终点而查找停止。

导线线路自动查找功能无法处理下面的情形：

- 当最后测量的导线点为导线线路上的点既不是导线起点也不是已知点时。



平差方法

下面就步骤 8 中坐标平差和误差分配选项进行介绍：

坐标平差

按距离分配：按导线边长比例进行坐标闭合差的分配。

$$N坐标改正值=\frac{L}{TL}\times N坐标闭合差$$

$$E坐标改正值=\frac{L}{TL}\times E坐标闭合差$$

式中：L 为导线边长度

TL 为导线线路总长度

按增量分配：按坐标增量比例进行坐标闭合差的分配。

$$N坐标改正值=\frac{|\triangle N|}{\Sigma|\triangle N|}\times N坐标闭合差$$

$$E坐标改正值=\frac{|\triangle E|}{\Sigma|\triangle E|}\times E坐标闭合差$$

式中：△N 为导线边 N 坐标增量

△E 为导线边 E 坐标增量

Σ｜△N｜为导线边 N 坐标增量绝对值之和

Σ｜△E｜为导线边 E 坐标增量绝对值之和

角度平差

加权分配：根据前视距离和后视距离按下式进行角度闭合差的分配。

$$角度改正值=\frac{\left(\frac{1}{前视距离}+\frac{1}{后视距离}\right)}{\Sigma\left(\frac{1}{前视距离}+\frac{1}{后视距离}\right)}\times 角度闭合差$$

平均分配：将角度闭合差平均分配至导线线路各角度上。

不平差　：不进行角度平差。

高程平差

加权分配：按距离比例进行高程闭合差的分配(类似于按距离进行坐标闭合差分配)。

平均分配：将高程闭合差平均分配至导线线路各导线点上。

不平差　：不进行高程平差。

25. 线路计算

线路计算功能可用于土木、道路等工程中各种线路点、道路中桩点和边桩点平面坐标的计算，计算结果可以记录至仪器内存作业中或在实地实施放样测量。

- 进行桩点放样测量时需要完成测站的设立和后视定向。

  ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”


- 在线路计算菜单下可进行测距参数的设置。

  ☞“33.2 观测条件设置 – 距离”

- 保存于仪器内存中的线路计算结果所用点名或代码只能在线路计算菜单下使用。

- 在线路计算中 Z 坐标值的空值“Null”与“0”值是不同的。

线路计算中使用的符号与术语

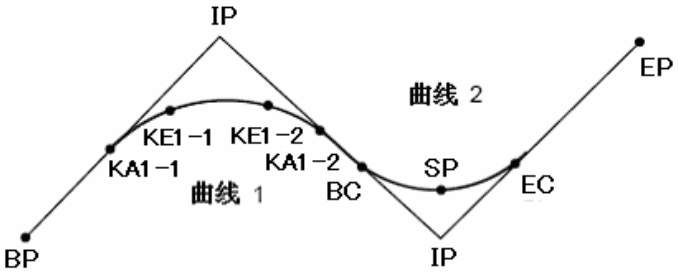

BP	：线路起点	EP	：线路终点
KA1 –1	：直缓点 ZH	KE1 –1	：缓圆点 HY
KE1 –2	：圆缓点 YH	KA1 –2	：缓直点 HZ
BC	：圆曲线起点	EC	：圆曲线终点
IP	：交点	SP	：圆曲线中点

25.1 设立测站


与其他测量作业一样，道路计算后放样测量之前必须进行测站的设立。

☞测站设立和定向“13.1 输入测站和后视方位角数据”

25.2 直线计算

直线计算功能用于由单一直线构成的线路的中桩点及其两侧边桩点平面坐标的计算，计算所得坐标可直接进行放样测量。

计算时以直线起点 P1 为基准点，已知数据为基准点 P1 的坐标、交点 P2 的坐标或直线的方位角 AZ，线路如下图所示：

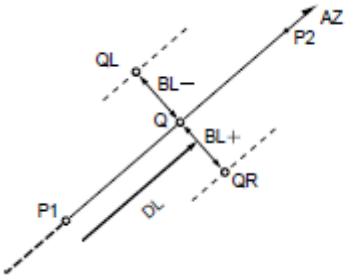


P1：基准点(直线起点)
P2：交点
DL：中桩点至基准点距离
BL：边桩偏距(宽度，以下同)
Q ：中桩点
QR/QL：右、左边桩点

直线计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。

2. 选取“直线”进入直线计算操作界面。

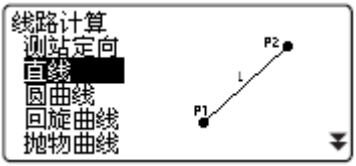


3. 输入直线起点(基准点)的坐标后按**[OK]**键。




- 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
  ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”
- 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。
  ☞“30.1 已知坐标输入与删除”

4. 输入直线交点 IP 的坐标后按**[OK]**键。

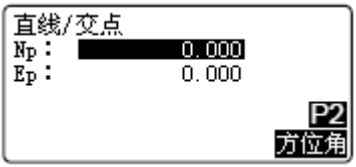

- 第 2 页菜单下的**[方位角]**键和**[坐标]**键，用于直线方位角或交点坐标输入的切换。

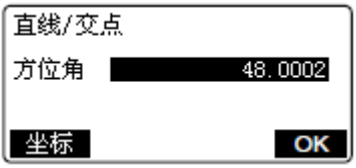

5. 在“基点桩号”和“中桩桩号”中分别输入基准点和待计算中桩点桩号（输入值范围：0.000～99999.999m，桩号过大时可按去掉相同公里数的方式处理）。
   - 也可以在“基点桩号”处输入“0”值，在“中桩桩号”处输入待计算中桩点至基准点的距离值 DL。



6. 按**[OK]**键进行中桩点 Q 的坐标计算，坐标计算结果显示在屏幕上。
   - 显示的“方位角”为所计算中桩处切线方向的方位角（为直线终点时可作为与之相连线段计算时所需的起始方位角）。
   - 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距（宽度，以下同）值后按**[OK]**键便可计算相应边桩点的坐标。
   - 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

     ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
   - 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

     ☞“15.放样测量”
   - 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。







7. 按两次**[ESC]**键结束直线计算返回<线路计算>菜单界面。


Note

- 若在步骤 4 中先输入坐标值又输入方位角值，则按方位角优先的方式处理。
- “基点桩号”和“中桩桩号”值的输入范围：0.000～99999.999m。
- “边桩偏距”值的输入范围：－999.999～999.999m。

25.3 圆曲线计算

圆曲线计算功能用于由单一圆曲线构成的线路的中桩点及其两侧边桩点平面坐标的计算，计算所得坐标可直接进行放样测量。

计算时以圆曲线起点 P1 为基准点，已知数据为基准点 P1 的坐标、切线点 P2 的坐标或切线方向的方位角 AZ、曲线的方向和半径 R，线路如下图所示：

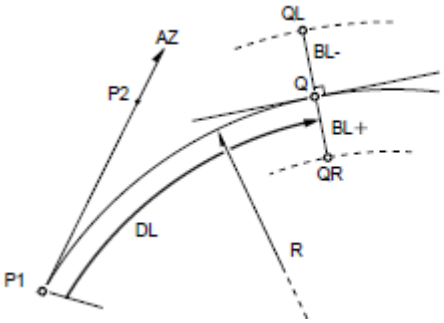


P1：基准点(圆曲线起点)
P2：切线点
R ：圆曲线半径
DL：中桩点至基准点弧长
BL：边桩偏距
Q ：中桩点
QR/QL：右、左边桩点

圆曲线计算步骤


1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。

2. 选取“圆曲线”进入圆曲线计算界面。

3. 输入圆曲线起点 P1（基准点）的坐标后按**[OK]**键。

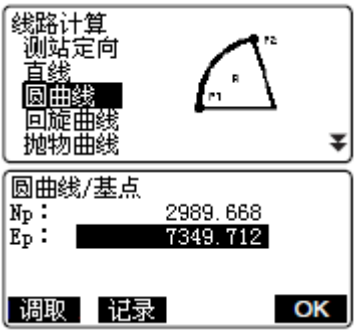

4. 输入圆曲线切线点 P2 的坐标或切线方向的方位角后按[OK]键。
   - 第 2 页菜单下的[方位角]键和[坐标]键，用于切线方位角或切线点 P2 坐标输入的切换。
   - 按[调取]键可调用内存中的坐标数据。
   - 按[记录]键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。

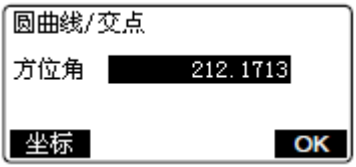

5. 选取圆曲线的“曲线”方向，输入圆曲线“半径”、“基点桩号”和待计算 “中桩桩号”（输入值范围：0.000～99999.999m，桩号过大时可按去掉相同公里数的方式处理）各值。




6. 按[OK]键计算中桩点的坐标，计算结果显示在屏幕上。
   - 显示的“方位角”为所计算中桩处切线方向的方位角（为曲线终点时可作为与之相连线段计算时所需的起始方位角）。
   - 按[边桩]键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按[OK]键便可计算相应边桩点的坐标。

     ☞“25.2 直线计算”
   - 按[记录]键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

     ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
   - 按[放样]键可直接进行所计算点的放样测量。

     ☞“15.放样测量”
   - 按[中桩]键可继续下一中桩点坐标的计算。

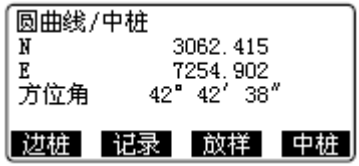

7. 按两次{ESC}键结束圆曲线计算返回<线路计算>菜单界面。

Note


- “曲线”：曲线方向的选择值为“左转”或“右转”。
- “半径”值的输入范围：0.000～99999.999m。

25.4 回旋曲线计算


回旋曲线计算功能用于由单一回旋曲线构成的线路的中桩点及其两侧边桩点平面坐标的计算，计算所得坐标可直接进行放样测量。

计算时以回旋曲线上某点（起点 ZH、任意点或终点 HY）为基准点 P1，根据基准点 P1 的坐标和曲线要素来求取所需桩点的坐标。仪器提供了三种不同基准点情况下的计算方法，使用时应根据情况来选用相应的计算方法：

- “**ZH_HY 计算法 1**”用于由直缓点过渡至缓圆点的单一回旋曲线桩点平面坐标的计算。计算时以回旋曲线起点 ZH 为基准点，已知数据为基准点 ZH 的坐标、交点 IP 的坐标或至交点 IP 方向的方位角 AZ、曲线方向和和回旋参数 A，线路如下图所示：

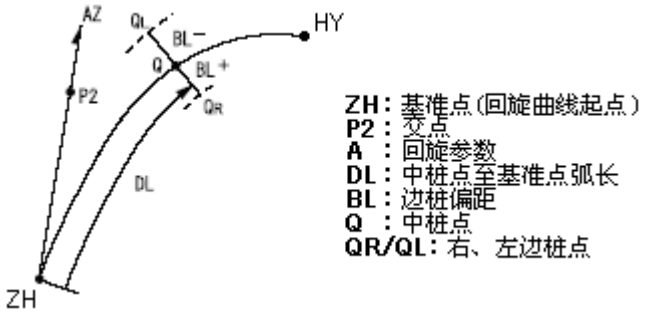


- “**ZH_HY 计算法 2**”用于由直缓点过渡至缓圆点的单一回旋曲线桩点平面坐标的计算。计算时以回旋曲线起点 ZH 与终点 HY 间任意点为基准点 P1，已知数据为基准点 P1 的坐标、过基准点 P1 切线方向的方位角 AZ、曲线的方向和回旋参数 A、起点 ZH 至基准点 P1 的弧长 L，线路如下图所示：

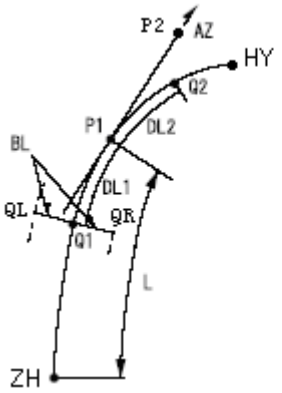

P1：基准点(回旋曲线上任意点)
P2：切线点
A ：回旋参数
L ：起点ZH至基准点弧长
Q1、Q2：中桩点
DL1、DL2：中桩点至基准点弧长
BL：边桩偏距
QR/QL：右、左边桩点

•“**YH_HZ 计算法**”用于由圆缓点过渡至缓直点的单一回旋曲线桩点平面坐标的计算。计算时以回旋曲线起点 YH 为基准点，已知数据为基准点 YH 的坐标、过基准点 YH 切线方向的方位角 AZ、曲线方向和回旋参数 A、缓和曲线的弧长 L，线路如下图所示：

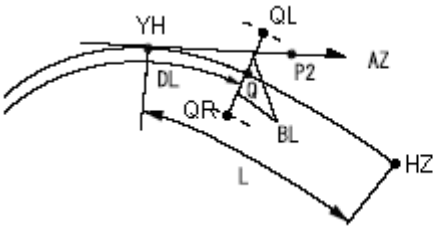

YH ：基准点(回旋曲线起点)
AZ ：过基准点切线方位角
A ：回旋参数
L ：缓和曲线弧长
Q ：中桩点
DL ：中桩点至基准点弧长
BL ：边桩偏距
QR/QL：右、左边桩点

• 当下列条件不能满足时，坐标计算将无法进行：

“ZH_HY 计算法 1”要求：0≦曲线弧长≦2A

“ZH_HY 计算法 2”要求：0≦起点至基准点弧长≦3A

0≦起点至中桩点弧长≦2A

“YH_HZ 计算法”要求： 0≦曲线弧长≦3A

0≦起点至中桩点弧长≦2A


注:回旋参数 A =√（ 曲线弧长 L×半径 R)


ZH-HY 计算法 1 计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。



2. 选取“回旋曲线”进入回旋曲线计算菜单后选取“ZH_HY 计算法 1”。

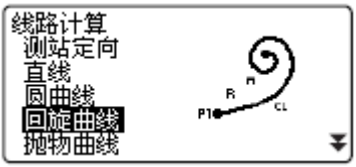

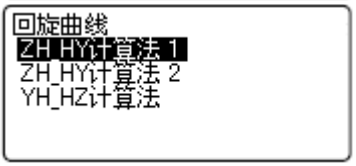

3. 输入回旋曲线起点 ZH（基准点）的坐标后按**[OK]**键。



4. 输入回旋曲线交点 IP 的坐标后按**[OK]**键。
   - 在交点输入屏幕下按**{FUNC}**键进入第二页菜单，再按**[方位角]**键后可输入回旋曲线起点切线方向的方位角。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
   - 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。



5. 选取回旋曲线的“曲线”方向，输入回旋“参数”、“基点桩号”和待计算 “中桩桩号”（输入值范围：0.000～99999.999m，桩号过大时可按去掉相同公里数的方式处理）各值。



6. 按**[OK]**键计算中桩点的坐标，计算结果显示在屏幕上。



- 显示的“方位角”为所计算中桩处切线方向的方位角（为曲线终点时可作为与之相连线段计算时所需的起始方位角）。
- 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按**[OK]**键便可计算相应边桩点的坐标。

  ☞“25.2 直线计算”
- 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

  ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
- 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

  ☞“15.放样测量”
- 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。


7. 按三次**{ESC}**键结束回旋曲线计算返回<线路计算>菜单界面。

Note

- “曲线”：曲线方向的选择值为“左转”或“右转”。
- “参数”值的输入范围：0.000～9999.999m。
- 桩号值的输入范围：0.000～99999.999m。

ZH-HY 计算法 2 计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。

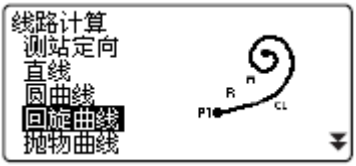

2. 选取“回旋曲线”进入回旋曲线计算菜单后选取“ZH_HY 计算法 2”。



3. 输入回旋曲线上基准点 P1 的坐标后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
   - 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。




4. 输入过基准点 P1 切线上点的坐标后按**[OK]**键。
   - 在切线方向输入屏幕下按**{FUNC}**键进入第 2 页菜单，再按**[方位角]**键后可输入切线方向的方位角。



5. 选取回旋曲线的“曲线”方向，输入回旋“参数”、“起_基弧长”（曲线起点至基准点的弧长），以及在“基点桩号”和“基_中弧长”中分别输入“0”值和基准点至待计算中桩点的弧长值 DL（中桩点位于起点 ZH 与基准点 P1 之间时输负值，否则输正值）等值。



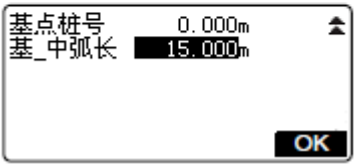

6. 按**[OK]**键计算中桩点的坐标，计算结果显示在屏幕上。



- 显示的“方位角”为所计算中桩处切线方向的方位角（为曲线终点时可作为与之相连线段计算时所需的起始方位角）。
- 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按**[OK]**键便可计算相应边桩点的坐标。

  ☞“25.2 直线计算”
- 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

  ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
- 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

  ☞“15.放样测量”
- 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。


7. 按三次**{ESC}**键结束回旋曲线计算返回<线路计算>菜单界面。

Note

- “起_基弧长”值的输入范围：0.000～99999.999m。
- “基_中弧长”值的输入范围：-999.999～9999.999m。

YH-HZ 计算法计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。

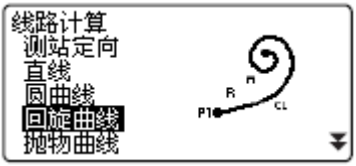

2. 选取“回旋曲线”进入回旋曲线计算菜单后选取“YH_HZ 计算法”。



3. 输入回旋曲线基准点 YH 的坐标后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
   - 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。



4. 输入过基准点 YH 切线上任一点的坐标后按**[OK]**键。
   - 在切线方向输入屏幕下按**{FUNC}**键进入第 2 页菜单，再按**[方位角]**键后可输入切线方向的方位角。



5. 选取回旋曲线的“曲线”方向，输入回旋“参数”、“终_起弧长”、“基点桩号”和待计算“中桩桩号”（输入值范围：0.000～99999.999m，桩号过大时可按去掉相同公里数的方式处理）各值。





6. 按**[OK]**键计算中桩点的坐标，计算结果显示在屏幕上。
   - 显示的“方位角”为所计算中桩处切线方向的方位角（为曲线终点时可作为与之相连线段计算时所需的起始方位角）。



- 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按**[OK]**键便可计算相应边桩点的坐标。

  ☞“25.2 直线计算”
- 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

  ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
- 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

  ☞“15.放样测量”
- 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。

7. 按三次**{ESC}**键结束回旋曲线计算返回<线路计算>菜单界面。

Note

- “终_起弧长”值的输入范围：0.000～99999.999m。
- “基点桩号”和“中桩桩号”的输入范围：0.000～99999.999m。

25.5 抛物曲线计算


抛物线计算功能用于由单一抛物线构成的线路的中桩点及其两侧边桩点平面坐标的计算，计算所得坐标可直接进行放样测量。

抛物线计算公式如下：

$$y = \frac{x^3}{6RX}$$


计算时根据抛物线的不同，仪器提供了两种不同情况下求取所需桩点坐标的计算方法，使用时可根据已知数据情况来选用。

- “ZH_HY 计算法”用于由直缓点过渡至缓圆点的单一抛物线桩点平面坐标的计算。计算时已知数据为抛物曲线起点 ZH 的坐标、交点 JD 的坐标或切线方向的方位角 AZ、曲线方向、参数 X 和半径，线路如下图所示：

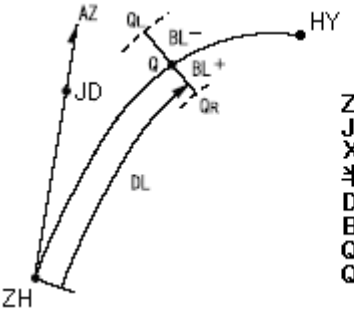

ZH：基准点（抛物曲线起点）
JD：交点
X ：参数值
半径：半径值
DL：中桩点至基准点弧长
BL：边桩偏距
Q ：中桩点
QR/QL：右、左边桩点

- “YH_HZ 计算法”用于由圆缓点过渡至缓直点的单一抛物线桩点平面坐标的计算。计算时已知数据为抛物曲线起点 YH 的坐标、过起点 YH 切线上点的坐标或切线方向的方位角 AZ、曲线方向、参数 X、曲线起点 YH 至终点 HZ 的弧长 L，线路如下图所示：

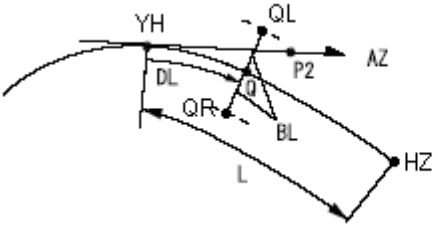

YH ：基准点（回旋曲线起点）
AZ ：过基准点切线方位角
X ：参数值
L ：起点YH至终点HZ弧长
Q ：中桩点
DL ：中桩点至基准点弧长
BL ：边桩偏距
QR/QL：右、左边桩点

ZH-HY 计算法计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。



2. 选取“抛物曲线”进入抛物曲线计算菜单后选取“ZH_HY 计算法”。






3. 输入抛物曲线起点 ZH（基准点）的坐标后按**[OK]**键。



4. 输入抛物曲线交**点** IP 的坐标后按**[OK]**键。
   - 在交点输入屏幕下按**{FUNC}**键进入第 2 页菜单，再按**[方位角]**键后可输入抛物曲线起点切线方向的方位角。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
   - 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。



5. 选取抛物曲线的“曲线”方向，输入“参数 X”、“半径”、“基点桩号”和待计算“中桩桩号”（输入值范围：0.000 ～ 99999.999m，桩号过大时可按去掉相同公里数的方式处理）各值。

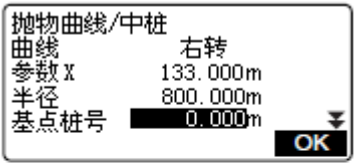



6. 按**[OK]**键计算中桩点的坐标，计算结果显示在屏幕上。



- 显示的“方位角”为所计算中桩处切线方向的方位角（为曲线终点时可作为与之相连线段计算时所需的起始方位角）。
- 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按**[OK]**键便可计算相应边桩点的坐标。

  ☞“25.2 直线计算”
- 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

  ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
- 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

  ☞“15.放样测量”
- 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。

7. 按三次**{ESC}**键结束抛物曲线计算返回<线路计算>菜单界面。

Note

- “曲线”：曲线方向的选择值为“左转”或“右转”。
- “参数 X”和“半径”值的输入范围：0.000～9999.999m。
- “基点桩号”和“中桩桩号”的输入范围：0.000～99999.999m。

YH-HZ 计算法计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。



2. 选取“抛物曲线”进入抛物曲线计算菜单后选取“YH_HZ 计算法”。






3. 输入抛物曲线起点 YH（基准点）的坐标后按**[OK]**键。



4. 输入抛物曲线切线**点** IP 的坐标后按**[OK]**键。
   - 在切线方向输入屏幕下按**{FUNC}**键进入第 2 页菜单，再按**[方位角]**键后可输入抛物曲线起点切线方向的方位角。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
   - 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。



5. 选取回旋曲线的“曲线”方向，输入“参数 X”、“YH_HZ 弧长”、“基点桩号”和待计算“中桩桩号”（输入值范围：0.000～99999.999m，桩号过大时可按去掉相同公里数的方式处理）各值。

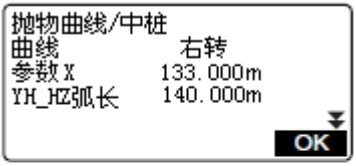



6. 按**[OK]**键计算中桩点的坐标，计算结果显示在屏幕上。



- 显示的“方位角”为所计算中桩处切线方向的方位角（为曲线终点时可作为与之相连线段计算时所需的起始方位角）。
- 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按**[OK]**键便可计算相应边桩点的坐标。

  ☞“25.2 直线计算”
- 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

  ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
- 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

  ☞“15.放样测量”
- 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。

7. 按三次**{ESC}**键结束抛物曲线计算返回<线路计算>菜单界面。


Note

- “曲线”：曲线方向的选择值为“左转”或“右转”。
- “参数 X”的输入范围：0.000～9999.999m。
- “YH_HZ 弧长”、“基点桩号”和“中桩桩号”的输入范围：0.000～99999.999m。

25.6 三点计算法

三点计算法功能用于由起点、交点和终点三个点构成的线路的主桩点、任意中桩点及其两侧边桩点平面坐标的计算，计算所得坐标可直接进行放样测量。

计算时以线路起点 P1 为基准点，已知数据为基准点 P1、交点 P2 和线路终点 P3 的坐标、第一、二回旋参数 A1、A2 和圆曲线半径 R，线路如下图所示：

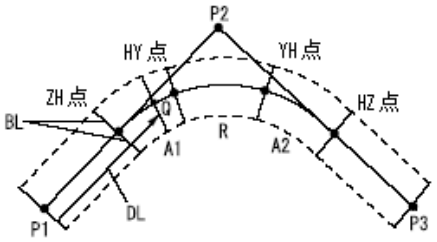

P1 ： 起点（基准点）
P2 ： 交点
P3 ： 终点
A1 ： 第1回旋参数
A2 ： 第2回旋参数
R ： 圆曲线半径
Q ： 中桩点
BL ： 边桩偏距
DL ： 中桩至基准点距离

- 若输入回旋曲线“参数 1”（A1）、“参数 2”（A2）和“半径”（R）值，则定义的为双回旋曲线线路（基本形曲线），可求取得线路主桩点坐标包括线路的直缓点 ZH、缓圆点 HY、圆缓点 YH 和缓直点 HZ 的坐标。
- 若只输入回旋曲线“参数 1”（A1）和“参数 2”（A2），“半径”（R）值为<Null>，则定义的为无圆曲线线路（凸形曲线），可求取的主桩点坐标包括线路的直缓点 ZH、缓曲终点 HY 和缓直点 HZ 的坐标。
- 若只输入“半径”（R）值，回旋曲线“参数 1”（A1）和“参数 2”（A2）值为<Null>，则定义的为圆曲线线路，可求取的主桩点坐标包括圆曲线起点 BC 和终点 EC 的坐标。

三点计算法计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。



2. 选取“三点计算法”进入<三点计算法>界面。



3. 输入线路起点 P1(基准点)坐标后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
   - 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。



4. 输入交点 P2 的坐标后按**[OK]**键。



5. 输入线路终点 P3 的坐标后按**[OK]**键。



6. 仪器根据线路的基准点 P1、交点 P2 和终点 P3 的坐标计算出线路的转角、方向、基点至交点距离和交点至终点距离，确认后按**[OK]**键。
   - 如需修改数据按**{ESC}**键返回步骤 3。



7. 输入回旋“参数 1”、“参数 2”、圆曲线“半径”和“基点桩号”等曲线参数。



8. 按**[OK]**键，仪器计算主桩点坐标并显示结果。
   - 按**[►]**键或**[◄]**键可在主桩点坐标显示界面<三点计算法/ZH>、<三点计算法/HY>、<三点计算法/YH>、<三点计算法/HZ>间进行切换。




9. 按**[中桩]**键并输入“中桩桩号”后按**[OK]**键可计算并显示线路上任意中桩点的坐标。
   - 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按**[OK]**键便可计算相应边桩点的坐标。

     ☞“25.2 直线计算”
   - 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

     ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
   - 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

     ☞“15.放样测量”
   - 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。
10. 按三次**{ESC}**键结束三点线路计算返回<线路计算>菜单界面。

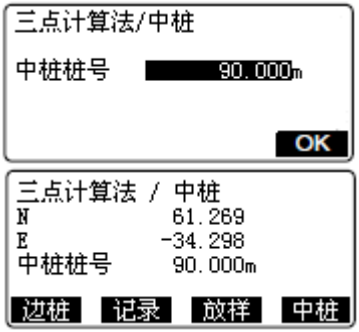


Note

- “曲线”：曲线方向的选择值为“左转”或“右转”。
- “参数”和“半径”值的输入范围：0.000～9999.999m。
- “YH_HZ 弧长”、“基点桩号”和“中桩桩号”的桩号值的输入范围：0.000～99999.999m。
- 定义线路为无圆曲线线路时，步骤 8 中求得的主桩点为线路的直缓点 ZH、缓终点 HY 和缓直点 HZ。
- 定义的线路为圆曲线线路时，步骤 8 中求得的主桩点为圆曲线起点 BC 和终点 EC。

25.7 转角计算法

转角计算法功能用于由起点、交点和转角构成的线路的主桩点、任意中桩点及其两侧边桩点平面坐标的计算，计算所得坐标可直接进行放样测量。

计算时以线路起点 P1 为基准点，已知数据为基准点 P1、交点 P2 的坐标（或 P1-P2 方向的方位角 AZ）、曲线方向、转角 IA、基准点 P1 至交点 P2 距离 DIST1、交点 P2 至终点的距离 DIST2、第一、二回旋曲线参数 A1、A2 和圆曲线半径 R，线路如下图所示：

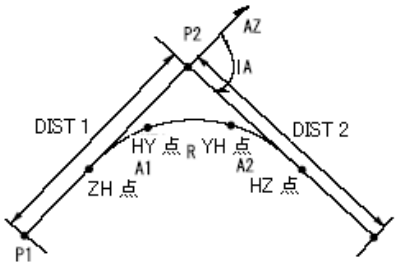

P1 ：基准点(起点)
P2 ：交点
IA ：转角
DIST1：基点至交点距离
DIST2：交点至终点距离
A1 ：第 1 回旋参数
A2 ：第 2 回旋参数
R ：圆曲线半径

转角计算法计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。



2. 选取“转角计算法”进入<转角计算法>界面。




3. 输入线路起点 P1(基准点)坐标后按**[OK]**键。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
   - 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。



4. 输入交点 P2 的坐标后按**[OK]**键。
   - 按**{FUNC}**键进入第 2 页菜单，按**[方位角]**键后可输入 P1 至 P2 方向的方位角。



5. 选取曲线“曲线”方向，输入“转角”、“基_交距”、“交_终距”、第一回旋“参数 1”、第二回旋“参数 2”、圆曲线“半径”和“基点桩号”各值。

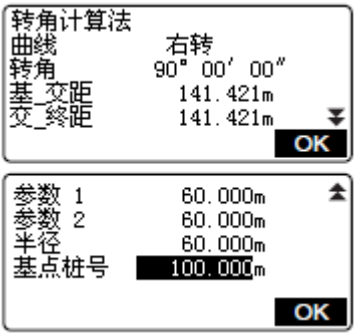

6. 按**[OK]**键，仪器计算主桩点坐标并显示结果。
   - 按**[►]**键或**[◄]**键可在主桩点坐标显示界面<一点转角/ZH>、<一点转角/HY>、<一点转角/YH>、<一点转角/HZ>间进行切换。




7. 按**[中桩]**键并输入“中桩桩号”后按**[OK]**键可计算并显示线路上任意中桩点的坐标。
   - 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按**[OK]**键便可计算相应边桩点的坐标。

     ☞ “25.2 直线计算”
   - 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

     ☞ “30.1 已知坐标输入与删除”
   - 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

     ☞ “15.放样测量”
   - 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。

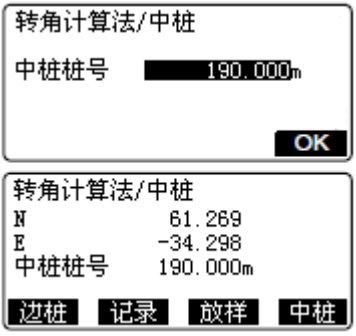


8. 按三次{**ESC**}键结束转角计算法计算返回<线路计算>菜单界面。

Note

- 转角的输入范围：0°～180°
- “曲线”：曲线方向的选择值为“左转”或“右转”。
- “参数”和“半径”值的输入范围：0.000～9999.999m。
- “基点桩号”和“中桩桩号”的桩号值的输入范围：0.000～99999.999m。
- 定义线路为无圆曲线线路时，步骤 8 中求得的主桩点为线路的直缓点 ZH、缓终点 HY 和缓直点 HZ。
- 定义的线路为圆曲线线路时，步骤 8 中求得的主桩点为圆曲线起点 BC 和终点 EC。

25.8 整体计算法

整体计算法功能用于由一系列曲线段构成的整条线路的主桩点、任意中桩点及其两侧边桩点平面坐标的计算，计算所得坐标可直接进行放样测量。线路如下图所示：

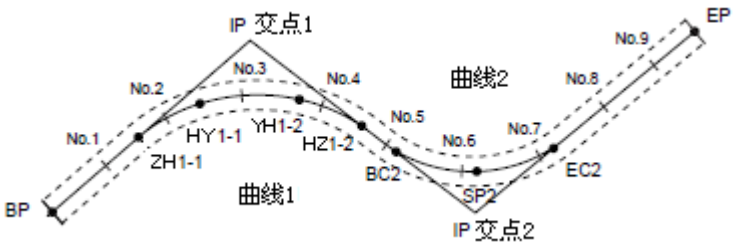

- 整体计算法实施过程包括如下内容：
  条件设置、输入线路元素（输入线路交点、输入曲线参数、查阅线路元素）、自动桩点计算、任意桩点计算、线路中桩反算等。
- 在整体计算法计算中，每定义一条线路作为一个单独作业保存，每条线路所包含的曲线数可多达 16 段。
- 计算的线路主桩点、中桩点、边桩点的点数可多达 600 点。
- 除非进行了作业删除或数据初始化操作，否则所定义的线路数据即使在关机后也不会丢失。

  ☞作业删除方法“29.2 作业删除”

  ☞数据初始化方法“33.12 仪器初始化”

- 当所有曲线参数（第 1 回旋参数 A1、第 2 回旋参数 A2 和圆曲线半径 R）均为“<Null>”时，无法计算曲线数据。
- 如果出现曲线不连续的情况，则断开后的曲线部分无法进行计算。
- 由于曲线计算误差积累的影响，桩点坐标误差的大小可能会达到数毫米。

25.8.1 条件设置

条件设置功能用于在输入线路元素时的曲线起点和缓和曲线线形的设定。


曲线起点设定是指将上一曲线的交点或终点自动作为新曲线起点的设置；缓和曲线线形设定是指缓和曲线采用回旋曲线还是抛物曲线的设定。此设置应在输入线路元素前进行。

条件设定步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。




2. 选取“整体计算法”进入<整体计算法>界面。

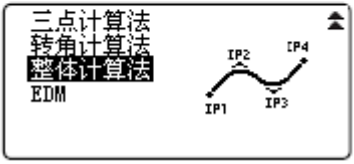

3. 选取“条件设定”进入<条件设定>界面。



4. 按**[►]**键或**[◄]**键选取所需选项，按**[OK]**键完成设置返回<整体计算法>界面。

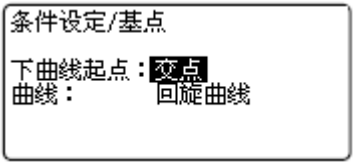

- 下曲线起点：设置下一曲线的起点。

  “交点”：将上一曲线的交点作为下一曲线的起点。

  “终点”：将上一曲线的终点（缓直点或圆曲线终点）作为下一曲线的起点。
- 曲线：设置缓和曲线的类型。

  “回旋曲线”：缓和曲线采用回旋曲线。

  “抛物曲线”：缓和曲线采用抛物曲线。
- 曲线参数输入后不允许再更改缓和曲线类型。

Note

- 出厂默认设置为“交点”和“回旋曲线”。

25.8.2 输入线路元素

输入线路元素功能用于线路元素的输入、检查与修改，包括以下内容：

- 线路交点坐标输入
- 线路曲线参数输入
- 线路元素检查
- 线路元素清除

25.8.2.1 输入线路交点


输入线路交点功能用于顺序输入线路起点及各交点的坐标数据。

线路交点输入步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。



2. 选取“整体计算法”进入<整体计算法>菜单界面。

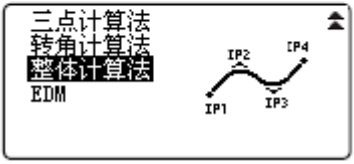

3. 选取“输入线路元素”进入<输入线路元素>界面。



4. 选取“输入线路交点”进入<输入线路交点>界面。



5. 输入曲线 1 的起点 BP（基准点）的坐标后按**[往下]**键。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
   - 按**[记录]**键可将输入的坐标数据存储至仪器内存当前作业中。



6. 输入曲线 1 的交点 IP1 的坐标后按[往下]键。



7. 按步骤 6 同样方法顺序输入线路的全部交点 IPi 的坐标。在输入线路终点坐标后按[终点]键。



8. 检查线路终点坐标，按[OK]键确认结束交点输入返回<输入线路元素>界面。



25.8.2.2 输入曲线参数

曲线参数输入功能用于顺序输入线路各曲线的参数数据。

- 曲线起点和缓和曲线线形设置


  通过设置可以将上一曲线的交点或终点（缓直点）自动设定为下一曲线的起点、缓和曲线采用何种线形进行设定。

  ☞“25.8.1 条件设置”

- 输入曲线参数后，当按[OK]键进行曲线计算出现曲线重叠时，屏幕会给如下提示：



- 如果输入曲线参数的开始点位于起点之前，则二者的距离差值以负数形式给出提示：

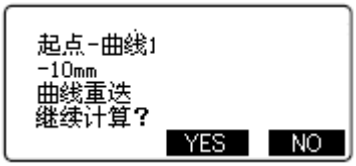

• 如果输入曲线参数的结束点位于终点之后，则二者的距离差值以正数形式给出提示：



此时，可按**[YES]**键忽略继续计算，或按**[NO]**键终止计算返回<曲线参数输入>界面进行数据修改。

曲线参数输入步骤


1. 输入线路交点。

   ☞“25.8.2.1 输入线路交点”


2. 选取“输入线路元素”进入<输入线路元素>界面。



3. 输入曲线 1 的第一、二回旋 “参数 1”和“参数 2”、圆曲线“半径”、“基点桩号”（即起点桩号）等曲线参数值后按**[OK]**键。

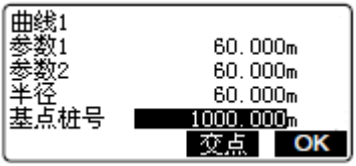

   • 按**[交点]**键可显示根据曲线 1 的起点、交点 1 和交点 2 的坐标计算出的曲线转角、方向、起点至交点 1 和交点 1 至交点 2 的距离值，检查后按**[OK]**键确认。

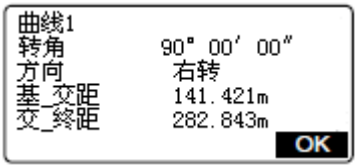

4. 输入曲线 2 的第一、二回旋 “参数 1”和“参数 2”、圆曲线“半径”等曲线参数值后按**[OK]**键。

   • 在“25.8.1 条件设置”中，若将“下曲线起点”设为“交点”时则不显示“基点桩号”。

- 按[交点]键可显示根据曲线 2 的交点 1、交点 2 和交点 3 的坐标计算出的曲线转角、方向、交点 1 至交点 2 和交点 2 至交点 3 的距离值，检查后按[OK]键确认。

5. 按步骤 4 同样方法继续后面各曲线参数的输入。

6. 按[OK]键结束曲线参数的输入返回<输入线路元素>菜单界面。

25.8.2.3 显示线路元素

线路元素显示功能用于显示在“25.8.2.1 输入线路交点”和“25.8.2.2 输入曲线参数”中输入的线路交点和曲线参数数据内容，以便进行数据正确性的检查，若需修改可按前述的曲线参数输入方法进行。

- 线路元素显示按曲线编号顺序进行。

路线元素显示步骤

1. 输入线路交点。

   ☞“25.8.2.1 输入线路交点”


2. 输入曲线参数。

   ☞“25.8.2.2 输入曲线参数”


3. 选取“显示线路元素”进入<显示线路元素>界面。



- 按[►]键或[◄]键显示各曲线的起点 BP、交点 IP、终点 EP 的坐标及其相应曲线参数、曲线数据等信息：
  起点坐标=>交点 1 坐标=>交点 2 坐标=>曲线参数=>下一曲线起点坐标… …。

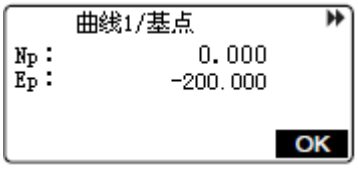

⋮

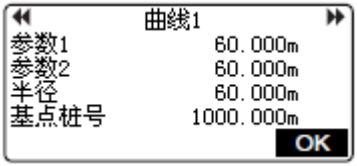

4. 按**[OK]**键结束曲线参数显示返回<输入线路元素>菜单界面。

25.8.2.4 清除线路元素

线路元素清除功能用于清除在“25.8.2.1 输入线路交点”和“25.8.2.2 输入曲线参数”中输入的线路交点和曲线参数数据内容。

线路元素清除步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。

2. 选取“整体计算法”进入<整体计算法>菜单界面。

3. 选取“输入线路元素”进入<输入线路元素>菜单界面。

4. 选取“清除线路元素”。



5. 按**[YES]**键确认清除线路全部数据。
   - 按**[NO]**键取消清除返回<输入线路元素>菜单界面。

25.8.3 桩位自动计算

桩位自动计算功能用于根据“25.8.2 输入线路元素”输入的线路元素数据进行线路主桩点坐标的自动计算，同时可按给定的桩号间距和边桩偏距进行中桩点和边桩点坐标的自动计算。


- 自动计算的主桩点、中桩点和边桩点总点数可多达 600 点，计算结果自动存入仪器内存当前作业中。
- 所计算线路的主桩点取决于线路的类型：

线路类型	主桩点
双缓和曲线线路（基本形曲线）	第一缓和曲线起点 ZH-1、终点 HY-1，第二缓和曲线起点 YH-2、终点 HZ-2。
无圆曲线过渡线路（凸形曲线）	点 ZH-1、点 HY-1 和点 HZ-2。
圆曲线线路	圆曲线的起点 BC、中点 SP 和终点 EC。


- 计算边桩时两边的输入宽度值可以不同并分别计算。
- 计算所得桩点的桩号可以在预先设定桩点名的基础上自动产生。
- 计算所得桩点坐标自动存储于当前作业中。存储时若出现同桩号情况的处理方式（是否覆盖原数据）可以预先设定。

桩位自动计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。

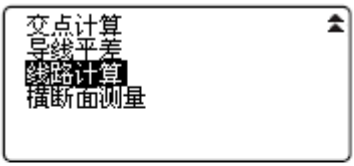

2. 选取“整体计算法”进入<整体计算法>菜单界面。

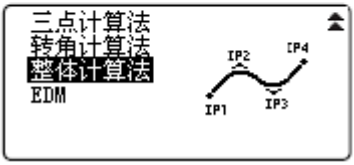


3. 选取“桩位自动计算”进入桩位自动计算界面。



4. 输入桩号间距、中间距、边桩偏距、同点号处理方式和点名前缀等数据。

   桩号间距：在基点桩号百位整数基础上每隔一个“桩号间距”计算一个桩点。

   中间距：在按桩号间距计算的每个桩点桩号基础上增加一“中间距”后计算一个桩点。

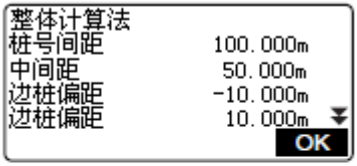



5. 按**[OK]**键确认。仪器计算出线路的主桩点、中桩点和边桩点的坐标，计算结果显示在屏幕上并自动存入仪器内存当前作业中。








- 按[►]或[◄]键可查阅有关起点、终点、主桩点、中桩点和边桩点坐标计算结果页面。
- 若“同点号处理”设置为“跳过”，则在保存计算结果时，如果当前作业中存在相同点号，则这些点将被注上“*”号并不会被自动存储，若要保存需重新命名点号。
- 按**[放样]**键直接进行所计算桩点的放样测量。

  ☞“15. 放样测量”

6. 当计算的桩点数大于 600 点时会给出如右屏幕提示。
   - 按**[YES]**键继续并采用前 600 点的数据。
   - 按**[NO]**键返回步骤 4 界面。

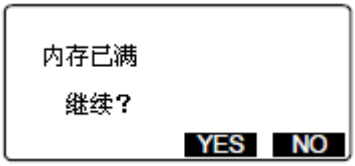

7. 按**[OK]**键结束桩位自动计算返回<整体计算法>菜单界面。

Note

“*”号表示为默认值

- “桩号间距”表示在基点桩号百位整数基础上每隔多远距离计算一个中桩点位，输入范围：0.000～9999.999m（100.000*）。
- “中间距”表示在按“桩号间距”计算所得每个桩点基础上增加一个“中间距”计算一个中桩点位，输入范围：0.000～9999.999m（空*）。
- “边桩偏距”表示边桩至相应中桩的距离值（宽度），可同时计算两侧或同侧的边桩，左边输“-”值，右边桩输“+”值；输入范围：-999.999～999.999m(Null*)。
- 同点号处理选择项：“追加*”（以相同点号记入当前作业）或“跳过”（暂不记录）。
- 点名前缀输入最大长度：8 字符（pegNo.*）。
- 主桩点设置内容关机后也不会丢失，除非进行初始化等显示“清除 RAM”时才会被清除。

桩名自动产生规则：

- 回旋曲线主桩点

  在曲线主桩点符号后加曲线编号，例如：曲线 1 的直缓点 1 为“KA1-1”，曲线 2 的直缓点 1 为“KA2-1”。
- 圆曲线主桩点

  在曲线主桩点符号后加曲线编号，例如：曲线 1 的起点为“BC1”，曲线 2 的起点为“BC2”。
- 边桩


  在中桩点点号后加“L”或者“R”分别表示相应的左边桩或右边桩。在输入“边桩偏距”时，以左负右正的方式输入宽度值，若输入两个负值，则左边桩号为“L”和“L2”，若输入两个正值，则右边桩号为“R”和“R2”。
- 点号前或末尾的空格将被忽略。
- 点名最大长度为 16 个字符，输入大于 16 个字符时则点名最前面的字符将被删除。

25.8.4 任意桩位计算


任意桩位计算功能通过输入线路上任意中桩桩号和边桩偏距求得中桩点及其相应边桩点的坐标。

任意桩位计算步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。

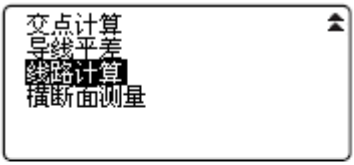

2. 选取“整体计算法”进入<整体计算法>菜单界面。

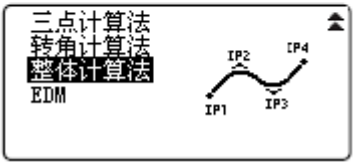

3. 选取“任意桩位计算”进入任意桩位计算界面。



4. 输入待计算中桩点的“中桩桩号”。
   - 按**[点名]**键可通过输入点名来计算中桩坐标，输入时将桩号以“××＋×××.××”方式输入。



5. 按**[OK]**键，仪器计算并显示所计算中桩点坐标及其桩号。
   - 按**[边桩]**键后以左负右正方式输入边桩偏距值后按**[OK]**键便可计算边桩点的坐标。
   - 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。



☞ “30.1 已知坐标输入与删除”

- 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。

  ☞“15.放样测量”
- 按**[中桩]**键可继续下一中桩点坐标的计算。

6. 按**{ESC}**键结束任意桩点计算返回<整体计算法>菜单界面。

点名自动产生规则：

- 桩位点名：在点名前缀末尾加上至该点的桩号（××＋××．×××）作为所计算桩位的点名。
- 点名输入大于 16 个字符时，则点名前面的字符将被删除。


25.8.5 中桩反算

中桩反算功能用于根据线路上任意边桩点的坐标反算出相应中桩点的坐标及其边桩偏距值。


- 边桩点的坐标可通过调取、输入或实地测定的方式获得。

输入边桩点坐标反算中桩步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“线路计算”进入<线路计算>菜单界面。

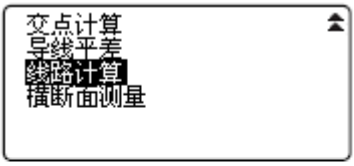

2. 选取“整体计算法”进入<整体计算法>菜单界面。

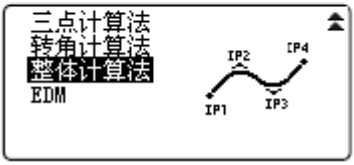

3. 选取“反算中桩”进入中桩反算界面。



4. 输入待计算边桩点的坐标。
   - 按**[调取]**键可调取内存中的坐标数据。
   - 按**[观测]**键直接测定边桩点的坐标。



5. 按**[OK]**键，仪器计算并显示相应中桩点坐标值和点名。



6. 按**[OK]**键显示相应边桩点坐标值、偏距值和点号。



7. 按**[OK]**键后重复步骤 4 至 6 继续下一中桩的反算。
   - 按**[记录]**键可将计算结果存储至仪器内存当前作业中。

     ☞“30.1 已知坐标输入与删除”
   - 按**[放样]**键可直接进行所计算点的放样测量。


     ☞“15.放样测量”

测定边桩点坐标反算中桩步骤


1. 按上面介绍的步骤 1 至 3 进入<中桩反算>界面。

2. 照准边桩点上的棱镜，按**[观测]**键开始边桩点的测量，屏幕显示边桩点的坐标、距离、垂直角和水平角测量值。
   按**[停止]**键停止测量。



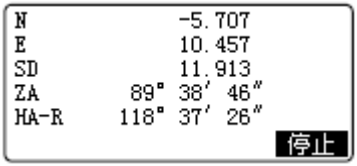

3. 屏幕显示测量所得边桩点的坐标值。

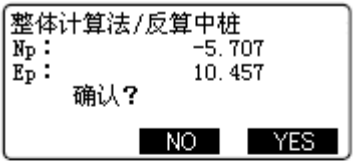

4. 按**[YES]**键确认，仪器计算并显示相应中桩点坐标值和中桩桩号。



5. 按**[OK]**键显示边桩点坐标值、边桩偏距值和点号。



6. 按**[OK]**键后重复步骤 2 至 5 继续下一边桩测定和中桩反算。

Note

- 中桩点名和边桩点名的产生规则与主桩点自动计算中的规则相同。


  ☞“25.8.3 桩位自动计算”
- 中桩点名的产生规则与任意桩位计算中的规则相同。

  ☞“25.8.4 任意桩位计算”

26. 横断面测量

横断面测量功能用于道路及其他线状地物的横断面测量，作业时可以通过选取观测方向来提高横断面测量的工作效率。

☞ 相关术语“25.线路计算”

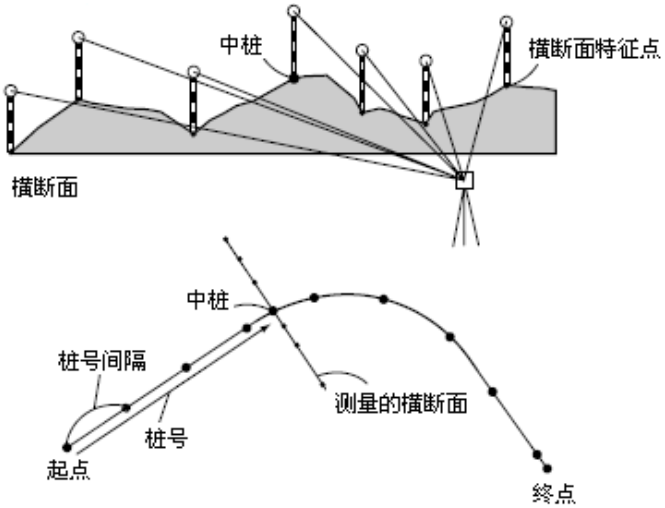

• 测距参数的设置可以在横断面测量菜单下进行。

☞ “33.2 观测条件设置 – 距离”

横断面测量步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“横断面测量”。



2. 在<横断面测量>界面下选取“测站定向”，输入测站数据并完成测站设立。

☞ “13.1 输入测站和后视方位角数据”




3. 在<横断面测量>界面下选取“横断面测量”



4. 输入横断面测量的线路名称、桩号间隔、桩号增量、桩号(所测量横断面的中桩号)和选取横断面测量的观测方向后按**[OK]**键。



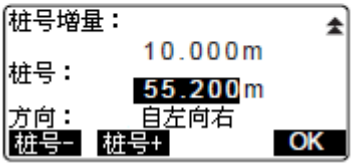

- **[桩号＋]**或**[桩号－]**键用于使桩号值在现值基础上增加或减少一个“桩号增量”值。
- 桩号以“××××.×××”格式输入，经处理后以“××＋×××.××”格式显示，其中“＋”前、后的数字是由输入的“桩号”除以“桩号间隔”所得的整段数和不足整段的尾数。
- 如果所测量横断面的桩号与已测量的桩号相同，则被认为该横断面已观测完毕，屏幕显示确认界面如右图。此时按**[YES]**键可转至步骤 5 对该横断面进行测量，按**[NO]**键则可对桩号间隔、桩号增量、桩号和横断面观测方向重新进行设置。



5. 照准设于横断面特征点上的棱镜按**[观测]**键测量并显示测量结果。




☞“ 观测方向”

- **[仪器高]**键用于设置仪器高和目标高。
- **[偏心]**键用于横断面特征点的偏心测量。
- 当最先观测的点为中桩点时需对其进行设置。

☞步骤 8


6. 按**[记录]**键，输入点名、目标高和代码后按**[OK]**键保存所测断面点的测量数据。



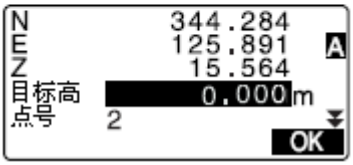

7. 按所设置的观测方向，重复步骤 5 至 6 同样方法顺序观测横断面上的全部特征点直至中桩点。

8. 对横断面中桩点观测后按[OK]键进入右图所示界面，在“中线点”框内输入该横断面中桩点的点名并将“结束断面”设为“Yes”后按[OK]键结束该横断面的测量。

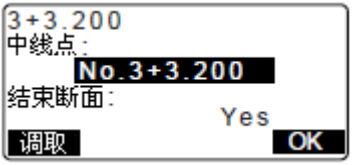

- 若不是按[OK]键而是按{ESC}键来结束，屏幕出现右图所示界面以确认是否放弃该横断面测量结果，若放弃按[YES]键，否则按[NO]键继续该横断面的测量。



9. 继续下一个道路横断面的测量。

Note 横断面设置值范围

- 道路名称最大长度：16 字符
- 桩号增量：-999999.999～999999.999 m
- 桩号：-99999.999～99999.999 m
- 桩号间隔：0.000～999999.999 m
- 方向：自左向右/自右向左/向左/向右

观测方向


对道路横断面特征点的观测顺序有多种方式可供选用（如图所示）。

当观测“方向”选择为“向左”或者“自左向右”时有下列方式：

方式 1：自左向右顺序观测横断面各特征点。

方式 2：首先观测中桩点，接着观测紧靠中桩点左侧的特征点，然后以任意顺序观测剩余的特征点。

方式 3：采用 2 个棱镜测量作业时，首先观测中桩点，接着观测紧靠中桩点左侧的特征点，然后以效率高的任意顺序观测剩余的特征点。例如使用棱镜 1 和棱镜 2 轮流观测中桩左、右侧各特征点。

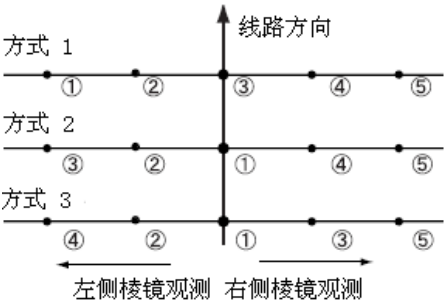


当观测“方向”选择为“向右”或者“自右向左”时有下列方式：

方式 1：按自右向左方式顺序观测横断面各特征点。

方式 2：首先观测中桩点，接着观测紧靠中桩点右侧的特征点，然后以任意顺序观测剩余的特征点。

方式 3：采用 2 个棱镜测量作业时，首先观测中桩点，接着观测紧靠中桩点右侧的特征点，然后以效率高的任意顺序观测剩余的特征点。例如使用棱镜 1 和棱镜 2 轮流观测中桩右、左侧各特征点。

当观测方向选择为“自左向右”或者“自右向左”时，在完成一个横断面测量后，IM 自动切换从道路另一侧开始下一横断面的测量。采用这种方式可以在对多个横断面测量时减少司镜人员的移动距离，提高测量作业效率。

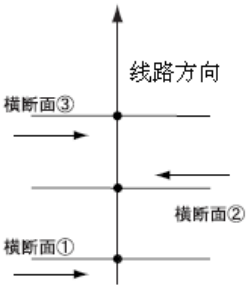


方向设置为“自左向右”

横断面测量数据查阅


查阅作业中保存的道路横断面测量数据时，显示结果如右图所示。其中“偏距”为横断面上特征点至道路中线的距离值。

☞数据查阅“28.8 数据查阅”

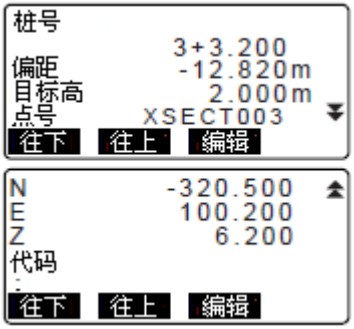


27. 点到线测量

点到线测量功能用于求取目标点 P 在由基线 A（0,0,0）−B 为 N 轴方向确定的坐标系中的坐标值，测站 C 的设立及定向和坐标系的建立通过对点 A 和点 B 的观测自动完成。

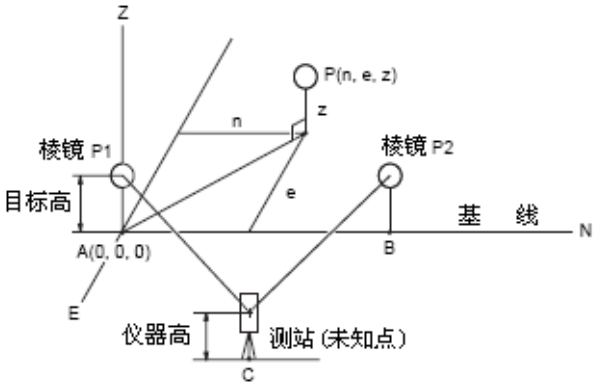

定义基线步骤

1. 在测量模式第 2 页菜单下按**[菜单]**键后选取“点到线测量”进入<点到线测量>菜单界面。

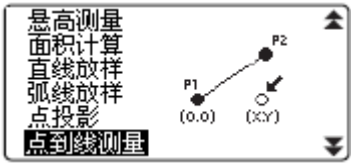

2. 选取“定义基线”。




3. 输入仪器高后按**[OK]**键。



4. 照准基线起点 A 后按**[观测]**键测量。



检查测量结果后按[**OK**]键确认。

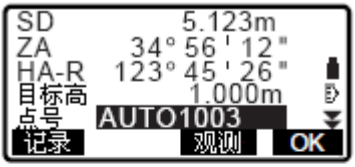


5. 照准基线终点 B 后按[**观测**]键测量。




检查测量结果后按[**OK**]键确认。



6. 按[**OK**]键确认测量结果，完成基线 AB 的定义和测站设立与定向，继续点到线的测量。

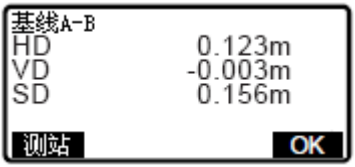

- [**测站**]键用于显示完成定义基线后计算所得的测站点坐标。
- [**OK**]键用于确认测量结果并继续点到线的测量。
- [**记录**]键用于将测站点坐标保存至当前作业。此时不能对测站坐标和仪器高进行修改。

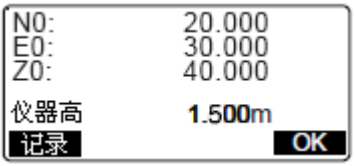

点到线测量步骤


1. 在测量模式第 2 页菜单下按[**菜单**]键后选取“点到线测量”进入<点到线测量>菜单界面。

2. 选取“点到线测量”。



3. 照准目标点后按**[观测]**键测量并显示测量结果。



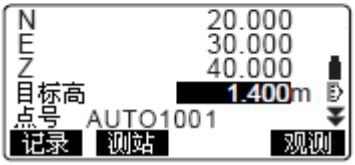

- **[记录]**键用于将目标点坐标保存至当前作业。
- **[测站]**键用于显示测站点的坐标。

4. 按步骤 3 同样方法继续其他目标点测量。

5. 按**{ESC}**键返回<点到线测量>菜单界面。

28. 记录数据


在记录数据菜单下可以将测量数据（距离、角度、坐标观测值）、测站数据、后视数据和注记数据等保存到当前作业中。

“29.作业选取与删除”

- 仪器内存可记录多达 50000 点的数据。

Note

- 记录数据出现相同点名时，仪器显示如下界面：

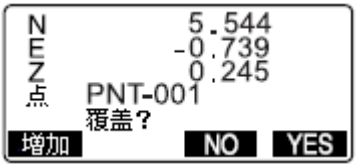

按**[YES]**键用新点数据覆盖原有点数据。

按**[NO]**键以另一点名记录新点数据。

按**[增加]**键用相同的点名记录新点数据，同时保留原有点数据。

28.1 记录测站数据


记录测站数据功能用于将设立测站时输入的测站数据保存至当前作业中。

- 记录的测站数据内容包括测站坐标、点名、仪器高、代码、测量员、观测日期、观测时间、天气情况、风力、温度、气压、湿度和气象改正数等。
- 如果不记录测站数据，则仪器将使用当前作业中最后记录的测站数据。

测站数据记录步骤


1. 在测量模式第 3 页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。
   - 当前作业名显示在菜单界面上。

2. 选取“测站数据”。

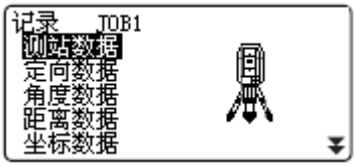

3. 输入下列测站数据各值：

1) 测站坐标
2) 点号
3) 仪器高
4) 代码
5) 测量员
6) 日期
7) 时间
8) 天气
9) 风力
10) 温度
11) 气压
12) 湿度
13) 气象改正数

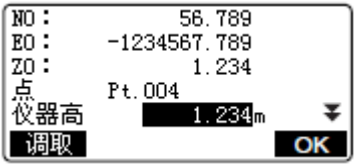







- 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
  ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”
- 输入代码时，屏幕显示出**[增加]**、**[列表]**和**[查找]**功能：
  [增加]键用于将输入的代码存入内存。
  [列表]键用于将内存中的代码按存入日期反序显示。
  [查找]键用于查找内存中特定的代码。
  ☞“30.3 代码输入与删除”
  “30.4 代码查阅”
- 按**[0ppm]**键可将气象改正数设置为“0”，温度和气压值恢复为默认值。

4. 核对输入的数据后按**[OK]**键保存。

5. 按**{ESC}**键返回<记录>操作界面。

Note

- 点号输入最大长度：14 字符。
- 仪器高输入范围：-9999.999～9999.999m。
- 代码和测量员输入最大长度：16 字符。
- 天气设置选项：晴、阴、小雨、大雨、雪。
- 风力设置选项：无风、微风、小风、大风、强风。


- 温度输入范围：-30～60℃，每挡 1℃。
- 气压输入范围：500～1400hPa，每挡 1 hPa（375～1050mmHg，每挡 1mmHg）。
- 气象改正数输入范围：-499～499ppm。
- 湿度输入范围：0～100（%，仅在湿度改正设为“Yes”时显示）。

28.2 记录后视数据

记录定向数据功能用于将后视定向数据保存至当前作业中。后视方位角的设置可以选取“角度定向”或“坐标定向”的方法来进行。

角度定向数据记录步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

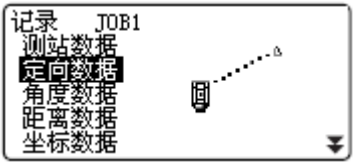


2. 选取“定向数据”。


3. 选取“角度定向”。
屏幕上实时显示当前角度值。



4. 输入后视方位角值。

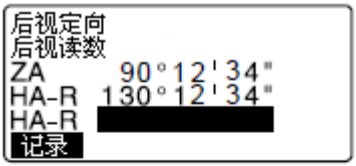

5. 照准后视点，按**[记录]**键后输入下列各值：
   1）目标高
   2）点名
   3）代码

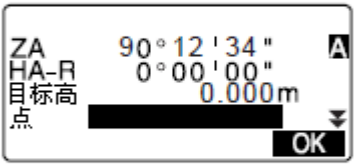


6. 核对输入的数据，按**[OK]**键完成后视定向和数据记录后返回<记录>菜单界面。



坐标定向数据记录步骤

1. 在测量模式第3页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

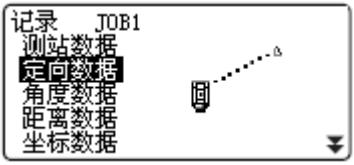


2. 选取“定向数据”。


3. 选取“坐标定向”。




4. 输入后视点的坐标值。
   - 按**[调取]**键可调用内存中的坐标数据。
     ☞“13.1 输入测站和后视方位角数据”

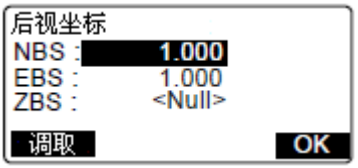

5. 按**[OK]**键，屏幕上实时显示当前角度值和根据坐标反算的后视方位角值。

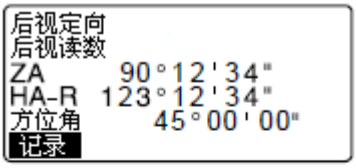

6. 照准后视点，按**[记录]**键后输入下列各值：
   1）目标高
   2）点名
   3）代码

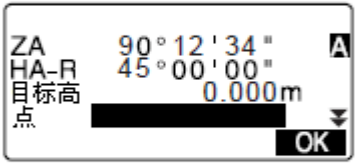




7. 核对输入的数据，按**[OK]**键完成后视定向和数据记录后返回<记录>菜单界面。

28.3 记录角度数据

记录角度数据功能用于将测量获得的角度数据保存到当前作业中。

角度数据记录步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

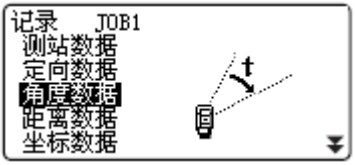

2. 选取“角度数据”进入<角度记录>界面，照准目标点。
   角度测量值实时地显示在屏幕上。



3. 输入以下各值：
   1）目标高
   2）点号
   3）代码





4. 核对输入的数据，按**[记录]**键完成角度数据记录返回<角度记录>界面。



5. 照准下一目标点重复步骤 3 至 4 继续角度测量和记录。

6. 按**{ESC}**键结束角度数据记录返回<记录>菜单界面。


28.4 记录距离数据

记录距离数据功能用于将测量获得的距离和角度数据保存到当前作业中。

• 按**[测存]**键可十分方便地自动完成距离测量和数据记录。

距离数据记录步骤

1. 在测量模式第 3 页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

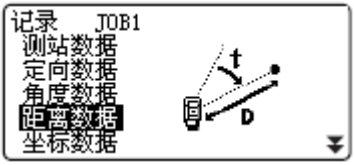

2. 选取“距离数据”进入<距离记录>界面。

3. 照准目标点并按**[观测]**键测量，测量结果显示在屏幕上。
   • 按**[测存]**键可自动完成距离测量和数据记录，在不需要改变自动产生的测量点点号、代码和目标高时尤其方便。
   • 按**[偏心]**键可进行偏心测量。



4. 输入以下各值：
   1）目标高
   2）点号
   3）代码



5. 核对输入的数据，按**[记录]**键完成距离数据记录返回<距离记录>界面。

6. 重复步骤 3 至 5 继续下一目标点的距离测量和记录。

7. 按**{ESC}**键结束距离数据记录返回<记录>菜单界面。

Note

• 为防止重复记录，一旦数据记录完成**[记录]**功能的显示将消失。


28.5 记录坐标数据

记录坐标数据功能用于将测量获得的坐标数据保存到当前作业中。

坐标数据记录步骤

1. 在测量模式第3页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

2. 完成测站的设立和定向，选取“坐标数据”进入<坐标记录>界面。

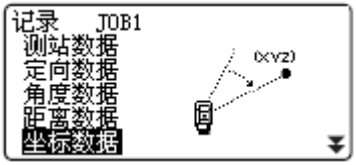

3. 照准目标点并按**[观测]**键测量，测量结果显示在屏幕上。
   - 按**[测存]**键可自动完成坐标测量和数据记录，在不需要改变自动产生的测量点点号、代码和目标高时尤其方便。
   - 按**[偏心]**键可进行偏心测量。



4. 输入以下各值：
   1）目标高
   2）点号
   3）代码

5. 核对输入的数据，按**[记录]**键完成坐标数据记录返回<坐标记录>界面。

6. 重复步骤3至5继续下一目标点坐标测量和记录。

7. 按**{ESC}**键结束坐标数据记录返回<记录>菜单界面。

28.6 记录距离和坐标数据

记录距离坐标数据功能用于将测量获得的距离和坐标数据同时保存到当前作业中。

- 距离数据和坐标数据以相同点号保存。
- 距离数据和坐标数据保存为不同记录，距离数据记录在前，坐标数据记录在后。

距离坐标数据记录步骤

1. 在测量模式第3页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

2. 完成测站的设立和定向，选取“距离坐标”进入<距离坐标>记录界面。



3. 照准目标点并按**[观测]**键测量，测量结果显示在屏幕上。
   - 按**[测存]**键可自动完成距离、坐标测量和数据记录，在不需要改变自动产生的测量点点号、代码和目标高时尤其方便。
   - 按**[偏心]**键可进行偏心测量。



4. 输入以下各值：
   1）目标高
   2）点号
   3）代码

5. 核对输入的数据，按**[记录]**键完成距离、坐标数据记录。

6. 重复步骤3至5继续下一目标点距离坐标的测量和记录。

7. 按**{ESC}**键结束距离坐标数据记录返回<记录>菜单界面。

28.7 记录注记数据

记录注记数据功能用于将测量作业时输入的注记数据保存到当前作业中。

注记数据记录步骤

1. 在测量模式第3页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

2. 选取“注记”进入<注记记录>界面。



3. 输入注记内容，按**[OK]**键完成注记数据记录返回<注记记录>界面。



Note

- 注记内容最大长度：60 字符。

28.8 数据查阅


数据查阅功能用于查阅保存在当前作业中的数据。

- 根据点号可以在当前作业中查找和显示点的数据，但不能查找注记数据。
- 经由计算机等外部设备通讯输入的已知坐标数据无法在此查阅。

数据查阅步骤

1. 在测量模式第3页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

2. 选取“数据查阅”进入数据表显示界面。

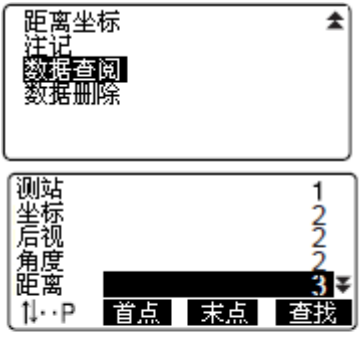

3. 选取要查阅点的点号后按**{ENT}**键显示数据内容。



右图所示为一距离记录数据。

- 按**[↑ ↓ ..P]**键后按{▲}或{▼}键显示上一点或下一点。
- 按**[↑ ↓ ..P]**键后按{▲}或{▼}键显示上一页或下一页。
- 按**[首点]**键显示首页的首点。
- 按**[末点]**键显示末页的末点。
- 按**[查找]**键进入点查找界面，通过输入待查找点的点号来查找所需点，当内存中点数较多时搜寻时间会较长。
- 按**[往上]**键显示上一项或点的数据。
- 按**[往下]**键显示下一项或点的数据。
- 按**[编辑]**键对所选点的点号、目标高、代码等数据进行编辑。

- 按**[OK]**键确认修改返回上一显示界面。
- 按**[归算]**键显示如右图所示归算数据。
- 按**[观测]**键返回上一观测值显示界面。



4. 按**{ESC}**键退出点数据显示返回数据表显示界面。
   再次按**{ESC}**键结束数据查阅返回<记录>菜单界面。

Note

- 查找数据时，如果作业中存在多个同号点，IM 将查找出最新记录点的数据。

28.9 数据删除

数据删除功能用于删除保存在当前作业中数据，数据删除并不能释放存储空间，只有当删除作业时才能释放占用的存储空间。


数据删除步骤

1. 在测量模式第3页菜单下按**[记录]**键进入<记录>菜单界面。

2. 选取“数据删除”进入数据表显示界面。



3. 选取待删除点的点号后按{**ENT**}键显示数据内容。
   - •按**[↑ ↓..P]**键后按{▲}或{▼}键显示上一点或下一点。
   - •按**[↑ ↓..P]**键后按{▲}或{▼}键显示上一页或下一页。
   - • 按**[首点]**键显示首页的首点。
   - • 按**[末点]**键显示末页的末点。
   - • 按**[查找]**键进入点查找界面，通过输入待查找点的点号来查找所需点，当内存中点数较多时搜寻时间会较长。
   - • 按**[往上]**键显示上一项或点的数据。
   - • 按**[往下]**键显示下一项或点的数据。

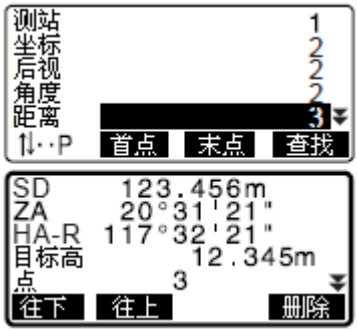

4. 按**[删除]**键删除所选点数据。

5. 按**{ESC}**键结束数据删除返回<记录>菜单界面。

- • 删除数据前务必仔细确认，以免丢失重要数据。
- •测站坐标等重要数据的删除，可能会造成需要该数据的软件无法正确处理下载后的数据。

29. 作业选取与删除

29.1 作业选取

作业选取功能用于当前作业和坐标作业的选取。

- IM 共有 99 个作业可供选用，仪器出厂时默认的当前作业为 JOB1。
- 作业的名称默认为 JOB1～JOB99，作业名称可更改。
- 每个作业均可设置比例因子，但只能对当前作业的比例因子进行设置。

当前作业

当前作业用于保存测量结果、测站数据、已知点数据、注记数据和坐标数据等。

☞“30.1 已知坐标输入与删除”

坐标作业

坐标作业用于提供坐标测量、后方交会和放样测量等所需的坐标数据。

比例尺改正

IM 根据所测斜距进行平距和坐标计算，如果设置了比例因子，计算中将进行比例尺改正：

比例尺改正后平距(s)= 实测平距(S)×比例因子

- 比例因子设为“1.00000000”时，对平距不进行比例尺改正。

作业选取步骤

1. 在内存模式下选取“作业管理”进入<作业管理>菜单界面。



2. 选取“作业选取”进入<作业选取>界面，此时光标定位于“当前作业”项上。





3. 按[列表]键列出作业名表。



- 作业也可以通过按{►}键或{◄}键来选取。
- 作业名右侧的数字表示该作业中存储的记录数。
- 作业名边上的“*”号表示该作业尚未输出到计算机等外部设备。

4. 将光标移至所需作业名上后按**{ENT}**键将该作业选取为当前作业。

5. 按**{ENT}**键显示<作业选取>界面，将光标定位于“坐标作业”项上，按**[列表]**键列出作业名表。

6. 将光标移至所需作业名上，按**{ENT}**键将该作业选取为坐标作业。

Note

- 作业名表共由多页组成。

作业更名步骤

1. 在内存模式下选取“作业管理”进入<作业管理>菜单界面。




2. 按前述方法将待更名作业选取为当前作业。

☞“作业选取步骤”



3. 选取“作业更名”进入<作业更名>操作界面，在“作业名”处输入新作业名，按**[OK]**键确认并操作返回<作业管理>菜单界面。
   - 此时可对比例因子进行设置。

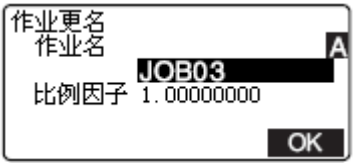

Note

- 作业名最大长度：12 字符。
- 比例因子设置范围：0.50000000～2.00000000（出厂默认值为 1.00000000）。

29.2 作业删除

作业删除功能用于清除作业中保存的数据，数据清除后的作业将恢复出厂时的作业名称。

Note

• 注有“*”号的为未向计算机等外部设备通讯输出的作业不允许删除。

作业删除步骤

1. 在内存模式下“作业管理”进入<作业管理>菜单界面。




2. 选取“作业删除”进入<作业删除>界面。
   • 作业名右侧的数字表示该作业中存储的记录数。
   • 作业名边上的“*”号表示该作业尚未通讯输出到计算机等外部设备上，不允许对其进行删除。



3. 将光标移至待删除作业名上后按{**ENT**}键。



4. 按**[YES]**键确认清除所选作业中的数据后返回<作业删除>界面。

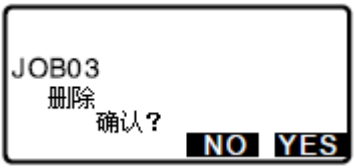

30. 已知数据输入与删除

30.1 已知坐标输入与删除

已知坐标输入与删除功能用于输入或删除当前作业的已知坐标数据。

预先输入仪器的已知坐标数据在测量作业时可以作为测站点、后视点、已知点或放样点坐标调用。

- IM 内存可输入的坐标数据记录数与其他数据记录总数可达 50000 个。
- 坐标数据输入的方法有键盘输入和计算机通讯输入两种。


  ☞ 通讯电缆“38.配件的使用”

  有关数据输出格式和通讯指令操作见《通讯指令手册》。
- 在计算机通讯输入坐标数据时，仪器不进行相同点号的检查。
- 通讯输入已知坐标数据时，在<已知坐标>界面下选取“通讯设置”可对通讯参数进行设置。

- 当距离单位设置为“英寸”时，输入的已知坐标数据必须以“英尺”单位输入。

已知坐标键盘输入步骤

1. 在内存模式下“已知坐标”进入<已知坐标>菜单界面。
   - 当前作业名显示在屏幕上。

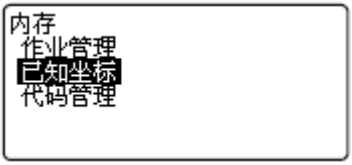

2. 选取“键盘输入”后输入已知点坐标值及其点号。



3. 按**{ENT}**键将数据保存到当前作业中。




4. 重复上述步骤继续输入其他已知点坐标数据。

5. 完成全部已知坐标数据输入后按**{ESC}**键返回<已知坐标>界面。


已知坐标通讯输入步骤

1. 用通讯电缆连接 IM 和计算机。

2. 在内存模式下选取“已知坐标”进入<已知坐标>菜单界面。
   • 当前作业名显示在屏幕上。

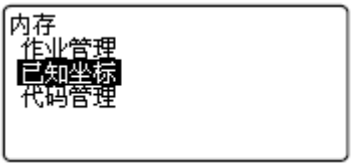

3. 选取“通讯输入”进入<通讯输入>界面。

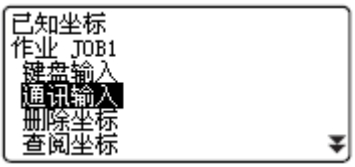

4. 根据所需选取输入数据类型后按**{ENT}**键使 IM 处于等待接收数据状态。

Note

• 供选取的输入数据类型有“S 类型”（索佳）和“T 类型”（拓普康）。

☞ 通讯参数设置“9.连接外部设备”



5. 启动计算机的通讯软件向 IM 发送坐标数据。
   接收到的数据记录数显示在屏幕上，数据接收完成后返回<已知坐标>菜单界面。



• 按**{ESC}**键可中断数据的通讯。


Note

• 可选输入数据类型：
S 类型（索佳）：SDR33 格式
T 类型（拓普康）：GTS(坐标)/SSS(坐标)格式

删除已知坐标步骤

1. 在内存模式下“已知坐标”进入<已知坐标>菜单界面。
   • 当前作业名显示在屏幕上。

2. 选取“删除坐标”。
   已知坐标点名表显示在屏幕上。

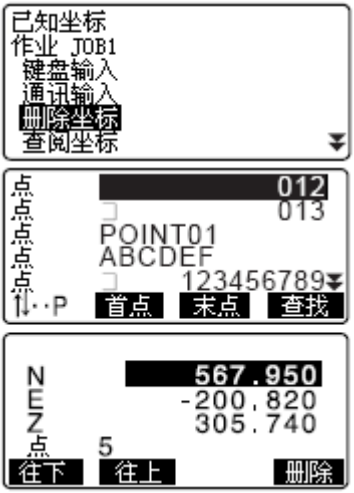

3. 选取待删除点的点名后按**{ENT}**键。
   •按**[↑ ↓ ..P]**键后按**{▲}**或**{▼}**键显示上一点或下一点。
   •按**[↑ ↓ ..P]**键后按**{▲}**或**{▼}**键显示上一页或下一页。
   • 按**[首点]**键显示首页的首点。
   • 按**[末点]**键显示末页的末点。
   • 按**[查找]**键进入点查找界面，通过输入待查找点的点号来查找所需点。
   ☞坐标数据查找“13.1 输入测站和后视方位角数据”
   • 按**[往上]**键显示上一点。
   • 按**[往下]**键显示下一点。


4. 按**[删除]**键删除所选点坐标数据。

5. 按**{ESC}**键返回<已知坐标>菜单界面。

清除已知坐标步骤

1. 在内存模式下选取“已知坐标”进入<已知坐标>菜单界面。

2. 选取“清除坐标”后按**{ENT}**键。

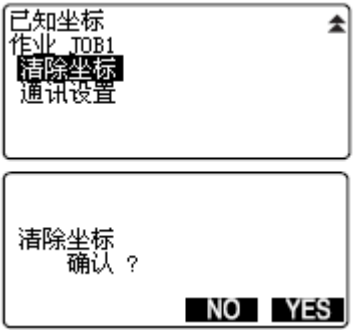

3. 按**[YES]**键确认清除当前作业中全部已知坐标数据后返回<已知坐标>菜单界面。

30.2 已知坐标查阅

查阅已知坐标功能用于对保存在当前作业中的已知坐标数据进行查阅。


查阅已知坐标步骤

1. 在内存模式下“已知坐标”进入<已知坐标>菜单界面。
   当前作业名显示在屏幕上。

2. 选取“查阅坐标”。
   已知坐标点名表显示在屏幕上。

3. 选取待查阅点的点名后按**{ENT}**键。
   查阅点数据显示在屏幕上。

4. 按**{ESC}**返回已知坐标点名表界面。
   按**{ESC}**返回<已知坐标>菜单界面。

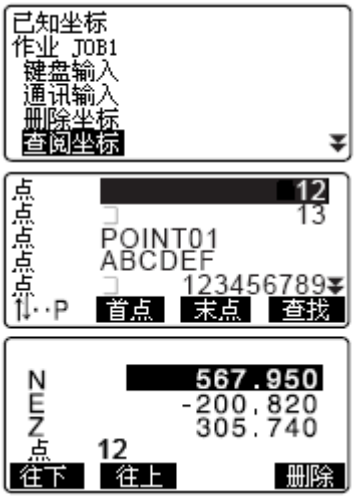

30.3 代码输入与删除

代码输入与删除功能用于代码数据的输入和管理。
代码可以预先输入并保存在仪器内存中，内存中的代码供测量作业时调用并与测站数据或测量数据一起存储。

代码键盘输入步骤

1. 在内存模式下选取“代码管理”进入<代码管理>菜单界面。



2. 选取“键盘输入”。



输入代码后按**{ENT}**键将代码存入内存并返回<代码操作>菜单界面。



Note

- 代码最大长度：16 字符。
- 可预先输入代码最大个数：60 个。

代码通讯输入步骤


Note

- 代码通讯输入仅对“T 类型”通讯格式兼容的代码有效。
- 代码通讯输入前需在通讯设置中选取好“T 类型”。

☞ 通讯参数设置“9.连接外部设备”

1. 用通讯电缆连接 IM 与计算机。

2. 在内存模式下选取“代码管理”进入<代码管理>菜单界面。

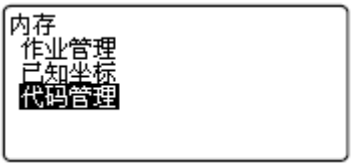

3. 选取“通讯输入”后按**{ENT}**键使 IM 处于等待接收数据状态。



4. 启动计算机的通讯软件向 IM 发送代码数据。
   接收到的代码记录数显示在屏幕上，代码接收完成后返回<代码管理>菜单界面。



- 按**{ESC}**键可中断数据的通讯。

代码删除步骤

1. 在内存模式下选取“代码管理”进入<代码管理>菜单界面。



2. 选取“代码删除”显示代码表。



3. 将光标移至待删除代码上后按**[删除]**键将其删除。

4. 按**{ESC}**返回<代码管理>菜单界面。

Note

• 若在步骤 2 中选取“清除代码”后按**[YES]**键则清除全部代码。

30.4 代码查阅

代码查阅功能用于代码数据的查阅。

代码查阅步骤

1. 在内存模式下选取“代码管理”进入<代码管理>菜单界面。



2. 选取“代码查阅”显示代码表。





3. 按**{ESC}**返回<代码管理>菜单界面。

31. 作业数据输出

作业数据输出功能用于将保存在仪器内存作业中的数据输出到计算机等外部设备。

☞ 通讯电缆“38.配件的使用”
数据输出格式和通讯指令操作参阅“通讯指令手册”

- 输出数据包括作业中的测量数据、测站数据、已知点数据、注记和坐标数据等。
- 通过计算机通讯输入的已知点数据无法输出。
- 在<作业管理>菜单界面下选取“通讯设置”可进行通讯参数的设置。

- 距离单位设置为“英寸”时，数据仍以“英尺”单位输出。

31.1 向计算机输出数据

向计算机输出作业数据步骤

1. 用通讯电缆连接 IM 和计算机。

2. 在内存模式下选取“作业管理”进入<作业管理>菜单界面。



3. 选取“通讯输出”进入数据类型选取界面。



4. 选取数据类型后按{ENT}键显示作业名表。


Note

- 供选取的输出数据类型有“S 类型”（索佳）和“T 类型”（拓普康）。

☞通讯参数设置“9.连接外部设备”



5. 选取待输出作业名后按{ENT}键。
所选作业名右侧显示“Out”，可同时选取多个作业输出。

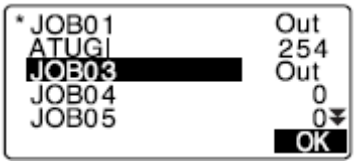

•注有“*”号的作业表示该作业未向计算机等外部设备输出。


6. 按**[OK]**键确认。

7. 选取数据输出格式后按**{ENT}**键。

“S 类型”（索佳）格式数据输出界面：



“T 类型”（拓普康）格式数据输出界面：

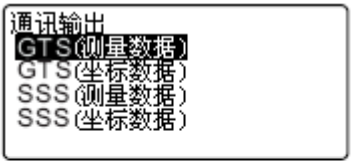

当选取了“GTS(测量数据)”或“SSS(测量数据)”时，需对距离数据输出格式进行选取：



•“观测数据”：输出斜距

•“归算数据”：输出平距（若选取 SSS 格式还将输出高差）



• 若记录的数据中无测站数据，选取“归算数据”时可能会输出意外的错误结果。

8. 在计算机端运行数据通讯软件并使之处于等待接收数据状态后按**{ENT}**键开始输出数据。

数据传送完毕后返回作业名表界面，此时可继续下一作业数据的输出。

• 中断数据输出按**{ESC}**键。

向计算机输出代码数据步骤


Note

- 代码通讯输出仅对“T 类型”通讯格式兼容的代码有效。
- 代码通讯输出前需在通讯设置中选取好“T 类型”。

☞通讯参数设置“9.连接外部设备”

1. 用通讯电缆连接 IM 与计算机。

2. 在内存模式下选取“代码管理”进入<代码管理>菜单界面。

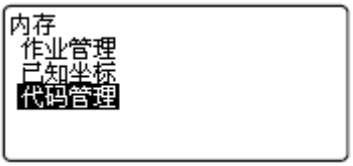

3. 启动计算机的通讯软件使之处于等待接收数据状态。

4. 选取“通讯输出”后按**{ENT}**键使 IM 向计算机发送代码数据。
   代码发送完成后返回<代码管理>菜单界面。
   - 按**{ESC}**键可中断数据的通讯。



32. 外存储器的使用

IM 可以与 U 盘进行数据交流，完成数据的上传和下载。

- 使用 U 盘时，数据文件应存储于根目录，无法对子目录进行读写操作。
- IM 可对 MS-DOS 系统兼容的文本文件进行上传和下载操作。

- “S 类型”被选取时，IM 只能对 U 盘上扩展名为“SDR” 的文件进行显示或上传和下载操作。
- 只在“T 类型”被选取时，IM 才能显示输出的代码数据文件。


- 不能以与只读文件相同的文件名来保存文件，也不能对只读文件的名称进行修改或删除。
- 《通讯指令手册》中对 U 盘数据输入输出格式有详细说明，具体可向索佳客服中心咨询。
- IM 可用 U 盘最大存储容量可达 32GB。

32.1 U 盘操作


- 严禁在数据读写时取出 U 盘，否则会造成 U 盘上或 IM 内数据的丢失。
- 严禁在数据读写中关闭仪器电源或取出电池，否则会造成 U 盘上或 IM 内的数据丢失。
- 仪器的防水性能须在电池仓盖、外存接口仓盖和外部接口护套等正确关闭时方能得以保证，未正确关闭的情况下严禁在有滴水或液体飞溅的环境下使用仪器。

U 盘插入步骤

1. 朝外扳外存接口仓盖锁扣的同时向外打开仓盖。

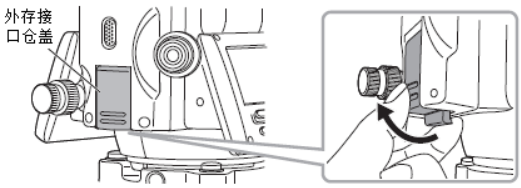

2. 将 U 盘对准插槽向里插入。

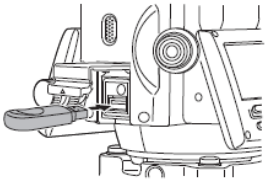


U 盘插出步骤

1. 朝外拔出 U 盘。


2. 关闭外存储器仓盖直到听到“咔嗒”声。

- 建议在完成了数据的上传和下载并返回 USB 菜单后再取出 U 盘。

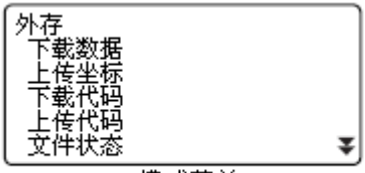

USB 模式菜单

若在返回 USB 菜单前取出 U 盘，将 U 盘插入计算机时可能会出现下面的提示，此时可选择“Scan and Fix”以避免该提示再次出现。

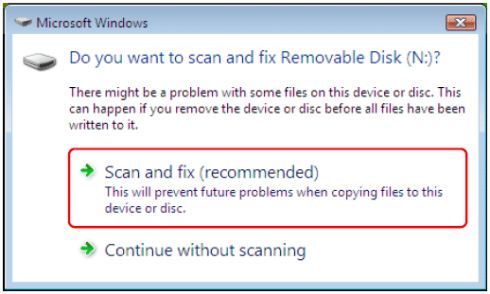

- 当然在返回 USB 菜单前取出 U 盘并不会破坏仪器内存中的数据。

32.2 数据类型选取

数据类型选取步骤

1. 按**{ESC}**键进入状态界面。

2. 按**[USB]**键进入<外存>模式界面。



3. 选取“S 类型”或“T 类型”后按**{ENT}**键进入外存菜单界面。

Note

- 根据所需通讯格式来选取“S 类型”（索佳格式）或“T 类型”（拓普康格式）。

☞通讯参数设置“9.连接外部设备”

32.3 U 盘数据下载

U 盘数据下载功能用于将保存于 IM 内存中的一个或者多个作业或代码数据下载并保存至 U 盘中。下载数据包括测量数据（距离、角度、坐标观测值）、已知坐标数据、测站数据、后视数据、注记数据和代码等。

- 选取“S 类型”时，下载数据文件的扩展名与输出的作业格式相对应，例如“.SDR”。
- 选取“T 类型”时，仪器根据输出的作业格式自动设置数据文件的扩展名，扩展名可以进行修改。

数据下载步骤


1. 按**[USB]**键进入<外存>模式界面和选取数据类型。

☞“数据类型选取”步骤 1 至 3




2. 选取“下载数据”显示内存作业名表。

3. 选取待下载作业名后按**{ENT}**键。
   所选作业名右侧显示“Out”。可同时选取多个作业输出。

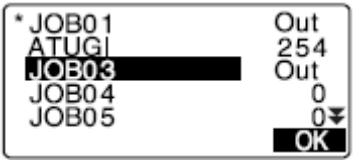

4. 按**[OK]**键确认进入以下显示界面：
   “S 类型”数据输出界面：

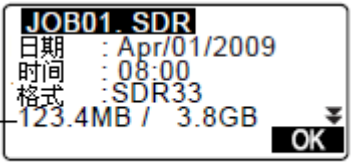

剩余空间/总存储容量

   “T 类型”数据输出界面：



5. 如需修改文件名，可在此时输入“新文件名.SDR”。

6. 按**{ENT}**键后选取数据输出格式。
   - 选取“S 类型”时，按**{►}**键或**{◄}**键来选取数据输出格式“SDR33”或“SDR2x”。
   - 第 2 页菜单下的“发送归算数据”用于是否发送归算数据的设置。



7. 按**[OK]**键将 IM 内存中的数据下载至 U 盘存储器并以给定的文件名保存，下载完成后返回作业名表界面。
   - 数据传输过程中按**{ESC}**键将中断和取消数据的下载。

Note

- 文件名最大长度：8 位字符（不含扩展名）。
- 文件名可用字符：字母数字(仅大写字母)和下划线。
- 数据输出格式：

  S 类型：SDR33/SDR2x

  T 类型：GTS(测量数据)/ GTS(坐标数据)/SSS(测量数据)/SSS(坐标数据)
- 文件出现重名时原有文件将被覆盖。

代码下载步骤

Note

- 代码下载仅对“T 类型”数据有效，下载前需在通讯设置中选取好“T 类型”。

  ☞通讯参数设置“9.连接外部设备”


1. 按**{外存}**键进入<外存>模式界面并选取“T 类型”。

   ☞“数据类型选取”步骤 1 至 3

2. 选取“下载代码”。



3. 输入文件名后按**{ENT}**键。

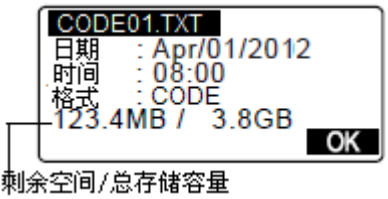

4. 按**[OK]**键将 IM 内存中的代码数据下载至 U 盘存储器并以给定的文件名保存，下载完成后返回作业名表界面。
   - 按**{ESC}**键将中断和取消代码数据的下载。

32.4 U 盘数据上传

U 盘数据上传功能用于将保存于 U 盘上的已知坐标或代码数据上传至 IM 内存当前作业中。

• 只有与 IM 作业数据格式相兼容的坐标数据才可以上传。

☞ 数据输出格式和通讯指令操作“通讯指令手册”

坐标上传步骤


1. 按**[USB]**键进入<外存>模式界面和选取数据类型。

☞“数据类型选取”步骤 1 至 3


2. 选取“上传坐标”。



3. 确认当前作业名后按**[OK]**键。

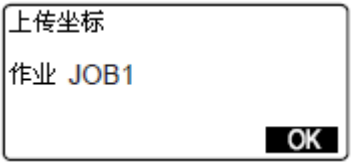

选取“S 类型”数据时界面：

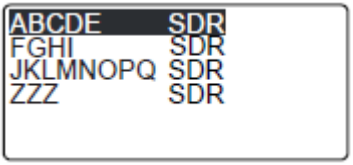


选取“T 类型”数据时界面：

• 选取上传数据格式




4. 从文件名表中选取上传文件的文件名后按按**{ENT}**键。

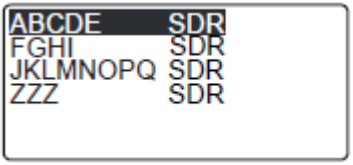

5. 按**[YES]**键确认将数据上传至 IM 当前作业中。

   数据上传完成后返回<外存>模式界面。

   • 按**{ESC}**键将中断和取消坐标数据的上传。

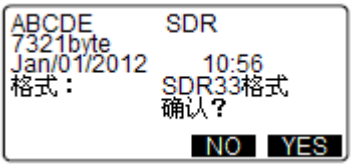

代码上传步骤


1. 按**{外存}**键进入<外存>模式界面和选取数据类型。

   ☞“数据类型选取”步骤 1 至 3

2. 选取“上传编码”。




3. 从列出的文件表中选取上传的文件名后按**{ENT}**键。

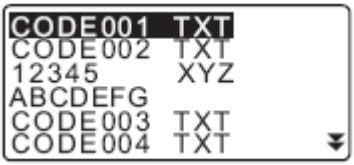

4. 按**[YES]**键确认将代码数据上传至 IM 内存中。

   数据上传完成后返回<外存>模式界面。

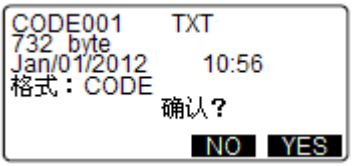

32.5 文件查阅与删除

文件状态功能用于显示保存于 U 盘上的文件信息，并可对文件进行更名和删除操作。

• 对 U 盘进行格式化可清除 U 盘上的所有文件。
☞“32.6U 盘格式化”


文件信息查阅步骤

1. 按**[USB]**键进入<外存>模式界面和选取数据类型。

2. 选取“文件状态”显示 **U** 盘文件名表。




3. 选取文件名按**{ENT}**键显示文件信息，

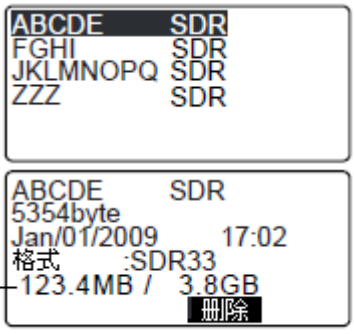

4. 按**{ESC}**键返回外存文件名表界面。

文件删除步骤

1.**按**上述文件信息查阅步骤 1 至步骤 3 进入如右所示界面。

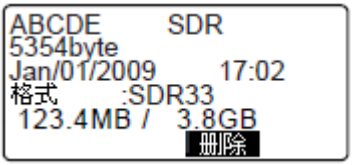

2.按**[删除]**键后再按**[YES]**键确认删除所选文件。

32.6 U 盘格式化

U 盘格式化功能用于对 U 盘存储器进行格式化处理。

- U 盘格式化将清除 U 盘存储器上包括隐藏文件在内的所有文件。
- 在计算机上进行 U 盘格式化时，将文件系统选为“FAT”或“FAT32”。


U 盘格式化步骤

1. **按[外存]**键进入<外存>模式界面。

2. 选取“格式化”。



3. 按**[YES]**键确认并开始格式化。
   格式化完成后返回<外存>模式。

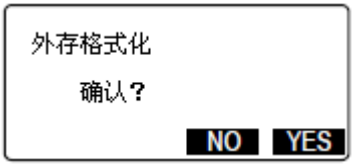

33. 仪器参数设置

本章介绍仪器参数的设置内容、如何改变设置以及对仪器进行初始化的方法。

在状态界面下按**[设置]**键可进入如下所示<设置>菜单界面。



下列设置模式的有关设置项在其他章节中介绍。

通讯设置：☞“9.连接外部设备”

仪器设置：☞“35.2 倾斜传感器零点误差检校”、“35.3 视准误差测定”

33.1 观测条件设置 – 角度

在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“观测条件”再选取“角度”进入角度设置界面。



设置项和选项（*：为出厂设置)

倾斜改正	Yes(HV) */Yes(V)/No
视准改正	Yes */No
竖角格式	天顶距*/垂直角/水平±90
偏心竖角	锁定*/释放
角度显示	1″ /5″ *

倾角自动补偿（倾斜改正）

IM 通过双轴倾斜传感器自动测定仪器整平后竖轴存在的微小倾角，并对由此引起的误差自动对垂直角和水平角观测值进行补偿。

• 待显示稳定后读取经自动补偿的角度观测值。

- 竖轴误差会对水平角观测值产生影响，因此如果仪器未完全整平好时，即使水平制定钮已锁定，由于倾角自动补偿的关系，纵转望远镜时水平角值也会发生变化。


  改正后水平角值=水平角观测值+倾角/tan(垂直角)

- 当望远镜照准天顶或天底附近目标时，仪器不进行水平角补偿。

视准差改正

IM 具有自动改正由横轴误差和水准轴误差引起的视准误差的功能，通常情况下将此设置项设为“Yes”。

竖角类型

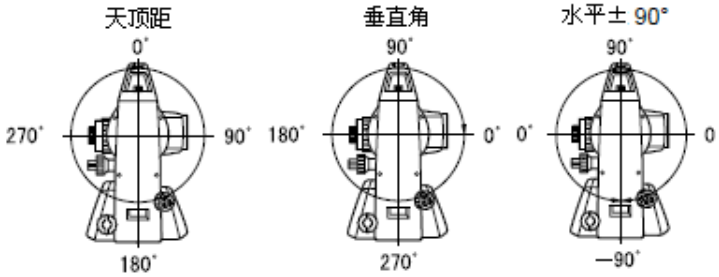


偏心竖角

用于在角度偏心测量中是否采用固定竖直角方式的设置。

33.2 观测条件设置 – 距离


在状态界面下按[**设置**]键，进入<设置>菜单界面后选取“观测条件”再选取“距离”进入距离设置界面。

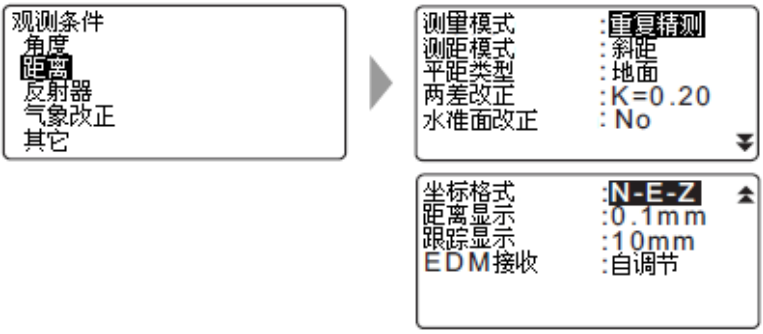

设置项和选项（*：为出厂设置)

测量模式	重复精测*/均值精测(1～9 次)/单次精测/重复速测/ 单次速测/跟踪测量/路面测量
测距模式	斜距*/平距/高差
平距类型	地面*/平面
两差改正	K=0.20*/K=0.142/No
水准面改正	No*/Yes
坐标格式	N－E－Z*/E－N－Z
距离显示	1mm*/0.1mm
跟踪显示	10mm*/1mm
EDM 接收	不调*/自调

•按[↑]或[↓]可设置均值精测的测量次数。

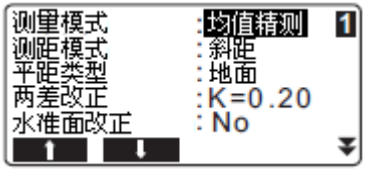

• 测量模式中的“路面”选项仅在“反射器”设为“无棱镜”时显示。

☞“33.3 观测条件设置 - 目标”

路面测量

“路面测量”是用于道路表面等大入射角目标的特殊测距模式，仅在“反射器”类型设为“无棱镜”时有效，设为其他类型时“测量模式”自动切换为“跟踪测量”。

平距类型


IM 通过斜距计算出平距，平距的显示有以下两种类型：

地面平距：

未施加水准面改正和比例因子改正的平距值。

平面平距：

施加了水准面改正和比例因子改正的平面直角坐标系平距值（当“水准面改正”设为“No”时，仅施加比例因子改正）。

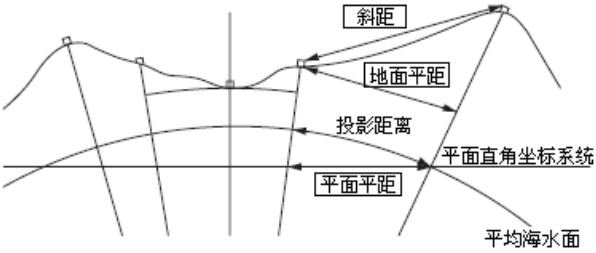

- 仪器仅记录地面平距数据，平距值按平距设置类型显示。在记录菜单下查阅测量数据时，请将“平距类型”和“比例因子”根据需要设置好。
- 在选取了“T 类型”后或使用 GTS 指令发出平距请求时，无论水准面改正和比例因子的设置如何。输出的都是未经水准面改正和比例因子改正的“地面平距”值。

水准面改正

IM 具有将斜距归算成平距的功能，但归算时并未考虑高程因素。在高海拔地区测量作业时，建议进行水准面改正，球面距离计算公式如下：

$$\text{球面距离} = \frac{R}{(R+H)} \times HD$$

式中：R 为椭球曲率半径(6371000.000m)

H 为测站点与目标点的高程平均值

HD 为平距值

- 高程平均值根据测站点高程和目标点高程自动计算获得。

距离显示

设置精测时的距离最小显示值，速测和跟踪测的最小显示值会随此设置的不同而改变。

跟踪显示

跟踪或路面（无棱镜）测量时距离最小显示值的设置，具体取决于测量的用途。

EDM 接收调节

“EDM 接收”用于设置电子测距时光信号的接收状态。在进行连续测量时根据测量情况设置此选项。

- 当“EDM 接收调节”设置为“自调”，仪器可在出现光量接收错误时自动调节接收的光量，这对测量移动目标或使用不同反射目标时尤其适用。
- 当“EDM 接收调节”设置为“不调”时，在重复测量结束前接收的光量保持不变。
- 测量中，当光信号稳定但被来往人群、车辆或树叶等障碍物遮挡的目标时，将“EDM 接收调节”设置为“不调”。

Note

- 当测距模式设置为“跟踪测量”时，“EDM 接收”自动切换为“自调”。

33.3 观测条件设置 – 目标

在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“观测条件”再选取“反射器”进入目标类型设置界面。



设置项和选项（*：为出厂设置)

反射器	棱镜*/反射片/无棱镜
反射片模式	开*/关
棱镜常数	-99～99 mm（棱镜时：0*，反射片时：0*）

Note

- 以上所给是在“距离显示”设为“1mm”情况下的棱镜常数输入范围，当设为“0.1mm”时可输入小数后一位。

反射片模式


用于“反射片”是否作为目标类型的可选设置，将可选目标类型为“棱镜/反射片/无棱镜”或者“棱镜/无棱镜”。目标类型可以在观测条件设置的“反射器”中选取，或者在有目标图标显示的界面下按**{SHIFT}**键来设置。


棱镜常数改正

不同棱镜具有不同的棱镜常数改正值，测量前应正确设置所用棱镜常数改正值。当反射器设置为“反射片”或“无棱镜”时，棱镜常数改正值自动设置为“0”。

Note


- 在测量模式下按**[EDM]**键也可对目标类型和气象改正进行设置。

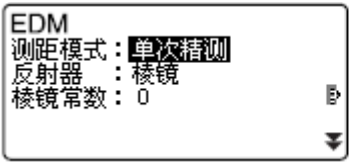


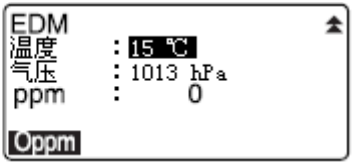

33.4 观测条件设置 – 气象

在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“观测条件”再选取“气象改正”进入气象改正设置界面。

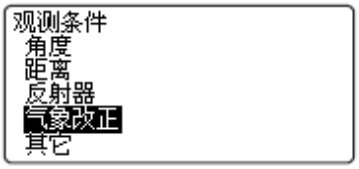

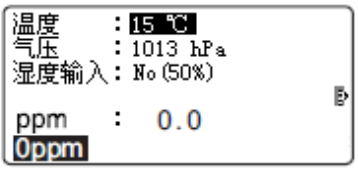


- **[0ppm]**用于将气象改正数设为“0”，同时将温度值和气压值恢复为出厂设置。
- 气象改正数可以直接输入或根据输入的温度值和气压值计算得到。

设置项和选项（*：为出厂设置)

温度	-35～60℃(15*)
气压	500～1400hPa (1013*)/375～1050mmHg(760*)
湿度输入	No(50%)*/Yes
湿度	0～100% (50%*)
ppm	-499～499 (0*)

Note

- “湿度”仅在当“湿度输入”设为“Yes”时显示。
- 以上所给是在“距离显示”设为“1mm”情况下的输入范围，当设为“0.1mm”时可输入小数后一位。

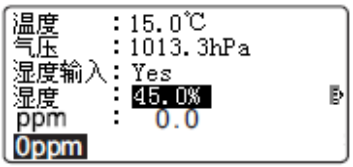

气象改正数

IM 通过发射光束进行距离测量，光束在大气中的传播速度会因大气折射率不同而变化，而大气折射率与大气的温度和气压有着密切的关系。

- 为了精确计算出气象改正数，需要求取光束传播路径上的温度和气压平均值。在山区测量作业时尤其要注意，不同高程点上的气象条件会有差异。
- IM 是按温度为 15℃、气压为 1013.25 hPa、湿度为 50%时气象改正数为“0”设计的。
- IM 可根据输入的温度和气压值计算出相应的气象改正数并存储在内存中，计算公式如下：

$$\text{气象改正值 (ppm)} = 282.324 - \frac{0.294280 \times p}{1 + 0.003661 \times t} + \frac{0.04126 \times e}{1 + 0.003661 \times t}$$

式中 t：温度值(℃)

p：气压值(hPa)

e：水蒸汽气压值(hPa)

h：相对湿度值(%)

E：饱和水蒸汽气压值(hPa)

- 水蒸气气压 e 由下式计算：

$$e = h \times \frac{E}{100}$$

$$E = 6.11 \times 10^{\frac{(7.5 \times t)}{(t + 237.3)}}$$

- **气象改正**

IM 通过发射光束来进行距离测量。当光束在大气中传播时，光的速度会因大气的折射率不同而变化，大气的折射率与大气的温度和气压有着密切的关系。
在通常的大气环境下，当气压保持不变，温度每变化 1℃，或者温度保持不变，气压每变化 3.6hPa 时，都将引起所测距离值 1ppm 的变化，即每公里变化 1mm。
因此，在进行高精度距离测量时，应使用精确的量测设备测定大气的温度和气压值，以对距离测量结果施加气象改正。


• 输入不同气象条件两测点间的温度、气压和湿度平均值

为了精确地计算出气象改正值，需要求取测线上的温度和气压平均值，温度和气压平均值的确定方法如下：

平原地区：以测线中点处的温度、气压和湿度值作为均值。
山　　区：以测线中间点的温度、气压和湿度值作为均值。

如果无法测定测线中点处的温度和气压值，可在测取测站点 A 和目标点 B 处的温度和气压值后求其平均值来替代。


温度平均值：(t1+t2)/ 2
气压平均值：(p1+p2)/ 2
湿度平均值：(h1+h2)/ 2

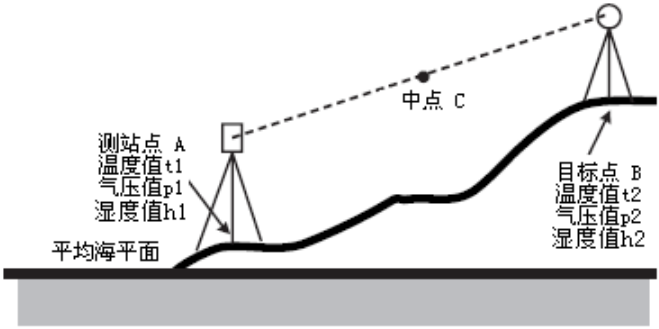

• 不需进行气象改正时将 ppm 值设为“0”。

33.5 观测条件设置 – 其它

在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“观测条件”再选取“其它”进入设置界面。

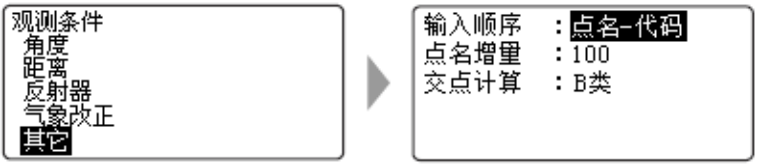

设置项和选项（*：为出厂设置)

输入顺序	点名-代码*/代码-点名
点名增量	0～99999(100*)
交点计算	A 类*/B 类

输入顺序

用于记录界面下输入点名和代码时的输入顺序的设置。

交点计算

用于交点计算类型的选取。

“23.交点计算”

33.6 仪器设置 – 电源

在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“仪器设置”再选取“电源设置”进入电源设置界面。



设置项和选项（*：为出厂设置)

关机方式	5 分钟/10 分钟/15 分钟/30 分钟*/手动
恢复功能	开*/关
经济模式	开/关*

关机方式

用于仪器自动和手动关机方式的设置。

恢复功能

用于重新开机时是否恢复关机前显示界面的设置。

•“恢复功能”设为“关”时，关机前输入的数据将丧失。


经济模式

打开经济模式可以节省电能，使电池的工作时间更长。

•“经济模式”设为“开”时，开始测距的请求时间比设为“关”时长。

33.7 仪器设置 – 仪器

在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“仪器设置”再选取“仪器设置”进入仪器设置界面。

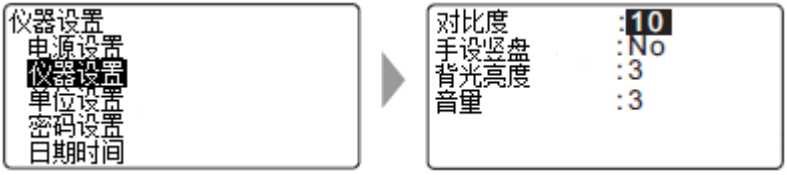

设置项和选项（*：为出厂设置)

对比度	0～15(10*)
手设竖盘	Yes/No*
背光亮度	0～5(3*)
音量	0～5(3*, 设为“0”时蜂鸣器关闭)

“手设竖盘”设为“Yes”时“40.1.双盘位照准设置垂直度盘指标”

33.8 仪器设置 – 单位

在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“仪器设置”再选取“单位设置”进入单位设置界面。




设置项和选项（*：为出厂设置)

温度	℃*(摄氏度)/℉(华氏度)
气压	hPa*(毫巴)/mmHg(毫米汞柱)/inchHg(英寸汞柱)
角度	度*/百分度/密位
距离	米*/英尺/英寸
英尺	国际英尺*(1m=3.280839895)/美制英尺(1m=3.280833333) (仅当距离单位设为“英尺”或“英寸”时显示)

英寸小数

“英寸小数”是美国采用的一种单位，举例说明如下：



① **10**,000 feet
② 0.875 feet x 12=**10**.5 inch
③ 0.5 inch=**1/2** inch

- 即使选取了“英寸”单位，包括面积计算结果在内的所有数据均以英尺单位输出，输入的距离也必须以英尺为单位；此外，当以英寸显示的结果超出显示范围时将切换为英尺显示。

国际英尺与美制英尺

IM 可以国际英尺或美制英尺单位显示距离值，本说明书中的英尺均为国际英尺的简称。

33.9 仪器设置 – 密码

密码设置后，仪器会在开机时显示等待输入密码的界面以限制仪器的操作权限。仪器出厂时未设置密码，首次设置密码时在“旧密码”处不输入任何内容。
在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“仪器设置”再选取“密码设置”进入密码设置界面。



更改密码步骤

1. 在<仪器设置>菜单下选取“密码设置”进入<密码设置>界面。

2. 输入原密码后按{**ENT**}键。



3. 两次输入新密码后按{**ENT**}键结束密码更改返回<密码设置>界面。
   - 若在新密码处不输入任何内容直接按{**ENT**}键则不进行密码设置。
   - 若在新密码处输入一空格按{**ENT**}键则取消密码设置。



Note

- 密码长度为 3～8 位字符，输入时屏幕显示“*”号。

33.10 仪器设置 – 日期时间

在状态界面下按**[设置]**键，进入<设置>菜单界面后选取“仪器设置”再选取“日期时间”进入日期时间设置界面。



设置项

日期：示例　2019 年 6 月 27 日　输入　06272019（月月日日年年）
时间：示例　14 时 41 分 27 秒　输入　144127　（时时分分秒秒）

日期时间

IM 内置日期和时钟系统。

33.11 键功能定义

键功能定义允许用户根据其测量工作的需要对测量模式界面下的软键功能菜单进行自定义。这一独具特色的功能即可针对不同作业的具体需要，又可满足不同观测人员操作习惯的要求，从而极大地提高测量工作效率。

- 已定义的软键功能将被永久保存直至再次被定义为止。
- 仪器为用户提供有两个软键键位寄存位置，即“用户定义 1”和“用户定义 2”，用于用户定义键位的寄存。
- 寄存的用户定义键位可以随时恢复。

- 将用户定义的功能键位进行寄存时，原寄存位置中的内容将被清除。而当恢复寄存的键位功能时，原软键上定义的功能键位将被寄存的功能键位所替代。

• 仪器出厂时，测量模式下各页菜单功能键位定义如下：

第 1 页菜单	**[观测]**	**[切换]**	**[置零]**	**[坐标]**
第 2 页菜单	**[菜单]**	**[气泡]**	**[置盘]**	**[EDM]**
第 3 页菜单	**[对边]**	**[偏心]**	**[记录]**	**[放样]**

• 下列为可以定义到软键上的功能清单：

[观测]：距离测量
[切换]：测量结果显示方式切换
[置零]：水平角置零
[坐标]：坐标测量
[复测]：重复测量
[对边]：对边测量
[放样]：放样测量
[偏心]：偏心测量
[记录]：进入记录数据菜单

[EDM]：测距参数设置

[置盘]：后视坐标方位角设置

[气泡]：图形气泡和倾角显示

[菜单]：进入常用程序菜单（坐标测量、放样测量、偏心测量、重复测量、对边测量、悬高测量、后方交会测量、面积计算、直线放样、弧线放样、点投影、交点计算、导线平差等）

[悬高]：悬高测量

[后交]：后方交会测量

[右/左]：左、右水平角选择

[ZA/%]：天顶距或%坡度显示切换

[锁定]：水平角锁定和解锁

[回显]：重新显示最新测量结果

[信号]：测距信号检测

[面积]：面积测量与计算

[英尺/米]：距离单位切换显示

[仪器高]：仪器高和目标高设置

[放线]：直线放样测量

[放弧]：直线放样测量

[投点]：点投影计算

[点到线]：点到线测量

[交点]：交点计算

[导线]：导线平差

[线路]：线路计算

[断面]：横断面测量

[地形]：地形测量

[光对点]：打开对点激光束

[角距-S]/ [角距-T]：将距离和角度观测值实时从数据通讯口输出

[角度-S]/ [角度-T]：将角度观测值实时从数据通讯口输出

[坐标-S]/ [坐标-T]：将坐标观测值实时从数据通讯口输出

[---]：未定义

- **键功能定义实例**

在对软键功能进行定义时，可以将相同的功能定义到不同菜单页上（如示例 1），或者将相同功能定义到同一菜单页上（如示例 2），也可以将每一功能只定义在一个软键上（如示例 3）。

示例 1：

第 1 页菜单	**[观测]**	**[切换]**	**[设角]**	**[EDM]**
第 2 页菜单	**[观测]**	**[切换]**	**[设角]**	**[EDM]**

示例 2：

第 1 页菜单 **[观测]** **[观测]** **[切换]** **[切换]**

示例 3：

第 1 页菜单 **[观测]** **[切换]** **[——]** **[——]**

键功能定义步骤

1. 在<设置>模式菜单下选取“键功能”进入<键功能>菜单界面。



2. 选取“键定义”，屏幕显示当前软键功能定义的键位。



3. 按{◄}或{►}键将光标移至需重新定义功能的软键键位上（光标所在键位闪动显示）。

4. 按{▲}或{▼}键选择所需功能，再按{◄}或{►}键将光标移至下一需定义功能的软键键位上。



5. 重复步骤 3 和 4 完成全部软键功能定义。



6. 按**[OK]**键结束键功能定义返回<键功能>菜单界面。
此时，测量模式下显示的即为新定义的功能菜单。


键功能寄存步骤

1. 对键功能进行定义。

☞ “键功能定义步骤”

2. 在<设置>模式菜单下选取“键功能”进入<键功能>菜单界面。

3. 选取“键寄存”后选取用户定义键位寄存位置“用户定义 1”或“用户定义 2”。

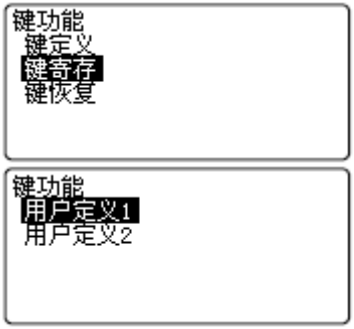


4. 按 {ENT} 键将已定义好的功能键位寄存到所选位置后返回<键功能>菜单界面。

键功能恢复步骤

1. 在<设置>模式菜单下选取“键功能”进入<键功能>菜单界面。

2. 选取“键恢复”。

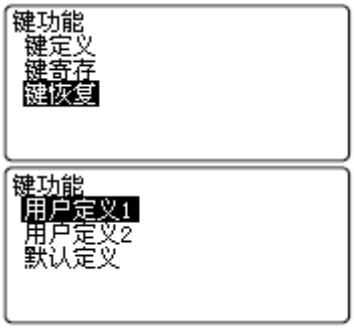

3. 选取恢复的功能键位“用户定义 1”或“用户定义 2”或“默认定义”(出厂默认键位)，按 {ENT} 键恢复功能键位返回<键功能>菜单界面。
此时，测量模式下显示的即为所恢复的功能菜单。

33.12 仪器初始化

本节介绍对仪器实施初始化的两种方法，即开机时对仪器参数设置进行初始化和开机时对仪器内存数据进行初始化。

- 仪器参数设置初始化：将测距（EDM）参数和设置模式下的各仪器参数（包括键功能）恢复为仪器出厂时的设置。

  ☞仪器出厂参数设置“33.仪器参数设置”和“33.11 键功能定义”
- 仪器内存数据初始化：清除内存中所有作业中的数据、已知点坐标数据和代码数据，恢复仪器出厂时的状态。

仪器参数设置初始化步骤

1. 关闭仪器电源。
2. 按住**{F4}**和**{B.S.}**键后按**{ON}**键开机。
3. 屏幕上显示“默认值”并将仪器有关参数设置初始化。

仪器内存数据初始化步骤

1. 关闭仪器电源。
2. 按住**{F1}**、**{F3}**和**{B.S.}**键后按**{ON}**键开机。
3. 屏幕上显示“清除内存…”并对仪器内存实施初始化。

34. 错误信息

本章介绍仪器操作过程中发生错误时给出的提示信息及其含义，如果同一错误信息不断出现或者出现下列之外的错误信息，请与索佳客服中心联系。

测距条件差（Bad condition）

大气抖动等不良观测条件。

未照准棱镜中心，重新进行照准。

无棱镜测距时测量条件不适合，激光束同时落在两个以上测量面上无法测距，照准单一测量面进行测距。

文件名错误（Bad file name）

向 U 盘存储器保存作业时未输入文件名。

计算错误（Calculation error）

后方交会测量出现了相同的已知坐标点。

正确输入已知点坐标。

和检验错误（Checksum error）

仪器与计算机间发生数据发送和接收错误。

重新进行数据发送与接收。

时钟错误（Clock error）

系统锂电池电压不足或电量耗尽，请与索佳客服中心联系更换电池。

通讯错误（Communication error）

来自外部设备的坐标数据接收错误。

检查通讯连接及参数设置是否正确。

闪存写错误（Flash write error!）

无法读取数据，请与索佳客服中心联系。

密码错误（Incorrect Password）

密码输入错误，重新输入正确密码。

插入 U 盘存储器 (Insert USB)

未插入 U 盘存储器。

无效基线 (Invalid baseline)

直线放样测量或点投影中，基线定义不正确。

内存已满 (Memory is full)

已无内存空间，无法存入数据。

删除内存中无用的数据作业或已知坐标数据后重新输入。

需观测起点 (Need 1st obs)

对边测量中未正确观测起始点。

重新照准起始点后按**[观测]**键进行测量。

需观测目标点 (Need 2nd obs)

对边测量中未正确观测目标点。

重新精确照准目标点后按**[对边]**键进行测量。

需测量偏心点 (Need offset pt.)

偏心测量中未正确观测偏心点。

重新精确照准偏心点后按**[观测]**键进行测量。

需观测棱镜 (Need prism obs)

悬高测量中未正确观测棱镜点。

重新精确照准棱镜后按**[观测]**键进行测量。

新密码不一致 (New password Diff.)

设置新密码时，两次的输入密码不一致。

重新正确输入新密码。

无数据 (No data)

在查找或调用坐标或代码数据过程中因数据不存在或数据量过大而中断。

无文件 (No file)

当前 U 盘存储器中无已知坐标数据文件或无显示所需数据作业。

计算无解 (No solution)

后方交会测量中，测站点坐标计算不收敛。
分析测量结果，必要时进行重测。

无 N 或 E 坐标，读错误 (North/East is null, Read error)

N 或 E 坐标值输入栏为空。
在输入栏内输入坐标值。

超出范围 (Out of range)

仪器倾角超出倾角补偿范围。
重新整平仪器。

超出值域 (Invalid baseline)

显示%坡度时，坡度值超出显示范围（±1000%）。
悬高测量时，垂直角观测值超出水平±89° 或者距离测量值大于 9999.999m。
将测站设在离目标更远处。

后方交会测量时，测站点坐标计算值相差太大。
重新进行观测。
直线放样测量中，比例因子小于 0.100000 或大于 9.999999。
面积计算时，所得面积值超出显示范围。

线路点已存在 (Pt already on route)

导线自动搜寻形成过程中，试图终止于一非起点的导线点上。按任意键返回最末点后指定下一导线点继续搜寻或指定闭合到起点形成闭合导线。

起点与终点距离过近 (Pt1-Pt2 to near)

在定义基线时，所指定基线起点和终点距离过近。
将起、终点间的距离扩大 1m 或更多。

只读文件 (Read-only file)

U 盘存储器中的只读文件不允许编辑或删除。

相同坐标点 (Same coordinates)

直线放样测量中，基线起点、终点输入了相同的坐标值，仪器无法定义基线。

SDR 格式错误 (SDR format err)

所读取文件为非 SDR 格式文件。检查确认文件后再读取。

先输出 (Send first)

未经通讯输出的作业无法进行作业删除操作。
将作业输出到计算机后再进行删除操作。

无返回信号 (Signal off)

测距条件差，无返回测距信号。
重新照准目标或增加棱镜数量后再进行测量。

无测站坐标 (Station coord is Null)

测站坐标值为空，无法进行计算。

输入测站坐标。

超出使用温度范围 (Temp Rnge OUT)

超出仪器使用温度范围，无法正常进行精确测量。

采取打伞遮蔽阳光直射等方法使温度降低后再进行测量。

测量超时 (TiMe out during measurement)

观测条件不好造成返回测距信号过弱，无法在指定时间内测出结果。

重新照准目标或增加棱镜数量后再进行测量。

密码过短 (Too short)

输入的密码长度少于 3 个字符。

正确输入 3～8 位字符密码。

U 盘错误 (USB error)

U 盘读写数据时发生错误。

U 盘已满！ (USB full!)

U 盘已无存储空间写入数据。

U 盘未插入 (USB not found)

外存操作模式下 U 盘被拔出。

****

计算结果值过大，屏幕无法显示。

35. 仪器检校

全站仪系精密测量仪器，为保证仪器的性能和精度，测量实施前后的检验和校正十分必要。


- 始终按照“35.1 圆水准器检校”至“35.7 激光对中器检校”介绍的顺序和步骤对仪器进行仔细检校。
- 仪器经长期存放、运输或受到强烈振动而怀疑受损时，应注意进行特别仔细的检查和保养。
- 检校仪器前应确保仪器架设的稳定和安全。

35.1 圆水准器检校

圆水准器检校步骤

1. 利用屏幕显示的图形水准器整平仪器。

☞“7.2 仪器整平”

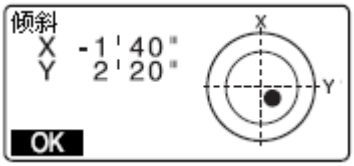

- 当图形水准器气泡未居中时，圆水准器无法正确检校。

2. 检查圆水准器气泡的位置。
   如果气泡保持居中则无需校正；若气泡偏离则按下列步骤进行校正。

3. 观察水准气泡的偏离方向。
   用校正针松开与气泡偏离方向相反的圆水准器校正螺丝使气泡居中。



4. 调整所有的三个校正螺丝，使之松紧程度大致相同且保持气泡居中。

- 注意应使三个校正螺丝的松紧程度大致相同。
- 过度旋紧校正螺丝会损坏圆水准器。

35.2 倾斜传感器零点误差检校

在倾斜传感器零点位置正确的情况下，利用显示的倾角值可以精确地整平仪器和进行正确的倾斜补偿。但如果倾斜传感器存在零点误差，倾角值则无法正确反映仪器的整平状况也无法对测量结果进行正确的倾斜补偿，倾斜传感器的零点误差的检验和校正可按下列步骤进行。

倾斜传感器零点误差检验步骤


1. 仔细整平仪器。

2. 将水平角值置零。
   在测量模式第 1 页菜单下按两次**[置零]**键将水平角值置零。


3. 按**[设置]**键进入<设置>模式菜单界面。



4. 选取“仪器常数”显示当前仪器纵、横方向上的零点误差改正值 X 和 Y。

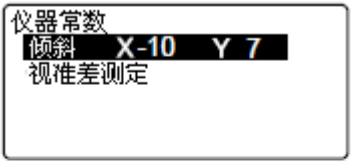

5. 选取“倾斜 X Y ”后按**{ENT}**键显示仪器纵、横方向上的倾角值。

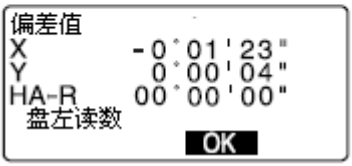

6. 稍候片刻等显示稳定，记下倾角值 X1 和 Y1 后按**{OK}**键。

7. 松开水平制动，参照所显示的水平角值将仪器照准部旋转 180º，然后旋紧水平制动钮。

8. 稍候片刻等显示稳定后记下倾角值 X2 和 Y2。



9. 用下面公式计算倾斜传感器的零点偏差值：

纵向偏差值 X=(X1+X2)/2
横向偏差值 Y=(Y1+Y2)/2


如果计算所得偏差值均在±20”以内则不需要校正，按**{ESC}**键返回<仪器常数>界面，否则按下述步骤进行校正。

倾斜传感器零点误差校正步骤

10. 按**[OK]**键保存 X2 和 Y2 值。

11. 松开水平制动，参照所显示的水平角值将仪器照准部旋转 180°±1′ 后旋紧水平制动。

12. 稍候片刻等显示稳定后按**{YES}**键保存倾角值 X1 和 Y1，屏幕显示 X 和 Y 方向上的原改正值和新改正值。

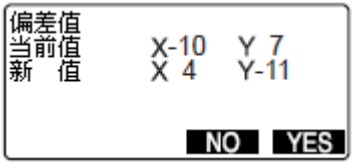

13. 确认所显示改正值 X 和 Y 是否均在±180 校正范围内。

如果是按**[YES]**键确认对原改正值进行更新后返回<仪器常数>界面，转至步骤 14 继续再检验。
否则按**[NO]**键退出校正操作返回<仪器常数>界面，与索佳客服中心联系。

倾斜传感器零点误差再检验步骤

14. 在<仪器常数>界面下按**{ENT}**键。

15. 稍候片刻等显示稳定后记下倾角值 X3 和 Y3。

16. 松开水平制动旋转仪器照准部 180°。

17. 稍候片刻等显示稳定后记下倾角值 X4 和 Y4。

18. 用下面公式计算倾斜传感器的零点偏差值：

纵向偏差值 X=(X3+X4)/2

横向偏差值 Y=(Y3+Y4)/2

如果计算所得偏差值均在±20”以内则不需要校正，按{ESC}键结束检校。否则重新开始进行检校。若进行了 2 或 3 次检校后偏差值仍超出±20”，请与索佳客服中心联系。


35.3 视准误差测定

视准误差测定功能用于测定出 IM 的视准误差值并将其记录在仪器内存中，供测量作业时对仪器在单盘位下获得的观测值进行视准差改正。

- 视准误差测定采用双盘位角度观测方式，在多云无热闪烁的条件下进行。

视准误差测定步骤

1. 精确整平仪器，在<设置>模式菜单界面下选取“仪器常数”，选取“视准差测定”进入<视准差测定>界面。

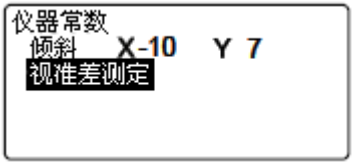

2. 盘左精确照准远处一接近水平参考目标后按[OK]键。

3. 听到一声响后旋转仪器照准部 180°，盘右精确照准同一参考目标后按[OK]键。

4. 按[YES]键确认所测定的视准差改正数并将其保存到仪器内存。




- 按[NO]键放弃所测定的视准差改正数返回<视准差测定>界面。

35.4 分划板检校

检验 1：竖丝与横轴正交性的检验步骤


1. 精确整平仪器。

2. 选择一清晰目标（如屋顶角边缘），用竖丝上部 A 处精确照准目标。

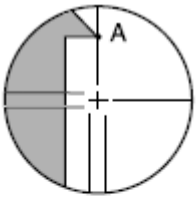

3. 旋转仪器垂直微动手轮使目标下移至竖丝的下部 B 处。

   如果目标平行于竖丝移动则不需要进行校正，否则请与索佳客服中心联系。

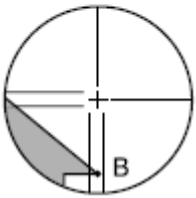

检验 2：竖丝与横丝位置正确性的检验步骤

- 检验应在多云无热闪烁的条件下进行。。

1. 在距离仪器约 100 米平坦地面处设置一清晰目标。

2. 开机并精确整平仪器。

3. 在测量模式下用盘左位置精确照准目标中心，读取水平角读数 A1 和垂直角读数 B1。
   示例：
   水平角读数 A1= 18°34’00”
   垂直角读数 B1= 90°30’20 ”


4. 用盘右位置精确照准目标中心，读取水平角读数 A2 和垂直角读数 B2。
   示例：
   水平角读数 A2=198°34’20”
   垂直角读数 B2=269°30’00 ”

5. 计算 A2-A1 和 B2+B1。
若 A2-A1 值在 180°00’00”±20”以内，
若 B2+B1 值在 360°00’00”±40”以内，
则不需要进行校正。
示例：A2-A1
= 198°34’20” - 18°34’00”
= 180°00’20”
B2+B1
=269°30’00 ”+90°30’20 ”
=360°00’20 ”
如果经 2 至 3 次检验结果均超出所述范围，
请与索佳客服中心联系。

35.5 光学对中器检校

光学对中器检验步骤


1. 精确整平仪器，使地面测点精确对准光学对中器十字丝中心。

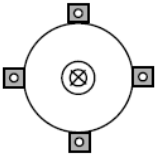


2. 转动仪器照准部 180°，检查十字丝中心与测点间的相对位置。
若测点仍位于十字丝中心则不需要校正，
否则按下述步骤进行校正。

光学对中器校正步骤


3. 用脚螺旋校正偏离量的一半。

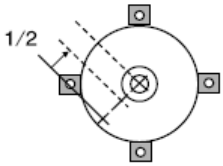

4. 取下光学对中器目镜护盖。

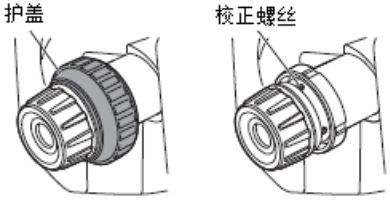


5. 用提供的六角扳手调整光学对中器的 4 个校正螺丝，按下述方法校正剩余的另一半偏移量。当测点位于如图所示的下半部（上半部）区域内：
   (1) 轻轻松开上（下）校正螺丝。
   (2) 以同样程度旋紧下（上）校正螺丝。
   使测点移至左右校正螺丝的连线上。

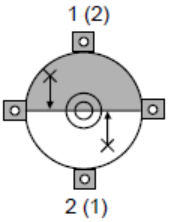


6. 当测点位于左右校正螺丝连线的实线（虚线）位置上：

   (3) 轻轻松开右（左）校正螺丝。
   (4) 以同样程度旋紧左（右）校正螺丝。


   使测点移至十字丝中心。

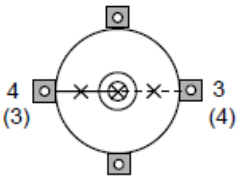

7. 边旋转仪器照准部边观察测点位置是否始终位于十字丝中心，需要时重复上述步骤进行校正。

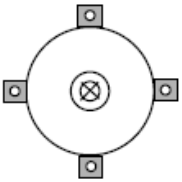

8. 将目镜护盖导块对准光学对准对中器导槽重新装上护盖。

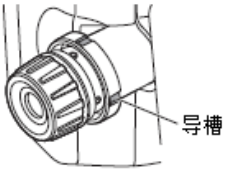

- 以同等松紧程度调整 4 个校正螺丝。
- 不要过度旋紧 4 个校正螺丝，以免损坏仪器。


35.6 距离加常数测定

IM 在出厂时其距离加常数 K 已被调整为“0”，但距离加常数会发生微小的变化，有条件时应在已知基线上定期进行精确测定，如无条件可按下述步骤进行测定。

- 仪器和棱镜的对中误差及照准误差都会影响距离加常数的测定结果，因此在检测过程中应特别细心以减少这些误差的影响。
- 检测时应注意使仪器和棱镜等高，如果检测是在不平坦的地面上进行，利用水准仪来测定以确保仪器和棱镜等高。


距离加常数测定步骤

1. 在一平坦场地上选择相距约 100m 的两点A和B，分别在A、B点上架设仪器和棱镜，同时定出A、B点连线的中点C。

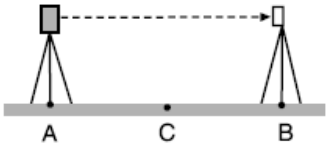

2. 精确测定 A、B 点间水平距离 10 次并计算其平均值。

3. 将仪器移至中点 C 点，在 A 点和 B 点上架设棱镜。

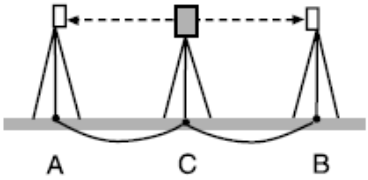

4. 精确测定 CA 和 CB 的水平距离 10 次，分别计算平均值。

5. 按下面的公式计算距离加常数：

   K=AB-(CA+CB)

6. 重复步骤 1 至 5 测定距离加常数 2 至 3 次。如果计算所得距离加常数K值在±3mm 以内，不需要进行校正，否则请与索佳客服中心联系。

35.7 激光对中器检校


IM 的激光对中器检校时需使用专用的校正靶（见本说明书尾部，可剪下或复制使用）。由于该标靶为纸质，要注意防水。

激光对中器检验步骤

1. 精确整平仪器并打开对中激光束。

☞“7.架设仪器”


2. 将校正靶置于地面并使其中心对准激光点，然后边转动仪器照准部边观察激光点与校正靶中心的重合情况。

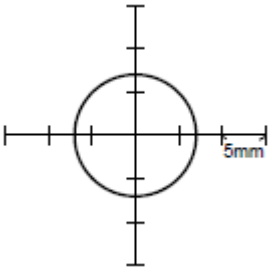

- 激光点与校正靶中心始终保持重合则无需校正。
- 激光点偏离中心但位于校正靶圆之内则转至步骤 3 进行校正。
- 激光点偏离中心且在校正靶圆之外，请与索佳客服中心联系。

激光对中器校正步骤

1.逆时针旋下激光对中器校正护盖。

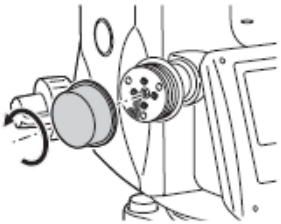


2.打开对中激光束。

3.用“x”标注激光点的当前位置。

4.旋转仪器照准部 180°，用“y”标注激光点的新位置。

x、y 连线的中点即为校正后激光点的位置。



5.标注校正后激光点位置并将校正靶中心对准对准该点位。

通过调整 4 个校正螺丝将激光点最后调整至该位置上。




- 校正时要特别注意以同等松紧程度调整各校正螺丝，严禁过度旋紧校正螺丝。
- 顺时针旋转校正螺丝时为旋紧。



6.当激光点位于如图所示的上半部(下半部)区域内时：

(1) 用提供的六角扳手调整上、下校正螺丝。


(2) 轻轻松开上（下）校正螺丝，以同样程度旋紧下（上）校正螺丝，至使激光点移至校正靶的水平线上。

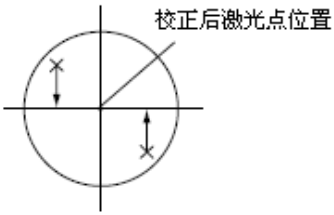

7.当激光点位于如图所示的右半部(左半部)区域内时：

(1) 用提供的六角扳手调整左、右校正螺丝。

(2) 轻轻松开右（左）校正螺丝，以同样程度旋紧左（右）校正螺丝，至使激光点移至校正靶的中心点上。

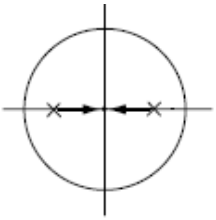


8.边旋转仪器照准部边观察激光点位置是否始终位于校正靶中心。需要时重复上述步骤进行校正。


9.顺时针旋上激光对中器校正护盖。

Note

- 旋转校正螺丝时激光点的移动方向如下图所示。

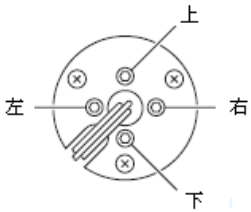

校正螺丝图示

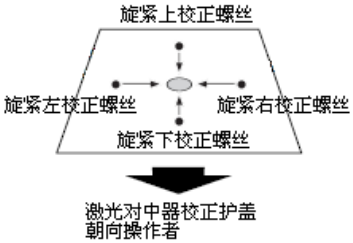


36. 电源系统

IM 使用下列的电源系统组合。

- 在使用电池及其充电器前，请仔细阅读使用说明书中的有关内容。
- 仪器严禁使用下列电源系统以外的其他电源组合，否则会损坏仪器。

注有“*”号的为标准配件。

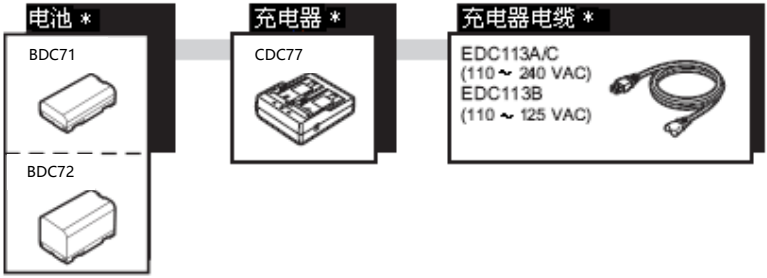

Note

- 不同国家的充电器电缆配置会不同，具体请咨询索佳客服中心或当地代理商。

37. 棱镜系统

针对不同的应用选用适合的棱镜系统，以下所列部件均属选配件。

- 使用带觇牌的棱镜进行距离和角度测量时，要使棱镜朝向仪器并精确照准觇牌中心。
- 不同的棱镜具有不同的棱镜常数改正值，更换棱镜时应注意设置正确的棱镜常数改正值。

- **棱镜系统 AP 系列**

  请选用适合 IM 的棱镜系统，索佳的反射棱镜及其附件均采用标准螺纹制成，组合使用十分方便。

  棱镜常数改正值：-40mm（单独使用）

  孔径　　：58mm



- **杆式棱镜**

  棱镜常数改正值：-30mm（单独使用）

  孔径　　：25mm



- **反射片 RS 系列**

  棱镜常数改正值：0mm

  孔径　　：不同大小尺寸

- **两点式棱镜 2RT500-K**

  用于隐蔽点的双距偏心测量。

  棱镜常数改正值：　0mm


  孔径　　：　50mm



- **棱镜高适配器 AP41**

  用于调节目标高度。

  在使用 IM 系列仪器时，确认适配器的仪器高显示窗内的数字为“239”mm。

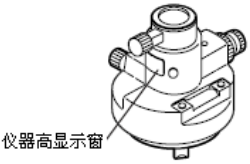


适配器管水准器检校步骤


1. 将适配器装入三角基座。

2. 整平并观察水准器气泡的位置。


3. 旋转适配器 180°，检查水准器气泡的位置。如果气泡保持居中则无需校正；若气泡偏离则按下列步骤进行校正。

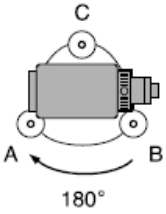

4. 用脚螺旋 C 调回气泡偏离量的一半。



5. 用校正针调整水准器校正螺丝调回气泡偏离量的另一半，使气泡居中。
调整校正螺丝时，气泡移动方向与校正螺丝旋转方向一致。

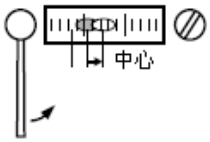

6. 重复上述步骤至使照准部转至任何方向上时水准器气泡均保持居中。
若无法通过检校使气泡居中，请与索佳客服中心联系。

- 按检校光学对中器同样的方法对仪器高适配器的光学对中器进行检校。
  ☞“35.5 光学对中器检校”

- **三角基座（TR-101/102 系列）**
  - 按检校仪器圆水准器同样方法对三角基座的圆水准器进行检校。
    ☞“35.1 圆水准器检校”

38. 配件的使用

本章介绍部分配件及其使用方法。

☞ 棱镜系统和电源系统附件“36.电源系统”和“37.棱镜系统”


・垂球（选配件）

在无风或微风的天气情况下，垂球可用于仪器的对中。使用时先松开垂球线，然后将其挂在三脚架中心螺旋的挂钩上，并按右图所示方法用线夹片调节线长。



・管式罗盘 CP7（选配件）

使用时，将 CP7 插入仪器提柄上的管式罗盘插槽，松开罗盘指针制动螺丝，然后旋转仪器照准部至使罗盘指针平分指标线，此时左盘位望远镜指向磁北方向。使用完毕后，固紧罗盘指针制动螺丝，取下并放入仪器箱内。

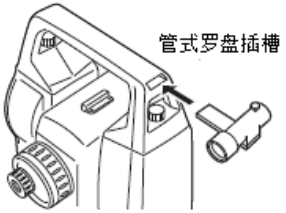


・测站附近的磁性或金属物体均会对管式罗盘产生影响，使得其指向偏离真正的磁北方向，因此在进行基线测量时不要使用管式罗盘进行磁北方向的确定。

・望远镜目镜 EL7（选配件）

放大倍率：40X
视场角　：1°20’


・弯管目镜 DE27（选配件）

弯管目镜用于天顶距很小的目标或仪器周围空间狭小场合下的观测。
弯管目镜放大倍率为 30X。
使用前先卸下仪器的提柄，旋下望远镜目镜后换上弯管目镜。
☞提柄装卸方法“4.1 仪器部件名称”

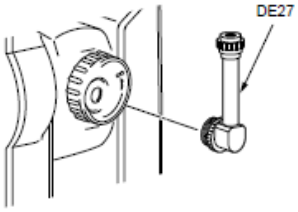

・阳光滤色镜 OF3A（选配件）

当对着太阳进行观测时，为避免阳光造成观测人员视力伤害和仪器损坏，需将翻转式阳光滤色镜 OF3A 安装在望远镜的物镜上进行防护。

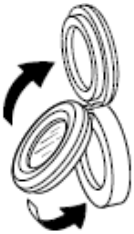

・通讯电缆

通讯电缆用于连接仪器与计算机进行数据的通讯。

电　缆	说　　明
DOC210	针数和信号水平： RS-232C 兼容 D-sub 接头：9 针（母）
DOC211（Y 型）	
DOC212（Y 型）	

Note

・选用 Y 形电缆，仪器可同时进行数据通讯和外部电源的连接。

39. 技术指标

除特别说明外，所列技术指标适用于 IM 系列各机型。

望远镜

镜筒长度	171mm
物镜孔径	45mm（EDM:48mm）
放大倍率	30×
成像	正像
分辨率	2.5″
视场角	1° 30′（26m/1000m）
最短焦距	1.3m
分划板照明	5 级亮度

测角部

度盘类型	绝对编码度盘
检测方式	采用 IACS 角度自动校准系统
iM-52	对径检测
iM-55	单侧检测
角度单位	度/ 新度/ 密位 可选
最小显示	0.5″ / 1″ 可选
测角精度	(ISO 17123-3:2001)
iM-52	2″
iM-55	5″
测量时间	小于0.5 秒
视准差改正	开/关 可选
角度类型	
水平角	右角/左角 可选
垂直角	天顶0/水平0/水平 0±90° / % 可选
补偿器类型	液体双轴倾斜传感器
最小显示	1″
补偿范围	±6′
倾斜自动补偿	YES(H,V)/ YES(V)/ NO 可选
补偿常数	可改变

测距部

测距方式	共轴相位比较测量系统
信号源	红色激光二极管 690nm，3R 级激光 （棱镜或反射片测距模式为 1 级激光）

测距范围	使用索佳棱镜或反射片、*1 一般气象条件/*2 良好气象条件
AP01AR 标准棱镜*3	1.3 ～ 4000m *2
CP01 小型棱镜*3	1.3 ～2500m
OR1PA 杆式棱镜*3	1.3 ～ 500m
RS90N-K 反射片*4	1.3 ～ 500m/ 300m *5
RS50N-K 反射片*4	1.3 ～ 300m/ 180m *5
RS10N-K 反射片*4	1.3 ～ 100m/ 60m *5
无棱镜(白色面)	0.3 ～ 500m*2*6*7*8
棱镜（跟踪模式）*3	1.3 ～ 1000m
反射片（跟踪模式）*4	1.3 ～ 350m/210m*5*6
无棱镜(跟踪、路面模式)*4	0.3 ～ 300m*6

最小显示	0.0001m（精测/速测）
	0.001m （跟踪/路面）
斜距最大显示	
非跟踪模式	9600.000m （棱镜或反射片）
	1200.000m （无棱镜）
跟踪模式	1280.000m （棱镜或反射片）
	768.000m （无棱镜）
距离单位	米/ 英尺/ 英寸 可选
测距精度	D 为距离观测值，mm 单位
棱镜*3	精测：±(1.5+2ppm×D)mm *9*11
	速测：±(5+2ppm×D)mm
反射片*4	精测：±(2+2ppm×D)mm
	速测：±(5+2ppm×D)mm

无棱镜(白色面)*6

精测：±(2+ 2ppm×D)mm （0.3 ～ 200m)*10

±(5+10ppm×D)mm （200 ～ 350m）

±(10+10ppm×D)mm （350 ～ 1000m）

速测：±(6+ 2ppm×D)mm （0.3 ～ 200m)*10

±(8+10ppm×D)mm （200 ～ 350m）

±(15+10ppm×D)mm （350 ～ 1000m）

测量模式	精测(单次/重复/均值)/速测(单次/重复)/跟踪/路面 可选
测量时间	精测： 0.9 秒/次+1.5 秒/初次
	速测： 0.6 秒/次+1.3 秒/初次
	跟踪： 0.4 秒/次+1.3 秒/初次
气象改正	温度输入范围：-35.0 ～ 60.0 ℃(每挡 0.1℃)
	气压输入范围：500.0 ～ 1400.0 hPa(每挡 0.1hPa)
	375.0 ～ 1050.0 mmHg(每挡 0.1mmHg)
	14.80 ～ 41.30 inchHg(每挡 0.01inchHg)
	湿度输入范围：0.0 ～ 100%(每挡 0.1%)
	ppm 输入范围：-499 ～ 499 ppm(每挡 1ppm)
棱镜常数改正值	-99.9 ～ 99.9 mm(每挡 0.1mm)，无棱镜测量时固定为“0”
曲率与折射改正	No/Yes(K=0.142 / 0.20) 可选
比例因子设置	0.5 ～ 2.0
水准面改正	No/Yes 可选

*1:薄雾、能见度约 20 公里、晴天、大气有轻微热闪烁。

*2:无雾、能见度约 40 公里、阴天、大气无热闪烁。

*3:棱镜对仪器偏差在 10m 范围内。

*4:光束与反射片入射角在 30° 以内时的测试结果。

*5:测量环境温度为 50～60 ℃。

*6:采用反射率为 90%的 Kodak 灰卡白色面、被测物体表面亮度小于 5000lx 时的测试结果。

*7:采用反射率为 90%的 Kodak 灰卡白色面、被测物体表面亮度小于 500lx 时的测试结果（800m 以上）。

*6*7:无棱镜模式的测程和精度将受目标反射率、环境和位置因素影响。

*8:不同国家或地区的指标或有不同。

*9:所测距离在 1.3～2m 时精度为 2+2ppm。

*10:所测距离在 0.3～0.66m 时精度为 5+2ppm。

*12:温度在-35～-30 ℃时，参数为 4ppm，其它工作温度下为 2ppm。

*11:ISO 17123-4: 2012。

*12:当 EDM 选择“经济模式”时，测量时间如下：

精测：0.9 秒/次+2 秒/初次

速测：0.6 秒/次+1.8 秒/初次

跟踪：0.4 秒/次+1.8 秒/初次

内存

容量	约 50000 点数据

外存

U 盘	可达 32G

数据传输

数据输入输出	RS232C 兼容串口
USB 口	USB 2.0 版

电源系统

机载电池	可充锂电池 BDC71
工作时间	（BDC71 电池、20℃、精测间隔 1 次/30 秒）
角距同测	约 12小时
	约 17 小时(EDM 经济模式)
电量指示	4 级
自动关机	5 种方式（5 分钟/10 分钟/15 分钟/30 分钟/手工）可选
外部电源	6.7～12V
电池 BDC71	
标称电压	7.2V
电容量	2993mAh
尺寸	38(宽)×70(长)×20(高)
重量	约 113g
充电时间	约 4 小时(25℃、使用 CDC77 充电器)

充电器 CDC77

输入电压	100～240V
充电温度	0～40℃
储藏温度	-20～65℃
尺寸	94(宽)×102(长)×36(高)
重量	约 250g

其他

显示器	双面 192×80 点阵带背光液晶图形显示器
操作键盘	双面 28 键背光式键盘
激光指示功能	打开或关闭 可选
水准器灵敏度	
圆水准器	10′ / 2mm
电子水准器	
图形显示范围	6′ (内圆)
数字显示范围	±6′ 30”
激光对中器	
信号源	红色激光二极管 635±10nm
对中精度	小于 1mm(三脚架头高度 1.3m)
光斑大小	直径小于 3mm
激光亮度	5 级
自动关闭	5 分钟后自动关闭
光学对中器(选配) *13	
成像	正像
放大倍率	3×
最短焦距	0.5m
工作温度(无冷凝)	- 20 ～ 60 ℃*14
储藏温度	- 30 ～ 70 ℃
防尘防水等级	IP66 (IEC 60529:2001)
仪器高	192.5mm，236mm(含基座)
主机尺寸(含提柄)	183(宽)×181(长)×348(高)（单面显示器）
	183(宽)×174(长)×348(高)（单面显示器）
主机重量	5.1kg(含提柄和电池)

*13：光学对中器为可选项，具体参见当地国家或地区配置。

*14：在 50～60°C 高温环境下使用时应避免阳光的直射。

40. 附加说明

40.1 双盘位照准设置垂直度盘指标


仪器经精确校正后，其垂直度盘指标差是十分微小的，在对角度精度要求特别高的测量中，可按下述步骤设置垂直度盘的指标来消除度盘指标差的影响。

- 此方法设置的度盘指标在仪器关机后将失效，每次开机时需重新设置。
- 需要重新测定仪器的视准误差时，请参阅“35.3 视准误差测定”。

双盘位照准设置垂直度盘指标步骤

1. 在<仪器设置>菜单界面下选取“仪器设置”进入仪器设置界面，将“手设竖盘”选项设置为“YES”。

2. 在<状态>界面下按**[观测]**键，屏幕显示电子气泡。

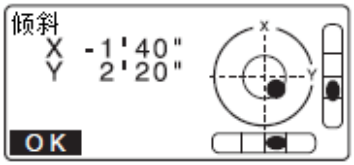

3. 精确整平仪器使气泡居中后按**[OK]**键。

   此时垂直角“V1”显示在“盘左读数”下方。



4. 左盘位精确照准约 30m 远处一清晰水平目标。
   按**[OK]**键读取读数，垂直角“V2”显示在“盘右读数”下方。



5. 松开水平制动钮，旋转仪器照准部 180°，右盘位精确照准同一目标。
   按**[OK]**键读取读数完成垂直度盘指标的设置，屏幕上显示出水平角和垂直角值。

40.2 大气折光与地球曲率改正

仪器在距离测量时可大气折光与地球曲率（两差）的影响进行改正。


距离计算公式

在顾及大气折光与地球曲率改正时，仪器采用下列公式进行平距和垂距的计算：

平距 $D = AC(\alpha)$
垂距 $Z = BC(\alpha)$

$D = L\{\cos\alpha - (2\theta - \gamma)\sin\alpha\}$
$Z = L\{\sin\alpha + (\theta - \gamma)\cos\alpha\}$

$\theta = L \cdot \cos\alpha/2R$ ：地球曲率改正项
$\gamma = K \cdot L\cos\alpha/2R$ ：大气折光改正项
$K = 0.14$ 或 0.2 ：折射系数
$R = 6371km$ ：地球曲率半径
α ：高度角
L ：斜距

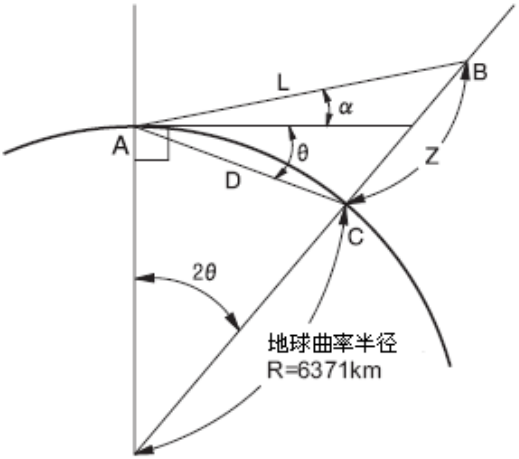

☞ 折射系数“K”值的设置“33.2 观测条件设置 – 距离”

41. 配置清单

IM50 全站仪随机附件

序号	名称	数量	型号	备注
1	主机	1	IM50	
2	仪器箱	1		
3	电池	1	BDC71	
4	充电器	1	CDC77+电源线	
5	物镜盖	1		
6	物镜遮光罩	1		
7	工具袋	1	螺丝刀 1、镜头刷 1、校正针 2	
8	擦拭布	1		
9	操作入门指南	1		
10	激光警示牌	1		
11	背带	1		
12	中文说明书	1	仪器中文说明书	

42. 规范


用户必须确保仪器的使用符合使用地国家的相关法律法规。

1. 按产品注明的技术指标、使用范围及其使用方法使用仪器。
2. 不得擅自更改产品的发射频率或功率，不得擅自外接天线或改用其它发射天线。
3. 使用产品时不得对其它合法的无线通信业务产生有害干扰，一旦出现干扰应立即停止使用，采取措施排除干扰后方可继续使用。
4. 产品为微功率无线电设备，使用时可能会受到其它无线电设备或工业、科学、医疗应用设备的干扰。
5. 禁止在机场、飞机附近使用产品


<table>
<tr><th>Region/ Country</th><th>Directives/ Regulations</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>China</td><td>Chinese Environmental Directive</td><td>
＜产品中有毒有害物质或元素的名称及含量＞
<table>
<tr><th rowspan="2">部件名称</th><th colspan="6">有毒有害物质或元素</th></tr>
<tr><th>铅
(Pb)</th><th>汞
(Hg)</th><th>镉
(Cd)</th><th>六价铬
(Cr(VI))</th><th>多溴联苯
(PBB)</th><th>多溴二苯醚
(PBDE)</th></tr>
<tr><td>望远镜部位
（除了印纹主板）</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>主机托架部
（除了印纹主板）</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>主板部位</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>显示器</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>印纹主板</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>其他（电源、充电器、盒子等）</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准规定的限量要求（SJ / T11363-2006)以下
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准规定的限量要求（SJ / T11363-2006）
This information is applicable for People's Republic of China only.

环保使用期限标识是根据《电子信息产品污染控制管理办法》以及《电子信息产品污染控制标识要求》制定的，适用于中国境内销售的电子信息产品的标识。
只要按照安全及使用说明内容在正常使用电子信息产品情况下，从生产日期算起，在此期限内产品中含有的有毒有害物质不致发生外泄或突变，不致对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。
产品正常使用后，要废弃在环保使用年限内或者刚到年限的产品，请根据国家标准采取适当的方法进行处置。
另外，此期限不同于质量/功能的保证期限。
The Mark and Information are applicable for People's Republic of China only.
</td></tr>
</table>


● 激光对中器校正靶

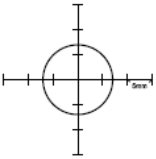


● 激光对中器校正靶

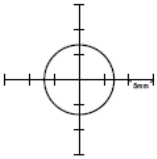


● 激光对中器校正靶

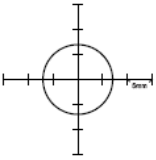


● 激光对中器校正靶

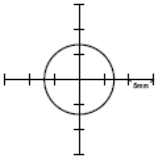


● 激光对中器校正靶

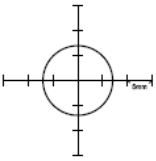


● 激光对中器校正靶

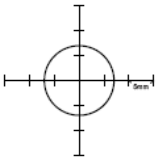


● 激光对中器校正靶

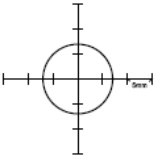


● 激光对中器校正靶

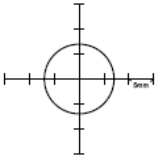

● 激光对中器校正靶

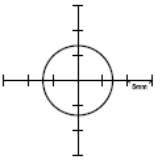

● 激光对中器校正靶

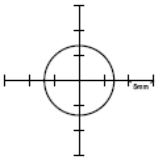

SOKKIA

拓普康索佳（上海）科贸有限公司

北京运营中心
地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号
金长安大厦 A-1003
电话：400-1278-066
传真：010-8776 2601
网址：www.sokkiachina.cn

上海服务中心
地址：上海自由贸易试验区港澳路 389
号 1 幢五层 E 区
电话：021-63541844
传真：021-68910391

武汉技术中心
地址：武汉市武昌区武珞路 456 号新
时代商务中心（中建三局）主楼
2308 室
电话：027-87646473

STS-P-2021-0601