

尊敬的顾客

感谢您使用本公司 HTZZ-40A 直流电阻快速测试仪。在初次使用该仪器前,请您详细地阅读使用说明书,将可帮助您正确使用该仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动,我们不一定能通知到您,敬请谅解!如有疑问,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能带电,您在插拔测试线、电源插座时,可能产生电火花,小心电击。为避免触电危险,务必遵照说明书操作!

公司地址: 湖北省武汉市洪山区关山路 27 号

销售热线: (027) 87492243 (直拨)

售后服务: (027) 87459656 (直拨)

传 真: (027) 87803129

E-mail: whhuation@163.com

网 址: www.whhuation.com

◆ 慎重保证

本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用

说明书, 以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下, 请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时, 请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时, 请勿操作。如怀疑本产品有损坏, 请本公司维修人员进行检查, 切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一 安全术语

警告: 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心: 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、概述	5
二、技术指标	5
三、面板介绍及说明	6
四、使用方法	8
五、数据的查看和处理	12
六、注意事项	14
七、运输、贮存	14
八、装箱清单	15

一、概述

变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻快速测试仪（以下简称直阻仪）。它采用全新电源技术，具有性能稳定，测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高，数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。


本产品符合 DL/T845.3-2004 与国家标准 GB6587《电子测量仪器环境试验总纲》及 GB6593《电子仪器质量检定规则》的要求。

二、技术指标

项目	技术指标及参数	备注
测试电流	2.5A-5A-10A-20A-40A	/
测量范围	2.5A: 10mΩ~8Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A: 1mΩ~2Ω 20A: 1mΩ~1Ω 40A: 1mΩ~500mΩ	/
测量准确度	±0.2%（满量程）	/
数据存储	255 个	/
显示	液晶显示器	电阻显示为 4 1/2 位
最大分辨率	0.1 μΩ	/
电源	AC 220V±22V, 50Hz±2 Hz	保险管 5A
最大功耗	420W	测试电流为 20A 时
工作环境	环境温度: 0℃~40℃ 相对湿度: ≤80%	


三、面板介绍及说明

面板如下图所示:

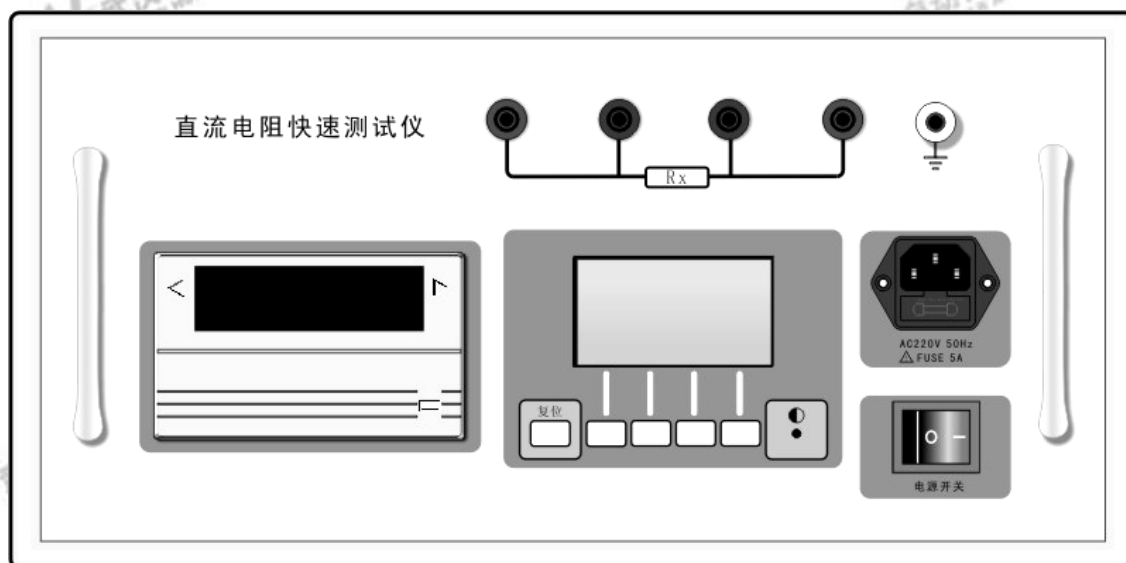


直阻仪的面板布局如上图所示, 包括面板式打印机、液晶显示器、键盘、电源插座和开关、输出接线端子、接地端子等等。

输出部分:

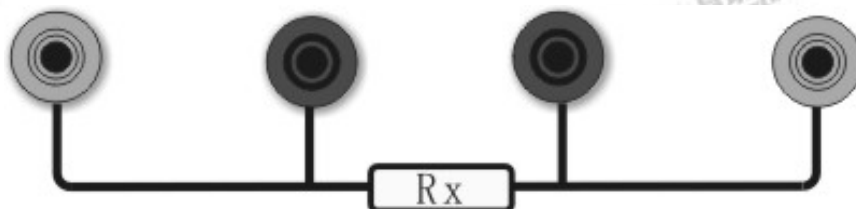

输入输出接线端子如上图所示, 共 4 只接线柱, 其中外侧两只红色接线柱为电流输出, 内侧两只接线柱为测量电压采样输入。


显示和键盘控制部分

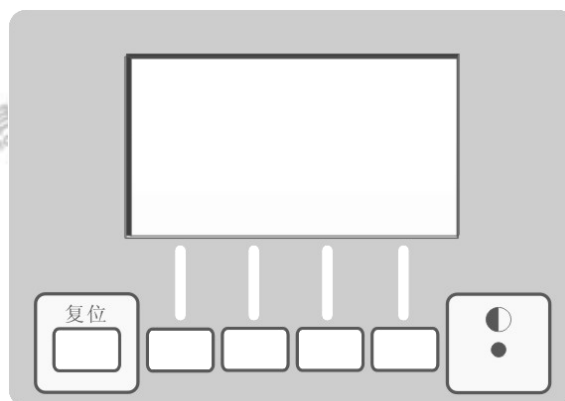

40 A
1.0000 Ω
复测 退出 存储 打印

上图为液晶显示器和键盘组件组成的显示控制部分，其中显示器为点阵式液晶显示屏，用于显示操作提示、测量结果、以及指示显示屏下部 4 个多功能按键的用途。左侧的“Return”键可使仪器在出现死机或从菜单退出时直接返回到初始状态。最右侧的小孔为显示器对比度调节孔，在显示器出现显示图形对比度过深或过浅，影响阅读效果时，可以用小型“—”字改锥进行适当调节。

打印部分

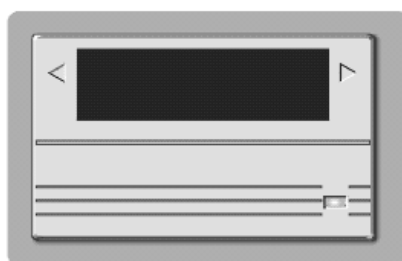


本仪器提供的是 16 行微型面板式打印机，使用寿命长、打印速度快、更换打印纸和色带容易，无须其他维护和保养。整机

电源接通后打印机右下角指示灯亮,表示打印机处于待机状态,测试中或测试完毕后根据显示提示按下打印键就可打印出数据。

四、使用方法

1、测量前的准备:

首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如下图

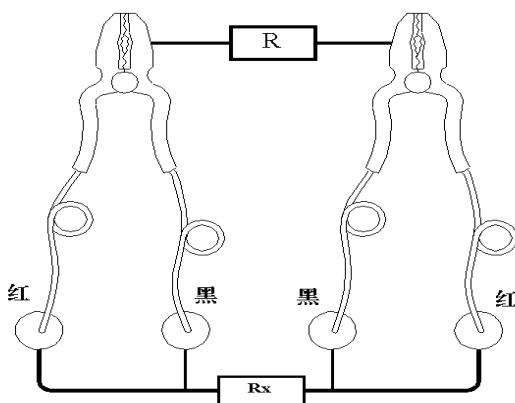

打开电源开关,显示屏显示如下界面

测量模式: 普通试验			
测量电流: 40A			
测量	查看	模式	电流

直阻仪提供了“温升试验”和“普通试验”两种测量方式。其中“温升试验”方式应用于变压器温升试验的绕组直流电阻测量。

“普通试验”方式则是普通情况下的变压器绕组的直流电阻测量，两者的区别在于“温升试验”方式在测量开始后会每隔 30 秒自动记录并打印绕组直流电阻的变化情况，在“普通模式”方式测量数据的记录和存储均为手动控制。按“模式”键可以在这两种模式间来回切换。“电流”键用于选择测量电流，直阻仪提供了 4 种不同的测量电流，您可以根据需要进行选择，请注意每种测量电流的最大测量范围，以免出现所测绕组直流电阻大于所选电流的最大测量范围，使测量开始后电流达不到预定值，导致直阻仪长时间处于等待状态（详细的参数请参见技术指标一节）。

“查看”键用于查看和打印已经存储的测量数据。（详见“数据的查看和处理”）。

选择好测量方式和测量电流后，按“测量”键开始整个测量过程。

2、开始测量：

· 普通试验方式：

如果测量方式选择为普通试验方式，直阻仪在按下“测量”键后开始对被测绕组充电，并显示如下界面

40A			
正在充电... 00.0A			
复测	退出	存储	打印

显示器中部显示区将出现一个充电进度条，进度条上部为当

前的电流值，一般在测量大电感负载时，电流达到稳定需要一定时间，电流值由零向额定值上升。

注意：如果充电进度条长时间停滞在某一电流值不再上升，则可能当前的绕组电阻值超过了所选电流的测量范围，使电流达不到预定值，请按“退出”键退出测量，然后选择小一档的电流再试

当电流达到额定值后，充电结束，直阻仪开始对数据进行采样计算。显示器提示“正在测量，请稍候”，计算完毕后，所测电阻值将显示在显示屏上。待数据稳定后，即可以按“存储”键存储，或按“打印”键打印数据。

提示：在测量有载分接开关变压器的各分接电阻时，可以在测量完某个分接后，不必退出测量，直接切换到下一个分接，然后按“复测”键刷新数据，数据稳定后按“存储”键连续存储，或按“打印”键连续打印数据。如此依次测量直到测完该绕组所有的分接。

在测量无载分接开关时，不允许直接切换分接开关，必须退出测量状态，放电完成后才能切换分接开关！

温升试验方式：

如果测量方式选择为温升试验方式，则进入如下界面

40A	00:01

计时	测量	退出	
----	----	----	--

“计时”键为计时开始控制，在其被按下后，时钟开始计时并显示在状态栏右部。

按“测量”键开始进行测量，进入测量界面，如下所示

40A		01:21	
正在充电。。。 00.0A			
复测	退出		

测量过程及注意事项与普通试验方式相同，数据的存储和打印将由直阻仪自动控制。直阻仪将每隔 30 秒自动打印和存储当前的数据，

注意：测量数据在自动存储完毕后，直阻仪会发出一声蜂鸣提示音，表示存储成功完成。如果当前存储器已满（最大存储数量为 255 个数据），导致存储失败时，将没有提示音发出，所要存储的数据将被丢弃。请测试之前查看存储器的已存储数量，避免数据丢失。自动打印的数据数量不受限制。

3、结束测量：

测量完毕后，按“退出”键退出测量，此时如果是电感性负载，直阻仪将自动开始对绕组放电，显示器提示“正在放电，请稍候”，并发出蜂鸣音提示，放电指示消失后，即可拆除测量接线，测试下一绕组。

注意：禁止在测量过程中，或者放电指示消失前拆除测量接线，
以免因为绕组放电危及设备和人员安全!!!

五、数据的查看和处理

1、查看数据：

在初始界面下按“查看”键将进入数据查看界面，如下图

001/050		00:30	
10.000m Ω			
打印	删除	▲	▼

在状态栏的左部显示的是当前数据的总序号和已存储数据的总量，如果当前数据是在温升试验方式测量时保存的，则在状态栏右部显示记录时的时间，如果是在普通试验方式下保存的，则无时间显示。您可以通过“▲”和“▼”键依次查看存储的所有数据。

2、打印数据：

如果您想打印存储的数据，可以按“PRT”键进入打印界面，如下图所示

001/050	00:30

起始: 001			
确定	退出	◀▶	◆

打印之前您需要设置需打印数据的起始序号和结束序号, 使用‘◀▶’键在序号的各位之间切换, 使用‘◆’键改变各位的数字大小, 设置完成后按“OK”键确认。

注意: 打印出的数据前的编号与存储时的总序号是不同的, 打印时总是以第一个被打印的数据开始编号, 与总序号无关。这是为了您在存储了不同绕组的各分接电阻值时, 可以方便的生成各绕组独立的测试报告。

3、删除数据:

当您想删除所存储的数据的时候, 在查看界面按“删除”键进入删除界面, 如下图所示

001/050				00:30	
选择删除范围					
全部	当前	退出			

直阻仪会询问您想删除哪些数据, 按“全部”键将删除存储的全部数据, 按“当前”键则只删除当前您看到的这个数据。按“退出”键则返回查看界面。

六、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容：

- ① 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
- ② 对于无载调压变压器，不允许测量过程中切换分接开关。
- ③ 测量过程中如果电源突然断电，本机会自动开始放电，请不要立刻拆卸接线，至少等待 30 秒钟后才可拆卸接线。
- ④ 测量时，其他未测试的绕组请勿短路接地，否则会导致变压器充磁过程变慢，数据稳定时间延长。
- ⑤ 开机前请检查电源电压:交流 $220V \pm 10\%$ 50Hz。
- ⑥ 试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。
- ⑦ 试验时机壳必须可靠接地。
- ⑧ 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
- ⑨ 更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。
- ⑩ 本仪器注意防潮、防油污。

七、运输、贮存

1、运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物

品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中,仪器面板应朝上。

2、贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。

设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。

八、装箱清单

1、仪器主机	1 台
2、测试线	1 套
3、电源线	1 根
4、保险管	2 个
6、打印纸	2 卷
7、使用说明书	1 份
8、合格证/保修卡	1 份