

RMB28磁角度编码器模块



此图未显示所有选项

RMB28编码器模块设计用于OEM大量直接集成应用。低成本28 mm方形PCB也可以提供一个接头，方便安装。

编码器模块包含一个磁励块和一个单独的传感器板。磁励块的旋转由安装在传感器板上的一个用户定制的编码器芯片感应，经过处理后可提供要求的输出格式。提供的输出信号包括工业标准的绝对式、增量式、模拟量或线性格式。

RMB28可被原始设备制造商（OEM）广泛w应用，包括电机控制和工业自动化。

RMB28MD - 正弦/余弦 + 绝对式二进制同步串口 + 增量式，5 V

RMB28IB - 增量，开集，24 V

RMB28IE - 增量，开集，5 V

RMB28IC - 增量，RS422A，5 V


RMB28SC - 绝对式二进制同步串口，RS422A，5 V

RMB28SI - 绝对式二进制同步串口（SSI）+ 增量，RS422A，5 V

RMB28V - 线性电压输出，5 V

- 28 mm方形模块
- OEM集成成本低
- 24 V和5 V电源
- 工作速度最高可达60 000 rpm
- 绝对式 - 分辨率达13位（每转8 192个位置讯号）
- 工业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
- 精度达 $\pm 0.5^\circ$
- 符合RoHS规定（无铅）

RMB28安装图

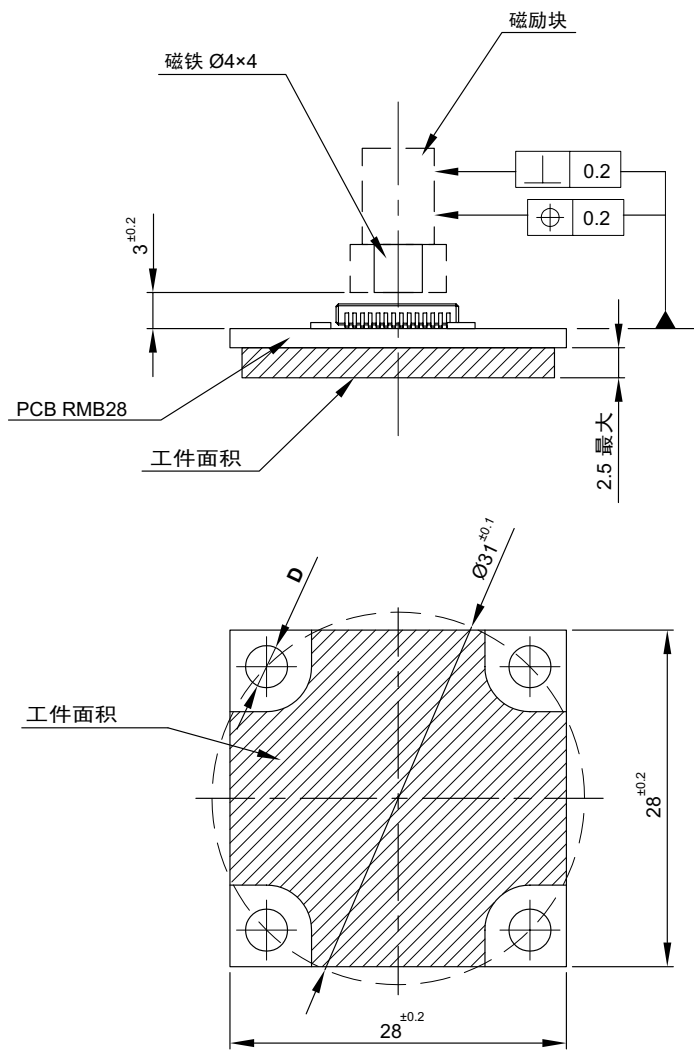

输出类型	孔直径 (D)
RMB28MD	3.5 ^{±0.1}
RMB28IB	3.5 ^{±0.1}
RMB28IE	3.5 ^{±0.1}
RMB28IC - 128, 256 cpr	3.5 ^{±0.1}
RMB28IC - 所有其他分辨率	2.5 ^{±0.1}
RMB28SC - 8 位	3.5 ^{±0.1}
RMB28SC - 所有其他分辨率	2.5 ^{±0.1}
RMB28SI	2.5 ^{±0.1}
RMB28V	3.5 ^{±0.1}



磁铁顺时针 (CW) 旋转


RMB28MD - 正弦/余弦 + 绝对式二进制同步串口 (SSI) + 增量 复杂的反馈装置，用于确定开启时及操作过程中的绝对位置 + 增量式输出

电源	$V_{dd} = 5V \pm 5\%$
分辨率	8 位 + 64 ppr (256 cpr) + 每转一个周期
功耗	13 mA - 增量和SSI (无负载)
SSI输出编码	自然二进制
数据输出	串行数据
数据输入	时钟
增量式输出	A, B, Z
正弦/余弦	信号幅值: $1.1 \pm 0.2V$
工作温度	$-40^{\circ}C$ 至 $+125^{\circ}C$
最大速度	60,000 rpm
精度*	$\pm 0.7^{\circ}$
滞后	0.45°

* 包括磁铁位置和温度的操作参数范围内的最差情况。

连接


RMB28MD

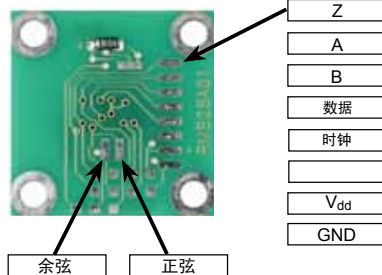

余弦


正弦

时间图 - SSI

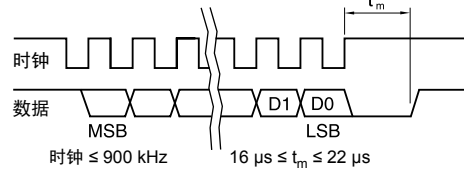


脉冲随着磁块顺时针旋转增加。

时间图 - 增量

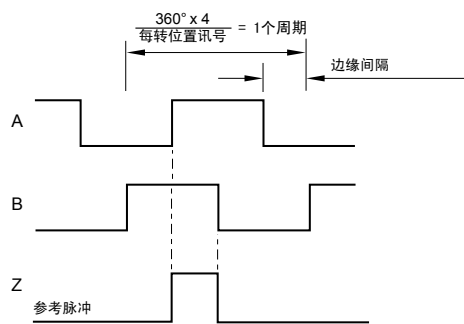

磁铁顺时针旋转B超前于A。

时间图 - 正弦/余弦

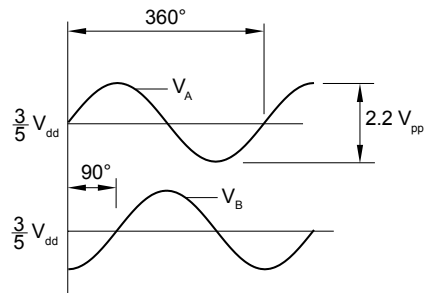

磁铁顺时针旋转VB超前于VA。

规格手册 RMB28D03_01

RMB281B - 增量，开集，24 V



方波输出

电源	$V_{dd} = 8\text{ V 至 } 26\text{ V}$
分辨率	32, 64 ppr (128, 256 cpr)
功耗	13 mA (无负载)
最大输出负载	20 mA
增量信号	A, B, Z
工作温度	0 °C 至 +70 °C
工作温度范围大	-40 °C 至 +125 °C (IP64)
最大速度	60,000 rpm
精度*	$\pm 0.7^\circ$
滞后	0.45°


* 包括磁铁位置和温度的操作参数范围内的最差情况。

连接

RMB281B

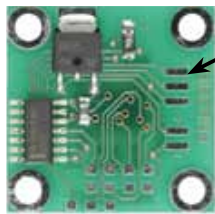


时间图

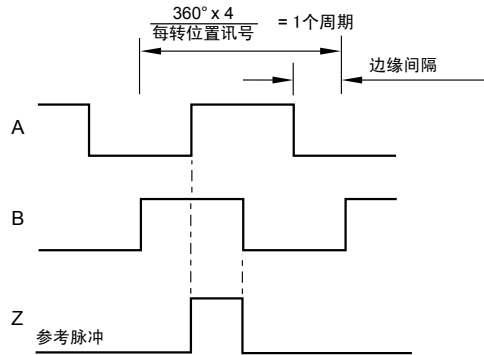

磁铁顺时针旋转B超前于A。

推荐的信号终端

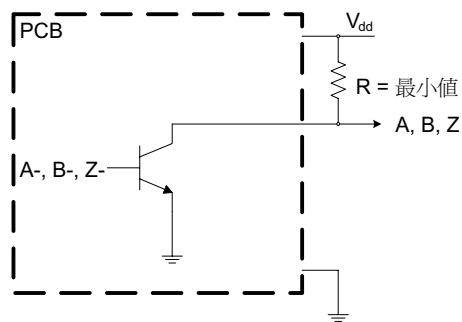

RMB281E - 增量，开集，5 V


滚珠轴承编码器的低成本选择

电源	$V_{dd} = 5\text{ V} \pm 5\%$
分辨率	32, 64 ppr (128, 256 cpr)
功耗	13 mA (无负载)
最大输出负载	20 mA
增量信号	A, B, Z
工作温度	0 °C 至 +70 °C
工作温度范围大	-40 °C 至 +125 °C (IP64)
最大速度	60,000 rpm
精度*	$\pm 0.7^\circ$
滞后	0.45°


* 包括磁铁位置和温度的操作参数范围内的最差情况。

连接

RMB281E




时间图

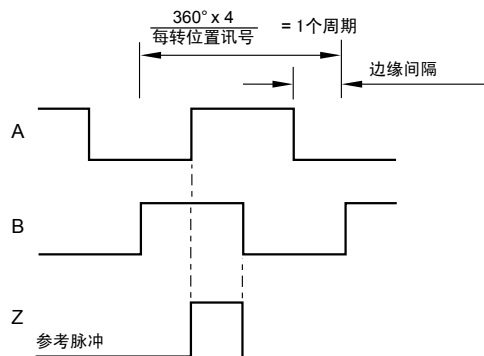

磁铁顺时针旋转B超前于A。

推荐的信号终端

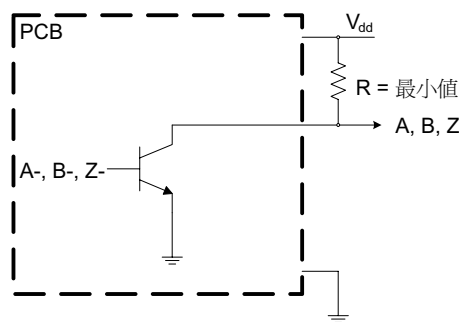

RMB281C - 增量, RS422A, 5 V

光学编码器外的选择

电源	$V_{dd} = 5\text{ V} \pm 5\%$
功耗	13 mA - 7, 8位分辨率 35 mA - 所有其他分辨率
增量信号	A, B, Z, A-, B-, Z- (RS422A)
工作温度	-25 °C 至 +85 °C
工作温度范围大	-40 °C 至 +125 °C (IP64)
边缘间隔	1 μs 最小值

分辨率选项 (每转位置讯号)	最大速度 (rpm)	精度*	滞后
128, 256	60,000	$\pm 0.7^\circ$	0.45°
320, 400, 500, 512	30,000	$\pm 0.7^\circ$	0.18°
800, 1,000, 1,024	20,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
1,600, 2,000, 2,048	10,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
4,096	5,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
8,192	2,500	$\pm 0.5^\circ$	0.18°

* 包括磁铁位置和温度的操作参数范围内的最差情况。

连接


RMB281C - 每转32、64个位置讯号 (128, 256 cpr)



B+
B-
A+
A-
Z-
Z+
V _{dd}
GND


时间图

未显示互补信号

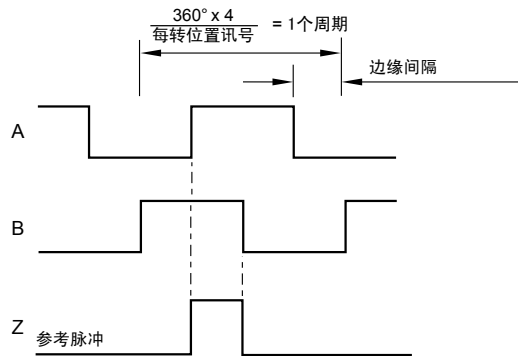


磁铁顺时针旋转B超前于A。

推荐的信号终端

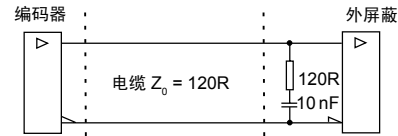

RMB281C - 所有其他分辨率

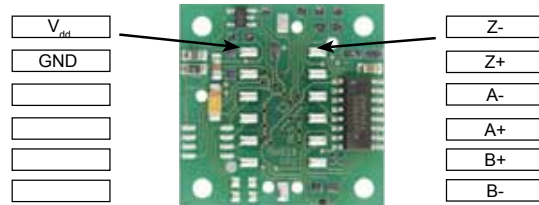

规格手册
RMB28D03_01

RMB28SC - 绝对式二进制同步串口 (SSI)，RS422A，5 V
光学编码器外的选择


电源	$V_{dd} = 5\text{ V} \pm 5\%$
功耗	13 mA - 8位分辨率 35 mA - 所有其他分辨率
SSI输出编码	自然二进制
数据输出	串行数据 (RS422A)
数据输入	时钟 (RS422A)
工作温度	-40 °C 至 +125 °C
最大速度	60,000 rpm

分辨率选项 (个位置讯号)	最大速度 (rpm)	精度*	滞后
256	60,000	$\pm 0.7^\circ$	0.45°
320, 400, 500, 512	30,000	$\pm 0.7^\circ$	0.18°
800, 1,000, 1,024	20,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
1,600, 2,000, 2,048	10,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
4,096	5,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
8,192	2,500	$\pm 0.5^\circ$	0.18°


* 包括磁铁位置和温度的操作参数范围内的最差情况。

连接

RMB28SC - 每转256个位置讯号

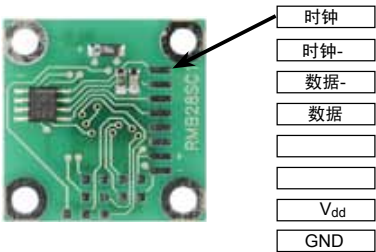


时间图

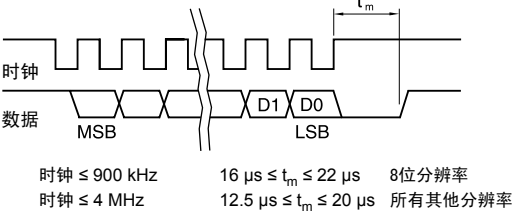


当磁铁顺时针转动时，位置增加

推荐的信号终端
仅适用于数据输出线

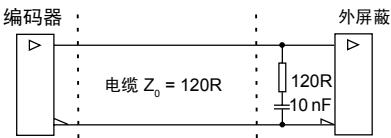

RMB28SC - 所有其他分辨率

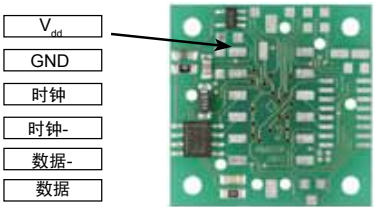

RMB28SI - 绝对式二进制同步串口 (SSI) + 增量, RS422A, 5 V
复杂的反馈装置, 用于确定开启时及操作过程中的绝对位置 + 增量式输出
增量和SSI输出始终具有相同的固定分辨率。


电源	$V_{dd} = 5\text{ V} \pm 5\%$
功耗	35 mA
SSI输出编码	自然二进制
数据输出	串行数据 (RS422A)
数据输入	时钟 (RS422A)
增量式输出	A, B, Z, A-, B-, Z- (RS422A)
工作温度	-25 °C 至 +85 °C
工作温度范围大	-40 °C 至 +125 °C (IP64)

分辨率选项 (个/每转位置讯号)	最大速度 (rpm)	精度*	滞后
320, 400, 500, 512	30,000	$\pm 0.7^\circ$	0.18°
800, 1,000, 1,024	20,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
1,600, 2,000, 2,048	10,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
4,096	5,000	$\pm 0.5^\circ$	0.18°
8,192	2,500	$\pm 0.5^\circ$	0.18°


* 包括磁铁位置和温度的操作参数范围内的最差情况。

连接

RMB28SI

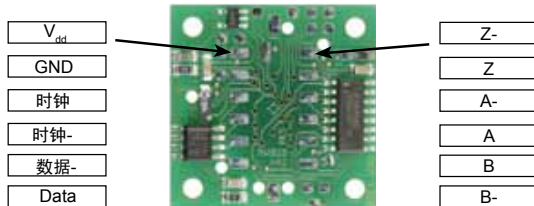


时间图 - SSI

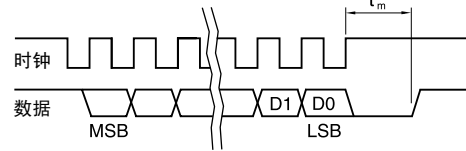

时钟 $\leq 4\text{ MHz}$ $12.5\text{ }\mu\text{s} \leq t_m \leq 20.5\text{ }\mu\text{s}$
脉冲随着磁块顺时针旋转增加

时间图 - 增量


未显示互补信号

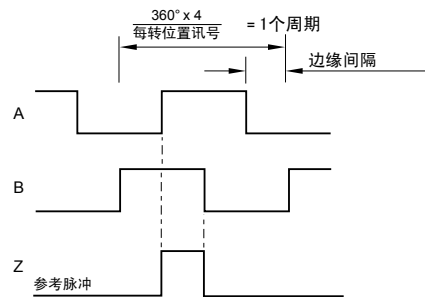

磁块顺时针旋转B超前于A。

推荐的信号终端

仅适用于增量信号 + SSI数据输出线

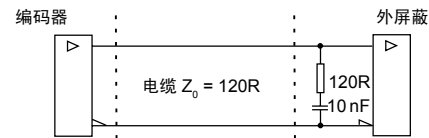


RMB28V - 线性电压输出

电位计外的选择


电源	$V_{dd} = 5\text{ V} \pm 5\%$
功耗	20 mA (无负载)
输出电压	0 V to V_{dd}
输出负载	最大值 10 mA
非线性	1 %
工作温度	-40 °C 至 +125 °C
最大速度	30,000 rpm

连接

RMB28V

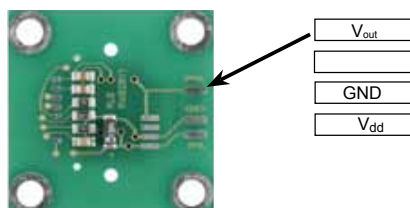


电气输出

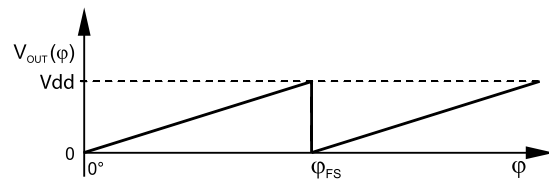

输出类型和电气变量

ϕ_{FS}	360°	180°	90°	45°
CW	VA	VB	VC	VD
CCW	VE	VF	VG	VH

RMB28 型号定义

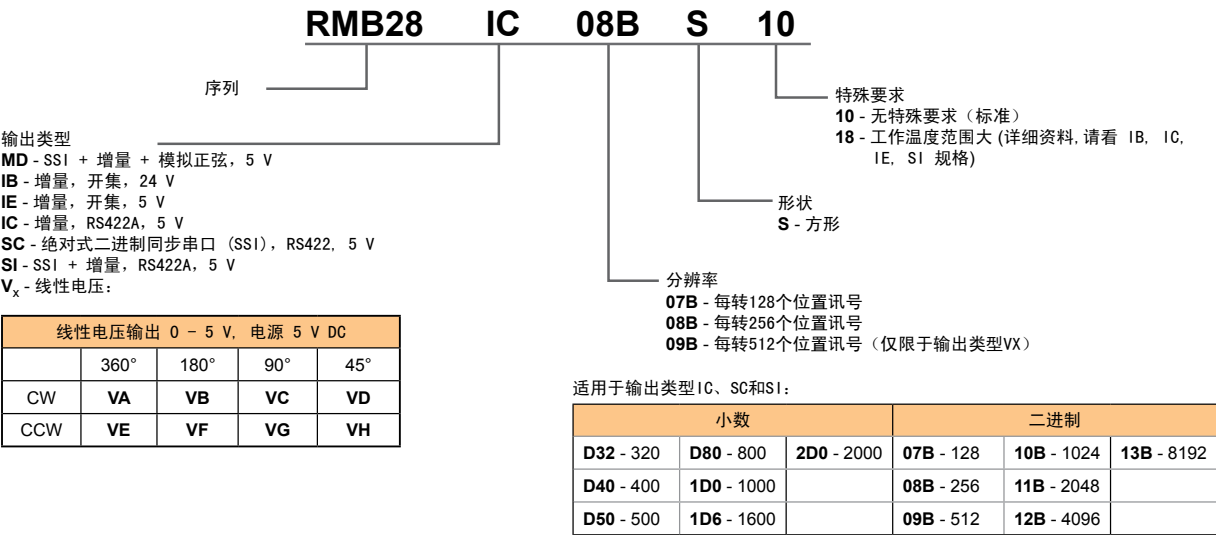

注: 并非所有组合都有效。




* 磁铁随附的RMB28样品数量, 请将 “KIT” 添加到所需的RMB28订货号的末尾, 如 RMB28IC09BS10KIT。

磁励块和磁铁订购信息

用于安装到轴上的磁励块



轴 = $\varnothing \times h7$
固定: 提供平头螺钉

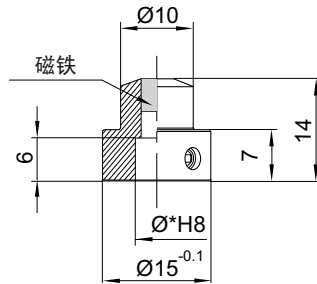

订货号:


适用于9位绝对式分辨率 (512 cpr增量式)

RMA04A2A00 – Ø4 mm轴	RMA10A2A00 – Ø10 mm轴
RMA05A2A00 – Ø5 mm轴	RMA19A2A00 – Ø3/16" 轴
RMA06A2A00 – Ø6 mm轴	RMA25A2A00 – Ø1/4" 轴
RMA08A2A00 – Ø8 mm轴	RMA37A2A00 – Ø3/8" 轴


适用于10位绝对式分辨率 (800 cpr增量式) 及以上

RMA04A3A00 – Ø4 mm轴	RMA10A3A00 – Ø10 mm轴
RMA05A3A00 – Ø5 mm轴	RMA19A3A00 – Ø3/16" 轴
RMA06A3A00 – Ø6 mm轴	RMA25A3A00 – Ø1/4" 轴
RMA08A3A00 – Ø8 mm轴	RMA37A3A00 – Ø3/8" 轴

用于插入轴内的磁励块

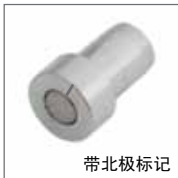

孔 = $\varnothing 6G7$
固定: 粘合剂 (推荐 - LOCTITE 648)

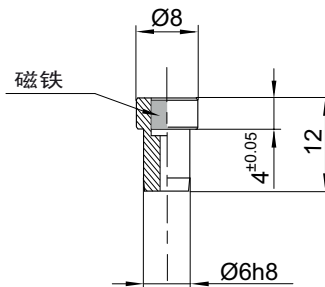

订货号:

适用于9位绝对式分辨率 (512 cpr增量式)

RMH06A2A00

适用于10位绝对式分辨率 (800 cpr增量式) 及以上

RMH06A3A00

带北极标记, $\pm 5^\circ$ 刻划精度:

适用于9位绝对式分辨率 (512 cpr增量式)

RMH06A2A02


适用于10位绝对式分辨率 (800 cpr增量式) 及以上

RMH06A3A02

可直接嵌入有色金属轴的磁铁



固定: 粘合剂 (推荐 - LOCTITE 648)

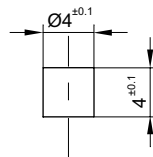

订货号:

适用于9位绝对式分辨率 (512 cpr增量式)

RMM44A2A00 (独立包装) – 仅适用于样品数量
RMM44A2C00 (装在管中)

适用于10位绝对式分辨率 (800 cpr增量式) 及以上

RMM44A3A00 (独立包装) – 仅适用于样品数量
RMM44A3C00 (简装)

Head office

RLS merilna tehnika d.o.o.
Cesta II. grupe odredov 25
SI-1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia

T +386 1 5272100
F +386 1 5272129
E mail@rls.si
www.rls.si

文档发布

发布号	日期	页面	修订
01	17. 2. 2011	-	新文档

RENISHAW  是我们的全球磁编码器销售支持伙伴。

澳大利亚
T +61 3 9521 0922
E australia@renishaw.com

奥地利
T +43 2236 379790
E austria@renishaw.com

巴西
T +55 11 4195 2866
E brazil@renishaw.com

加拿大
T +1 905 828 0104
E canada@renishaw.com

中华人民共和国
T +86 10 8448 5306
E beijing@renishaw.com

捷克
T +420 5 4821 6553
E czech@renishaw.com

法国
T +33 1 64 61 84 84
E france@renishaw.com

德国
T +49 7127 9810
E germany@renishaw.com

香港
T +852 2753 0638
E hongkong@renishaw.com

匈牙利
T +36 23 502 183
E hungary@renishaw.com

印度
T +91 20 6674 6751
E india@renishaw.com

以色列
T +972 4 953 6595
E israel@renishaw.com

意大利
T +39 011 966 10 52
E italy@renishaw.com

日本
T +81 3 5366 5316
E japan@renishaw.com

荷兰
T +31 76 543 11 00
E benelux@renishaw.com

波兰
T +48 22 577 11 80
E poland@renishaw.com

俄罗斯
T +7 495 231 1677
E russia@renishaw.com

新加坡
T +65 6897 5466
E singapore@renishaw.com

斯洛文尼亚
T +386 1 52 72 100
E mail@rls.si

韩国
T +82 2 2108 2830
E southkorea@renishaw.com

西班牙
T +34 93 663 34 20
E spain@renishaw.com

瑞典
T +46 8 584 90 880
E sweden@renishaw.com

瑞士
T +41 55 415 50 60
E switzerland@renishaw.com

台湾
T +886 4 2473 3177
E taiwan@renishaw.com

英国
T +44 1453 524524
E uk@renishaw.com

美国
T +1 847 286 9953
E usa@renishaw.com

有关其他国家的信息、请联络总部
T +386 1 52 72 100
E mail@rls.si

RLS d.o.o. 已尽了最大的努力，以确保本文件的内容在出版日正确无误，但对本文件内容不作任何担保或声明 RLS d.o.o. 不会承担任何因本文件的不正确而引致的责任 © 2011 RLS d.o.o.