



MANUAL DE ELECTRO ESMERILADORA YA 8200 Monofásica - Trifásica



YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

<http://www.yagueimportaciones.com>

info@yagueimportaciones.com

ATENCIÓN:
Conserve este manual y léalo atentamente antes de trabajar con la máquina.

Nº	Descripción	Nº	Descripción
1	Tornillo M-5 x 45 mm	36	Tuerca hexagonal M-16
2	Protector muela	37	Muela 200 x 25 x 20 mm grano 60
3	Tuerca hexagonal M-16	38	Tornillo M-4 x 10 mm
4	Espaciador de la muela	39	Arandela dentada 4 mm
5	Muela 200 x 25 x 20 mm grano 36	40	Tornillo M-4 x 8 mm
6	Tornillo M-5 x 10 mm	41	Casquillo guía cable
7	Arandela 5 mm	42	Protector muela derecha
8	Protector muela izquierda	43	Tuerca M-8
9	Protector inferior izquierda	44	Soporte condensador
10	Arandela 5 mm	45	Tapa inferior
11	Tornillo M-5 x 8 mm	46	Manguito cable
12	Brazo soporte visor izquierda	47	Cable y enchufe
13	Abrazadera soporte visor	48	Tubo flexible de la lámpara
14	Arandela 8 mm	49	Arandela 10 mm
15	Perno hexagonal M-8 x 14 mm	50	Tuerca M-10
16	Tuerca hexagonal M-6	51	Placa del interruptor
17	Arandela M-6	52	Interruptor
18	Soporte del visor	53	Tornillo M-5
19	Arandela M-6 x 16 mm	54	Arandela 5 mm
20	Tornillo M-5 x 140 mm	55	Soporte de goma
21	Rectificador de muelas	56	Cofre/depósito
22	Tapa cuerpo izquierda	57	Soporte del motor
23	Cuerpo central	58	Soporte de trabajo derecho
24	Espaciador D-47	59	Brazo soporte visor derecho
25	Rodamiento 18020	60	Soporte de trabajo izquierdo
26	Estator	61	Arandela 5 mm
27	Condensador	62	Lámpara
28	Motor inducido	63	Pantalla de la lámpara
29	Arandela dentada 5 mm	64	Arandela 4 mm
30	Tuerca M-5	65	Arandela 4 mm
31	Perno M-5 x 10 mm	66	Soporte rectificador de muelas
32	Tuerca M-4	67	Arandela 6 mm
33	Junta 4 mm	68	Tornillo M-4 x 16 mm
34	Arandela 4 mm	69	Soporte abrazadera cable
35	Visor protector	70	Abrazadera cable

Fecha de edición: 05/09/2023


ELECTRO ESMERILADORAS

Modelos: **YA 8200 YA 8200 T**



CALIDAD Y SERVICIO

Índice

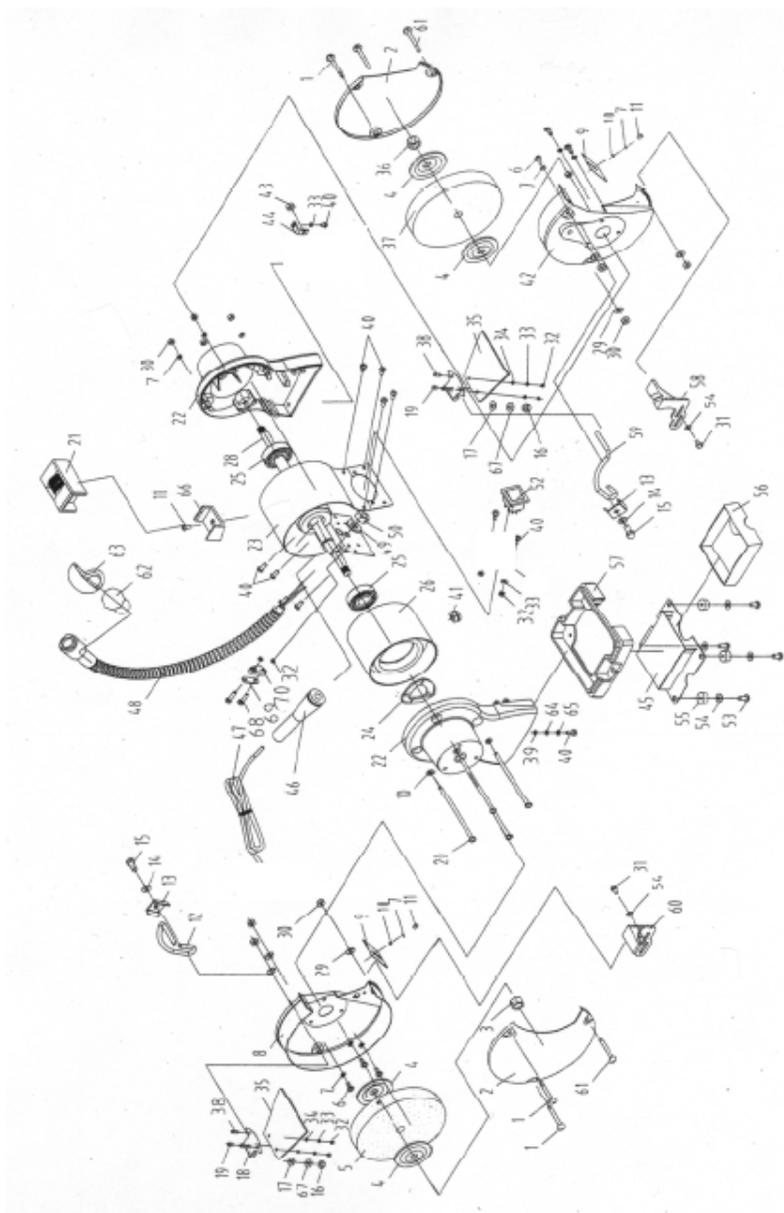

- Declaración de conformidad CE Página 3
- Datos técnicos Página 5
- Componentes y accesorios Página 5
- Normas de seguridad y consejos de utilización Página 6-7
- Normativa WEEE Página 7
- Instrucciones para el montaje Página 8
- Despiece Página 9
- Listado de repuestos Página 10

Declaración de conformidad CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Nosotros: **YAGÜE IMPORTACIONES S.L.**

P. Ind. L'Alteró
C/ Perelló, 16
46460 SILLA (Valencia)

Código RII_AEE nº 9790

Como importadores y distribuidores de este producto, podemos certificar, amparados en la documentación facilitada por el fabricante de la máquina:

Modelos: YA 8200, YA 8200 T

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad con lo previsto en las directivas 2006/42/CEE sobre maquinaria, la 2014/30/EU, relativa a la protección sobre baja tensión y a la compatibilidad electromagnética respectivamente.

Esta máquina ha sido fabricada cumpliendo la directiva RoHS sobre productos no contaminantes.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.



Gerente
Rafael Yagüe Salvo

Instrucciones para el montaje

Instrucciones para el cambio de muelas

- Desconecte la máquina de la red eléctrica.
- Retire los tres tornillos de sujeción del protector de muela.
- Sujete con firmeza la muela y con la llave apropiada afloje la tuerca de sujeción de la misma.
- Retire la tuerca y cambie la muela usada por la nueva.
- Repita a la inversa los tres primeros puntos para un montaje correcto.

Instrucciones de montaje del visor protector y los soportes de trabajo

• Visor Protector

Monte el visor Nº 5 a su soporte correspondiente y éste sobre el protector de la muela. Ver pág. 5 (Fig.1).

• Soporte de trabajo

Atornille los soportes Nº 3 sobre el protector de las muelas. (Fig.1)

Instrucciones de limpieza de las muelas

Después de un uso prolongado de la máquina, los restos de metal pueden quedarse adheridos a las muelas así como aparecer surcos en las mismas. Para que las mencionadas muelas vuelvan a trabajar al cien por cien, es necesario restificarlas.

- Retire el rectificador de muelas Nº 6 (Fig 1.) de la máquina, sujételo con dos dedos, y apóyelo sobre el soporte de trabajo.
- Ponga en marcha la máquina y cuando llegue al máximo de sus revoluciones, presione suavemente el rectificador contra la muela para que éste actúe. Si aplica demasiada presión, podría saltarle de las manos el rectificador. Hágalo suavemente y utilice guantes para esta operación.



No coloque las manos o cualquier otra parte del cuerpo cerca de las muelas de la máquina, cuando esté en funcionamiento.



Desconecte siempre la máquina antes de cambiar cualquier accesorio, o si se precede a su mantenimiento.



Use siempre gafas de protección al trabajar con este tipo de maquinaria.



Use siempre guantes de protección al trabajar con este tipo de maquinaria.


Consejos

La máquina viene montada dentro del embalaje. Sáquela con cuidado y compruebe que todo está en perfectas condiciones y que no falte ningún accesorio. Recuerde guardar este manual durante la vida de la máquina. Conserve el embalaje, al menos durante algunas semanas, hasta comprobar que el funcionamiento de la esmeriladora es el correcto.

Directiva europea WEEE 2012/19/EU

Conforme a la Directiva Europea WEEE 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su conversión en ley nacional, los productos con residuos eléctricos no se deberían depositar junto a la basura doméstica.

Por favor recíclelos en las instalaciones pertinentes e infórmese de cómo reciclar a través de las Autoridades Locales y a su Proveedor.

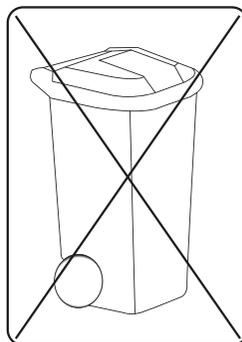

El presente manual de instrucciones debe ser conservado en un lugar conocido y fácilmente accesible a todos los usuarios de la máquina.

Todas las máquinas **YAIM** están fabricadas para realizar su función de forma segura y eficaz, siempre que se utilicen de un modo correcto para la función que están pensadas.

El cumplimiento de estas normas durante la utilización de la máquina puede ayudar a su seguridad, pero nunca sustituir su prudencia y precaución durante el uso de la misma.

Recuerde que usted es el responsable directo de su seguridad.

Es importante seguir con todo el rigor que sea posible, el capítulo de Normas de Seguridad y Consejos de Utilización.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA MÁQUINA SI SE DESTINA A UN USO PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADA.

Garantía

Las electro esmeriladoras **YAIM**, tienen una garantía limitada de **12 meses** contra cualquier defecto de fabricación o del material, desde la fecha de la venta. Esta garantía cubrirá la reposición de las piezas defectuosas, así como la mano de obra necesaria. En ningún caso se aceptará el cambio de la máquina por otra nueva excepto que sea autorizado por Yagüe Importaciones, S.L.

Quedará expresamente excluido de la garantía:

- La mala utilización del producto.
- Una falta de mantenimiento, limpieza, lubricación o engrase.
- Las partes de las máquinas que estén sujetas a desgaste por el uso, incluidas las muelas, así como los accesorios que acompañen a las mismas.
- La manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de Yagüe Importaciones, S.L., salvo que ésta haya sido autorizada para ello.

Datos técnicos

Características	
Motor	562 W (3/4 Hp)
Muelas	200 x 25 x 20 mm / grano 36-60
Velocidad de la muela	2.850 r.p.m.
Tensión según modelos	230 V / 50 Hz 380 V / 50 Hz
Velocidad periférica	30 m/s
Test de sonido	LpA 69,9 dBA LWA 85,3 dBA

LpA = presión acústica
LWA = potencia acústica

Componentes y accesorios

Fig. 1



- 1.- Depósito
- 2.- Interruptor de puesta en marcha con parada de emergencia
- 3.- Soporte de trabajo
- 4.- Muela
- 5.- Visor protector
- 6.- Rectificador de muela
- 7.- Lámpara de trabajo

Soporte para la electro esmeriladora con alojamiento para las muelas de recambio



Accesorio opcional

Normas de seguridad y consejos de utilización

- Antes de enchufar la clavija a la red, compruebe que la tensión coincide con la de la máquina.
- Para la puesta en marcha deberá presionar el pulsador verde del interruptor.
- El interruptor que monta esta máquina es de seguridad; si se produce un corte de corriente deberá volver a presionar el mismo para la puesta en marcha de la máquina.
- Para una parada de emergencia de la máquina presione la tapa roja del interruptor.
- Mantenga la máquina fija y estable antes de empezar a trabajar con ella.
- Situe siempre el cable fuera de las zonas de paso o movimiento.
- Vista ropa adecuada para realizar su trabajo, no llevando el pelo suelto o prendas como pueden ser pañuelos de cuello, pulseras, relojes, etc... que puedan quedar atrapadas entre las piezas en movimiento.
- Póngase siempre protección ocular con gafas de seguridad que cumplan la normativa contra proyecciones e impactos.
- Para el rostro, use máscara antipolvo y protección auditiva en periodos largos de trabajo.
- Antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento o reparación desconecte siempre la máquina de la línea eléctrica.
- Mantenga todas las tuercas, tornillos y partes de la máquina bien apretados y asegúrese de que ésta se encuentra en perfectas condiciones de uso.
- No se recomienda el uso de esta máquina en entornos explosivos.
- Nunca someta la máquina a esfuerzos o trabajos para los que no está fabricada; ejemplo discos de corte, sierras circulares... etc.
- No desmonte nunca los visores bajo ningún concepto. Preocúpese siempre de bajar los visores protectores cuando se vaya a trabajar con la máquina.
- Tenga cuidado de no soltar la pieza durante el afilado; ésta podría trabarse entre el soporte de trabajo y la muela, lo que provocaría la rotura de la misma.
- Cuando trabaje sobre las muelas, procure que el desgaste de las mismas sea uniforme en toda su superficie de contacto. Nunca fuerce un desgaste por los laterales de las muelas ya que así evitará que se descompensen y produzcan vibraciones.