

UNI CAM 3.1

数码相机

快速应用指南

版本 1.0

简介

祝贺您购买了本公司出品的新型数码相机！


本款数码相机，技术先进，体积小巧，集拍照、摄像、录音、计算机摄像头于一体，配合内置扬声器实现实时回放，兼备移动储存器，功能强大，可最大程度地满足您日常生活、工作之需要。

产品主要性能指标


图像传感器	1600 x 1200 像素 (可硬件插值到 2048 x 1536 像素)
存储介质	支持 SD 卡，最高 256M
拍摄方式	单拍，自拍，实时录像
回放方式	单张浏览 / 6 副缩略图 / 录像回放 (内置扬声器)
曝光控制	自动
闪光灯	自动 / 强制 / 关闭，曝光指数 6-7
通讯接口	USB 1.1
电源管理	2 节 5 号碱性电池或充电电池，内置全自动充电器
镜头	1/2 英寸固定镜头
光圈	F = 2.2"
焦距	固定，3 倍数字缩放
景深	50 cm ~ ∞，微距拍摄
取景框	光学 / TFT彩色显示屏
其它特色	PC-CAM，电视输出 (NTSC / PAL)，录音，内置充电器，移动存储
操作系统	Windows 98 / 2000 / Me / XP
附件	皮套 / 简易三角架 / USB电缆 / VIDEO电缆 / 挂绳 / 2xAA碱性电池或镍氢可充电电池

识别您的数码相机

在使用本数码相机前，请确保您能够识别和熟悉以下部件：

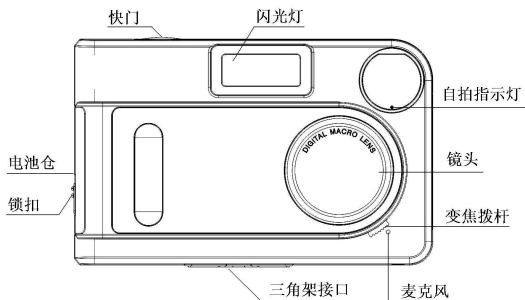

前视图

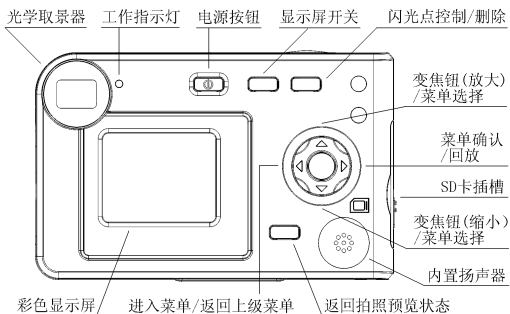

后视图

基本操作

- 开始使用

1. 请购置本相机所使用的 SD 卡，容量最大为 256M，按正确的方向插入插槽内，同时，按相机指示的方向放入电池，滑动锁扣，合上电池仓门。
2. 按下电源按钮，开机，此时相机进入拍摄预览状态，显示屏会实时显示镜头摄入的场景。

- 拍照常规照片

用显示屏或者光学取景器取得需要的场景后，按下快门，相机发出“咔嚓”声，显示刚拍摄的照片约 3 秒钟，返回预览状态。

- 自拍

1. 进入菜单，选择“启动自拍”，屏幕下方出现自拍图标。
2. 按下快门，相机前方自拍指示灯开始闪烁。
3. 10 秒后，自动拍摄一副照片。

- 摄像

1. 进入菜单，选择“录像”，并确认，显示屏图标指示进入摄像状态。
2. 按下快门，即开始摄像，同时录制场景声音，定时器会指示拍摄的时间长度。
3. 再次按下快门，结束摄像。
4. 需要继续摄像时，请再次按下快门。
5. 按 [EXIT] 键退出摄像状态。

- 回放

1. 按下右方向键或者从菜单中选择“照片浏览”。显示屏显示最近的 6 幅照片或者录像，照片下方会有分辨率显示，而录像则显示时间长度。
2. 用上下按键选择要浏览的照片或录像，按下右方向键，放大显示所选定的项目。
3. 如果浏览的是录像，再次按下右方向键，开始播放录像。
4. 再次按下右方向键即停止播放。
5. 在 6 幅或者单幅显示下，按下删除键，即可选择是否删除所选定的照片和录像，也可选择删除全部照片和录像。
6. 按 [EXIT] 键退出回放状态。

- 录音

1. 进入菜单，选择“录音”，并确认，显示屏图标指示进入录音状态。
2. 按下快门，即开始录音，定时器会指示拍摄的时间长度。
3. 再次按下快门，结束录音。
4. 需要继续录音时，请再次按下快门。
5. 按 [EXIT] 键退出录音状态。

- 放音

1. 进入菜单，选择“放音”，并确认，显示器会显示内存内已有的录音数量，和当前录音序号。
2. 选择欲播放的序号，按右方向键开始播放，再次按下停止播放。
3. 按删除键可选择是否删除当前录音段或者全部录音。
4. 按 [EXIT] 键退出放音状态。

- 视频输出
 1. 从菜单中选择正确的电视制式。
 2. 插上随机附送的视频电缆，相机会自动转到视频输出状态，彩色显示屏会自动关闭，所有操作显示都转到电视机上。

软 体 安 装 与 使 用

随机附送的光盘中有正确使用本相机所需要的软件及说明，请阅读说明文件后正确安装。请注意，安装软件时，不要连接相机。

- 下载照片

相机连接到计算机后，会自动弹出一个下载窗口，选定你存放照片的档夹，选择需要下载的照片、录像或录音，点击“Download”传输到计算机中。

- 将相机作 PC 摄像头使用

软件正确安装后，本相机连接计算机后，便可以用作 PC 摄像头使用了。

充电功能

本相机内置全自动充电器，适用于镍氢充电电池。

1. 将已装入电池的相机连接到计算机的 USB 接口，或者使用插头合适的电源适配器。电源灯开始慢慢闪烁。
2. 按下相机上的电源按钮，电源灯快速闪烁，开始对电池充电。
3. 再次按下电源按钮则停止充电。
4. 当电源灯以更慢的速度闪烁时，表示充电已经基本完成，相机仍以较小的电流继续充电。为了获得更好的充电效果，请继续充电若干小时。这期间可以随时中止充电取出电池使用。

对于性能完好的电池，相机可以自动完成整个充电流程。性能不佳的电池请自行掌握充电时间。

充电时间：比如 1600MAH 的电池所需时间为 6 个小时。